

1. Obiekt

OBORA KRÓW MLECZNYCH /6/
W zespole folwarcznym


2. Czas powstania

ok.1885r.

3. Miejscowość

L A S O C I N

11. Zdjęcie

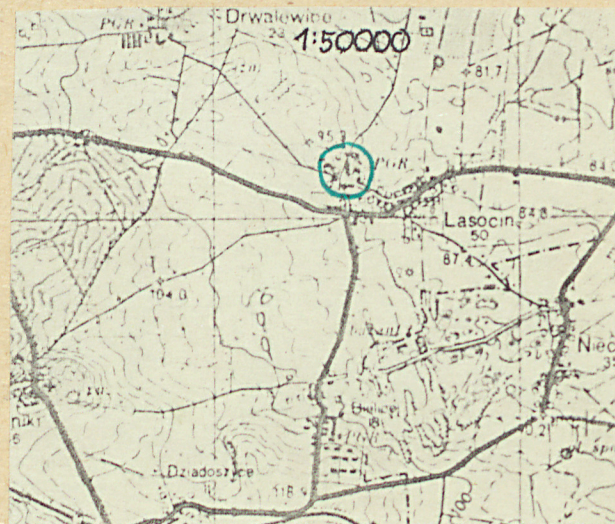

4. Adres

W ramach zabudowy podwórza
gospodarczego

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zielonogórskie

gmina Koźuchów

pow. NOWA SÓL

5. Poprzednie nazwy miejscowości

Crspelow-1220

Lessentidorff-1680

Lessendorf

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo zielonogórskie

powiat Nowa Sól

8. Właściciel i jego adres


PGR Koźuchów
ul.Garbarska 46
ZR Lasocin

9. Użytkownik i jego adres

ZR Lasocin

10. Rejestr zabytków:

Nr data

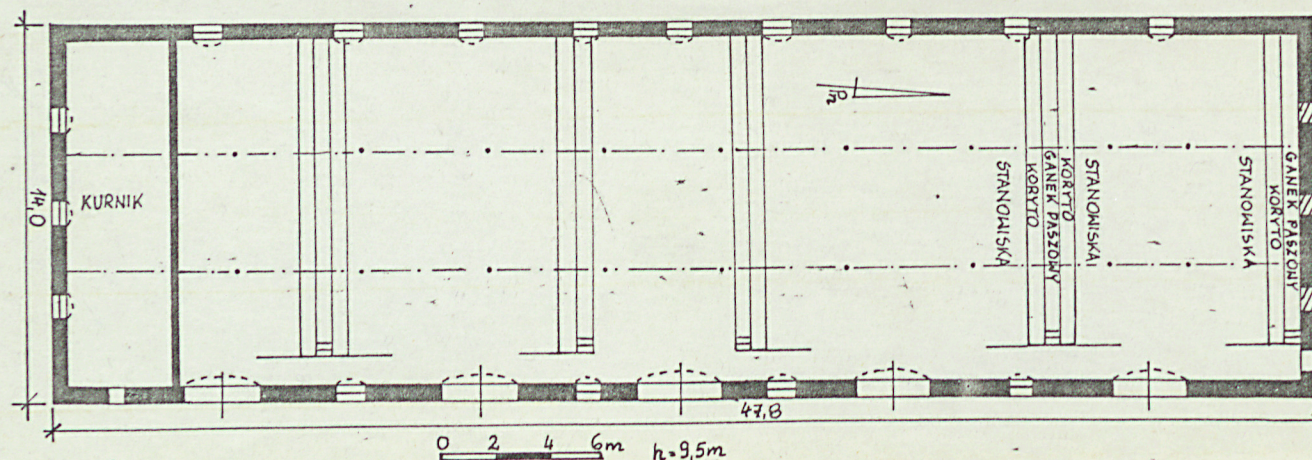

Budynek wzniesiony ok. 1885r. - budynek nr 2 o podobnej konstrukcji posiada tablicę z datą "1885" - na zlecenie ówczesnego właściciela majątku Franciszka Ebherdta. Zarówno autor projektu, jak i jego wykonawcy nie są znani. Obiekt przeznaczono na oborę krów mlecznych.

Zachowany w stanie pierwotnym. Wózki do przenoszenia paszy na stanowiska pochodzą z okresu późniejszego, prawdopodobnie z międzywojnia.

Sytuacja - budynek wzniesiony na terenie podwórza gospodarczego, ustawiony kalenicowo na osi wsch-zach z niewielkim od niej odchyleniem, zamyka dziedziniec od strony pld, do ściany zach dobudowano przybudówkę/6a/z pomieszczeniami socjalnymi, ok. 6 m od niej znajduje się oficyna/7/, na pld od obory znajduje się dawny kurnik/7a/, zaś ok. 7 m na wsch niewielki dom mieszkalny/5/; ok. 15 m na pld-wsch od obory znajduje się brzeg stawu, przed oborą siedmiometrowy pas bruku/od strony pn/.

Materiał - fundamenty z kamienia polnego-łamanego i otoczaków-łączonych zaprawą wapienno-cementowo-glinianą i kilku warstw cegły wypalanej, grubości ok. 80 cm, spełniające funkcję cokołu, nietynkowane; ściany z cegły wypalanej w układzie krzyżkowym, łączone zaprawą cementowo-wapienno-piaskową, grubości ok. 60 cm, tynkowane tzw. "baranek", elewacje pierwotnie malowane farbą koloru jasnozielonego.

Strop - pomieszczenia z wejściami od wsch - strop nagi, belki stropowe wsparte na ścianach, deski łączone na styk; płyta Kleina wsparta na 2 stalowych podciągach podpartych przez filary stalowe o średnicy ok. 15 cm podciągi wzdłuż kalenicy.

Wieżba dachowa - jętkowa o stolcu stojącym podwójnym ze ścianką kolankową; poszczególne więzary wzmocnione grzędami podpartymi przez stolec zawieszony.

Pokrycie dachu - dachówka karpiówka kładzona podwójnie w koronkę na łątach.

Otwory drzwiowe - zewnętrzne, główne, dwuskrzydłowe, pełne, bez odrzwi, skrzydła deskowo-listwowo-zastrzałowe, nadproża z cegły, łęki odcinkowe; zewnętrzne, boczne, jednoskrzydłowe, pełne, bez odrzwi, deskowo-listwowo-zastrzałowe, zawiasy pasowa, nadproża z cegły, łęki odcinkowe; we wnętrzu, prowadzące do pomieszczeń socjalnych/6a/, jednoskrzydłowe, pełne, odrzwia metalowe, podwójne, klejone. nadproże z szyny stalowej.

Otwory okienne - metalowe, krosnowe, uchylne, 9-polowe, otwory okienne o łękach odcinkowych z gliftem dolnym; w szczycie zach - pod kalenicą - szeroki otwór załadowniczo-wyładowniczy szalowany deskami; w ścianie pn - na poddaszu - otwory o drewnianych ościerznicach, proszokątne, bez stolarki budowlanej.

Rzut - budynek na planie wydłużonego protokąta, 3-nawowy, szerokofrontowy; w części wsch niewielkie, wąskie pomieszczenie bez otworu drzwiowego.

Bryła - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony/w części wsch niewielkie po-

14. Kubatura

4500 m³

15. Powierzchnia użytkowa

600 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

OBORA KRÓW MLECZNYCH

17. Użytkowanie obecne

OBORA BYDŁA RZEŻNEGO

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Prace konserwacyjno-zabezpieczające.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Budynek w złym stanie technicznym.

Ściany nośne spękane.

Wieżba dachowa zniszczona przez kołatka i spuszczała.

Stropy w pomieszczeniach kurnika butwiejące.

Tynki zerwane.

Zaprawa łącząca cegły spiaszczona.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Wzmocnienie ścian nośnych.

Wymiana niektórych elementów więźby dachowej i stropu.

Położenie nowych tynków.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Jerzy Nowiński 10.1989r.
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Jerzy Nowiński 10.1989r.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Jerzy Nowiński 10.1989r.
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR i PR-S w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

2 wkładki

1. Miejscowość L A S O C I N	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) OBORA /6/	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d.p.13, plan sytuacyjny
---------------------------------	---	---

c.d.p.13

mieszczenie kurnika, podzielone dwiema ściankami działowymi wys.ok. 1,8m/, o użytkowym poddaszu dostępnym od zewnątrz, kryty dachem dwuspadowym, w części zach przybudówka-współczesna-o dachu jednospadowym.

Elewacja pn-frontowa, symetryczna, podzielona horyzontalnie listwą ceglano-cementową, widoczna ława fundamentowa, na parterze 5 wrót i 4 okna, na poddaszu 6 otworów załadowczo-wyładowczych, pod okapem dachu gzyms koronujący; nad podmurówką listwa gładzonego tynku, malowanego na niebiesko, biegnąca wokół wrót, podobna listwa wokół okien.

Elewacja płd-asymetryczna, podzielona horyzontalnie listwą, częściowo przysłonięta przez drewniane szopy, widoczna ława fundamentowa, na parterze 9 okien, na poddaszu 4 blendy i jedno zamurowane okno-rozstawione nad co drugim oknem parteru, pod okapem dachu gzyms koronujący; elewacja wsch-szczytowa, symetryczna, podzielona horyzontalnie dwiema listwami, w ławie fundamentowej 3 otwory drzwiowe i 3 okienne, na parterze 3 okna, na poddaszu 2 okna i po jednej blendzie po ich bokach, w szczycie okrągły otwór wentylacji poziomej, szczyt obwiedziony listwą gładkiego tynku i murem p.poż., na szczycie którego pręt wskazujący kierunek wiania wiatru; elewacja zach-szczytowa, symetryczna, podobna do wsch, częściowo przysłonięta przez dobudówkę/6a/, w szczycie 2 blendy, nad którymi szeroki, trójkątny otwór załadowczo-wyładowczy z ramieniem podnośnika szalowany deskami.

Wnętrze-5 ganków paszowych/dwa podwójne/podniesionych ok.60 cm nad poziom posadzki z cementowymi korytami i 5 ganków gnojowych, 7 rzędów stanowisk na krótszej osi budynku.

Wyposażenie-wózek poruszany na szynie stalowej zawieszony na stropie; instalacje-elektryczna, wodna, odgromowa.

Wkładkę założył: Jerzy Nowiński 10.1989r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Wzór ODZ 1978 r.



LEGENDA

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PAŁAC | 22. KUŹNIA |
| 2a. STAJNIA | 23, 24. DOMY MIESZK. |
| 2. STAJNIA, WOZOWNIA | 25. DOM OBRÓDNIKA |
| 3. OBORA | 26. BUD. GOSP. |
| 4. CZWORAK | 27. STODOŁA |
| 4a. Bud. gosp. | 28. FILAR (ROT. 13) |
| 5. STELMACHARNIA | |
| 6. OBORA | |
| 6a. Bud. socjalny | |
| 7. RIĄDCÓWKA | |
| 8. WAGA | |
| 9. MAGAZYN NA WÓZÓW | |
| 10. CHLEW | |
| 11. GARAZE | |
| 12. SPICHRZ | |
| 13. GARAZE | |
| 14. PORTIERNIA | |
| 15. DWOJAK | |
| 16, 17. BUD. GOSP. | |
| 18. TROJAK | |
| 19, 20. DWOJAKI | |
| 21. BUD. GOSP. | |

1. L A S O C I N

2. OBORA /6/

3. materiał fotograficzny



2.



3.



4.



5.

Wkładkę założyła Izabela Nowińska
Negatywy przechowywane w MNR w Szreniawie



6.



7.

FOTOGRAFIE

1. elewacja pn
2. elewacja pld
3. okno w el. pn
4. elewacja zach
5. wnetrze
6. ganek paszowy
7. wozek paszowy