

1. Obiekt

OBORA, OB. WARSZTAT NAPRAW MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH /2/

1935/3 w zespole folwarcznym

2. Czas powstania

koniec XIX w.

3. Miejscowość

DĘBINKA

4. Adres

w ramach zabudowy podwórza
gospodarczego
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zielonogórskie

gmina Trzebiel

pow. ŻARY

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Eichenrode

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo Zielonogórskie

powiat Żary

8. Właściciel i jego adres

PGR Trzebiel, ul. Żarska 51



Zakład Dębinka 1

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków:

Nr data

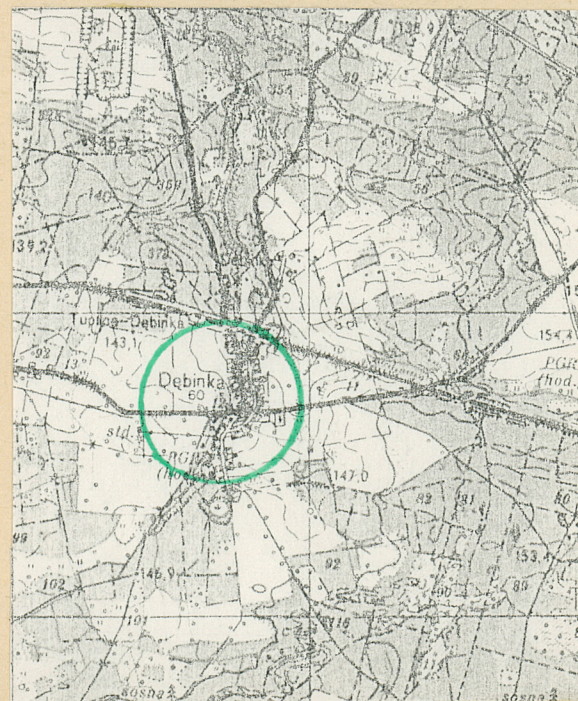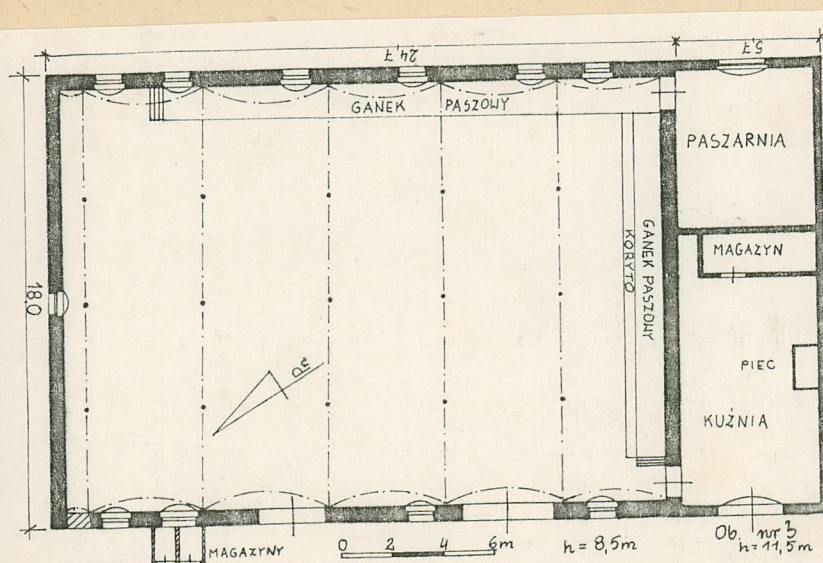

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Budynek powstał najpewniej w końcu XIX lub na początku XX w. w okresie władania majątkiem przez rodzinę Denstedt. Zarówno autor projektu, jak i jego wykonawcy nie są znani. Obiekt przeznaczony został na oborę, został funkcjonalnie powiązany z budynkiem kuźni, na której tyłach stworzono paszarnię. Wnętrze obsługiwane było przez kolejkę poruszającą się na szynach zawieszonych pod stropem. Znajdowały się tu stanowiska w rzędach usytuowanych prostopadle do kalenicy, najpewniej istniało 6 rzędów: 4 w parach w centrum i po jednym przy ścianach szczytowych.

Przebudowa związana ze zmianą funkcji budynku spowodowała zatarcie starego układu wnętrza i wygląd elewacji frontowej.

Obora wzniesiona została podobnie, jak pozostałe obiekty tej części podwórza w stylu eklektycznym.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja-budynek stajni znajduje się na terenie podwórza gospodarczego; wraz z obiektami kuźni, paszarni /3/, domu mieszkalnego /4/ i stajni /5/ stanowi blok budynków zamkniętych dziedziniec od strony wsch.; ustawiony kalenicowo na osi pn-płd, jest najbardziej na pn wysuniętym elementem bloku; od pn szczytem graniczy z terenem rezydencjonalnym; wzdłuż jego ściany wsch biegnie droga do kolonii mieszkaniowej i w kierunku Zajączka; materiał-ława fundamentowa z kamienia polnego nieobrobionego oraz warstwy cegieł; ściany z cegły wypalanej w układzie krzyżowym, częściowo tynkowane /ściana zach/, łączone zaprawą cementowo-wapienno-piaskową; ściany nośne o grubości ok. 60 cm, wewnątrz tynkowane i bielone; na poddaszu grubość ścian ok. 28 cm; dach-dwuspadowy kryty papą kładzioną na podwójnym ddeskowaniu łączonym na przylgę; tworzy niewielkie okapy wsparte na gzymsach; więźba dachowa-kleszczowo-płatwowa o stolcu stojącym potrójnym ze ścianką kolankową; stolce dwumieczowe; strop-odcinkowy/piwniczny /; 5 przeseł sklepienia odcinkowego wspartych na filarach metalowych /3/ filary w rzędzie /o średnicy ok. 15 cm; belki stalowe sklepienia ustawione prostopadle do kalenicy; posadzki-całość wnętrza wybetonowana, beton położony na pierwotnej posadzce, którą stanowiła warstwa cegieł; drzwi-główne wrota dwuskrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej, deski płycin ułożone żaluzjowo, poruszane na szynie stalowej, nadproże z belki żelbetonowej; podobne wrota dwuskrzydłowe na zawiasach pasowych krótkich; drzwi jednoskrzydłowe typu ciesielskiego na zawiasach pasowych w otworach zamkniętych łękami odcinkowymi; okna-krosnowe o ramach metalowych, szklone na kit, 16-, 12 i 18 polowe, uchylne; na poddaszu krosnowe drewniane, szklone na kit, drewniane, 4-polowe oraz bez okiennic; schody-drabiniaste, metalowe, zewnętrzne, zakończone podestem wspartym na szynach stalowych; rzut-budynek na planie prostokąta, podzielony wewnętrznie na 5 traktów wydzielonych przez filary przenoszące obciążenie stropu; bryła-budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o użytkowym poddaszu, szerokofrontowy, nakryty dachem dwuspadowym, płd ściana przylega do obiektu kuźni; paszarnia związana z oborą o podobnej formie; w części płd-zach schody na poddasze; elewacja zach-frontowa, asymetryczna, tynkowana, podzielona lizenami ceglano-cementowymi na 4 płyciny-szersze po zewnętrznej, wąskie w centrum; w płycinie płd na parterze okno oraz szerokie wrota, na poddaszu drzwi i niewielkie okno-do drzwi doprowadzone schody; w następnej-

2920 m³

405m² - obora
80m² - kuchnia, paszarnia

OBORA

WARSZTAT NAPRAW MASZYN
I URZADZEN

Budynek w złym stanie technicznym:spękania ścian nośnych-głów
nie zach,zawilgocenie ścian,zniszczenia więźby dachowej.

Zmieniono układ wnętrza-rozebrano koryta betonowe oraz ganki paszowe biegnące przez całą długość budynku. Przebito nowe otwory drzwiowe/częściowo na miejscu starych/,zamurowano otwór wyprowadzający na zewnątrz szynę kolejki paszowej,zamurowano drzwi na poddaszu. Rozebrano schody drewniane/3 pary/wznosząc na miejscu skrajnych pld nowe,metalowe.

Wzmocnienie ścian nośnych, odwilgocenie ich, uzupełnienie uszkodzonych elementów więźby dachowej, położenie nowych tynków.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt. numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

25. Opracował

tekst Izabela Nowińska 11.1988r.
imie, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Izabela Nowińska 11.1988r.
imie, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Jerzy Nowiński 07.1988r.
imie, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

2 wkładki

1. Miejscowość D E B I N K A	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) OBORA/2/	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d.p.13, plan sytuacyjny
---------------------------------	--	---

c.d.p.13


jednoosiowej-na parterze okno, na poddaszu otwór drzwiowy; kolejna płycina-jednoosiowa-na parterze wrota dwuskrzydłowe, nad którymi niewielkie okno; płycina zewnętrzna pn-dwuosiowa-na parterze z dobudowanym niewielkim pomieszczeniem magazynowym dwa okna, na poddaszu drzwi i niewielki otwór okienny; płyciny zamknięte szeroką listwą ceglano-cementową nad którą gzyms arkadowy podtrzymujący okap dachu; ze ściany nośnej wystają szyny stalowe, do których podczepiona była kolejka paszowa; elewacja wsch-podzielona wertykalnie listwami ceglanymi na 4 płyciny-szersze po zewnętrznej, węższe w środku; symetryczna, nietynkowana; osie zewnętrzne dwuosiowe-na parterze po 2 okna, na poddaszu okno i otwór drzwiowy bez stolarki budowlanej; wewnętrzne jednoosiowe-na parterze po 1 oknie, na poddaszu w jednej okno, w drugiej otwór drzwiowy; listwa i gzyms jak w elewacji zach; elewacja pn-szczytowa-symetryczna, nietynkowana, podzielona listwami ceglanymi wertykalnie na 3 płyciny; płyciny zewnętrzne jednoosiowe-po jednej blendzie okiennej na parterze i poddaszu, płycina środkowa-jednookno na parterze; gzyms i listwa, jak w innych elewacjach, nad gzymsem szczyt dachu; elewacja pld-niewidoczna, dobudowany obiekt nr 3-kuźnia z paszarnią; wnętrze-5 traktowe, podzielone metalowymi filarami przenoszącymi obciążenie sklepienia; jednoprzestrzenne, przy ścianach wsch i pld zachowane ganki paszowe, wzdłuż ściany pn biegnie, pod sklepieniem, szyna stalowa kolejki paszowej; do części pld-wsch obory dobudowana paszarnia z przejściem do niej na osi ganku paszowego; brak zabytkowego wyposażenia wewnątrz; instalacje-elektryczna, odgromowa, c.o.

Wkładkę założył: Izabela Nowińska 11.1988r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie

Wzór ODZ 1978 r.

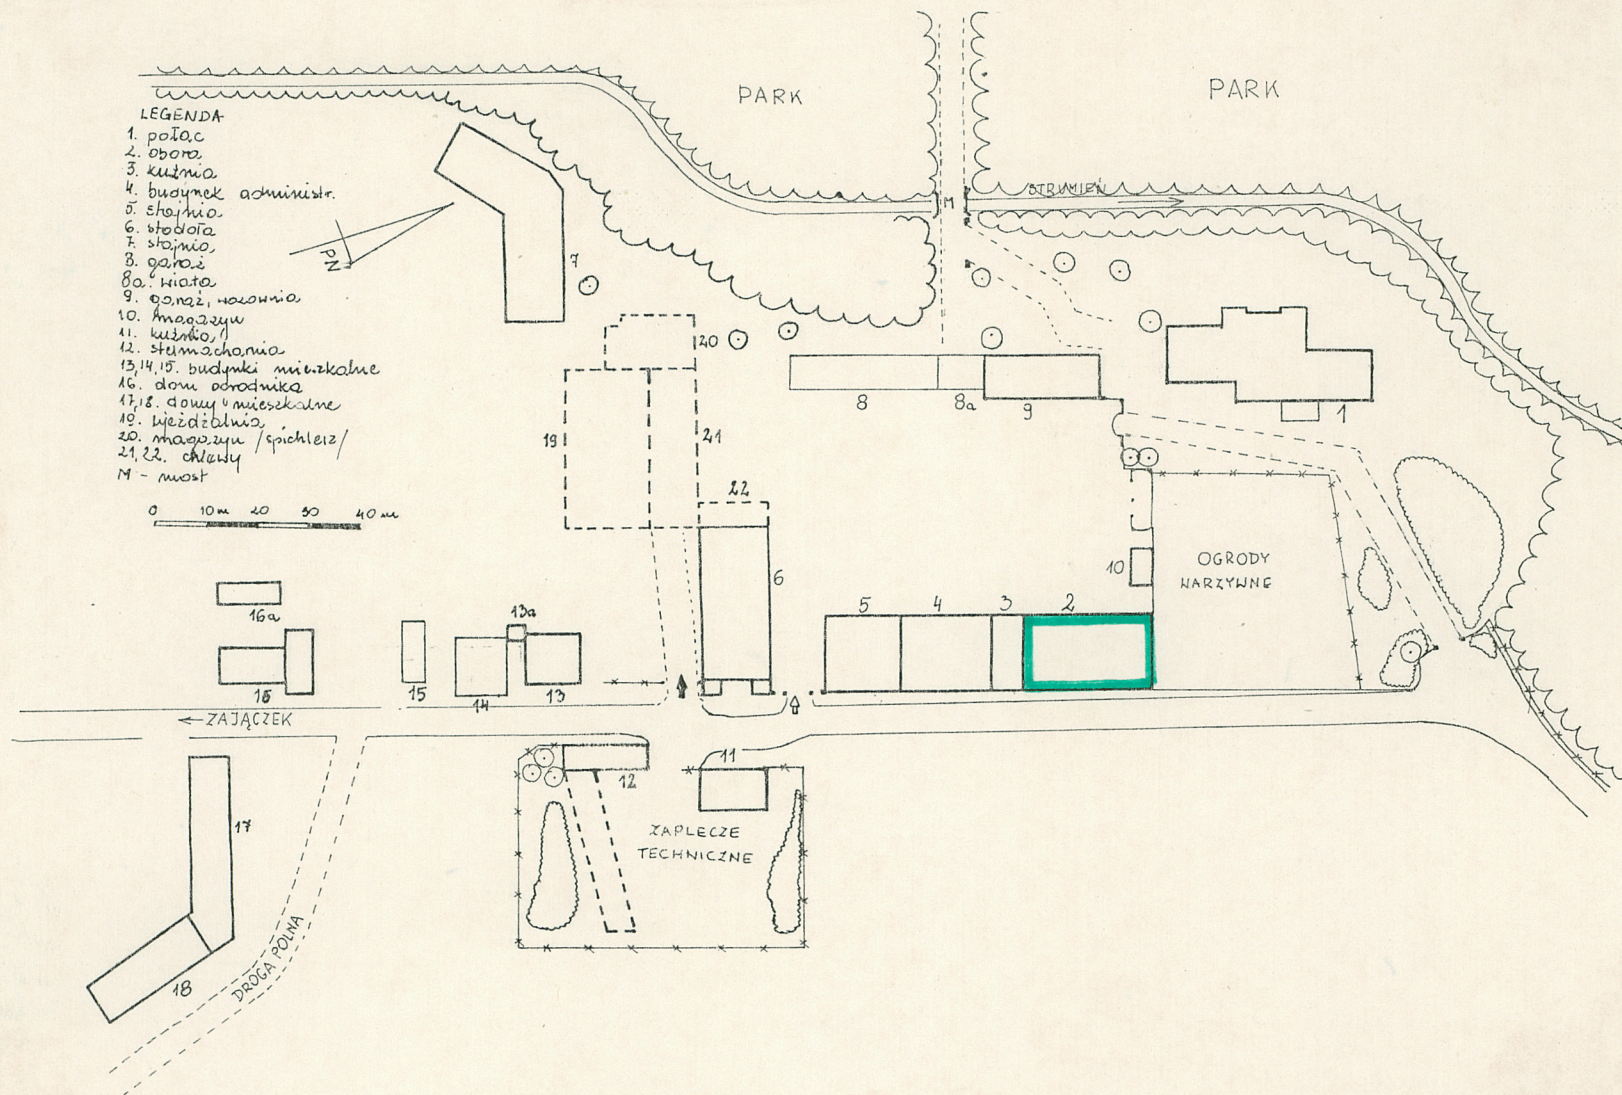

1. DĘBINKA

2. OBORA /2/

3. materiał fotograf.



3



4



5



6

- fotografie
1. elewacja zach.
 2. elewacja pn.
 3. wnętrze
 4. szyna nośna kolejki
 5. szyna nośna kolejki
 6. frag. ganku paszowego

Wkładkę założyła: Izabela Nowińska, 11.1938r.
Negatywy u MNB w Szreniawie