

(wierzenie)

P U Ł T U S K

A black and white photograph of a large, two-story building with a tiled roof and a prominent, ornate tower on the left side. The building has multiple windows, some with bars. Scaffolding is visible on the left side of the building, suggesting renovation work. The foreground is overgrown with grass and weeds.



ar (hipoteczne)

pow. PUKTUSK

w czasie II w.św.Ostenburg


powiat Pułtusk

Parafia rz.-kat.p.w.Św.Józefa
Pułtusk 06-100 ul.Stare Miasto 2
diecezja płocka

j.w.

Nr 69/76-312 WA data 20.12.1961

A-108

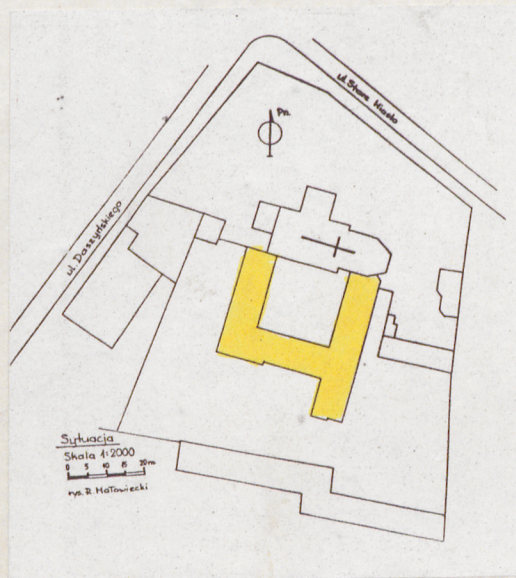

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Zespół klasztorny OO Reformatów zaczęto budować jesienią 1648 r. z fundacji kasztelana warszawskiego Wojciecha Wessla/właśc. Strzegocina/. 1657 - jest zakonnik, 1665 - na pewno funkcjonuje kościół. Klasztor jest wtórnym wzgl. kościoła. Przedłużenie skrzydła wsch. dokonane zostało po wykonaniu minimum parteru tej części klasztoru/tu część kloaczna/. 1708/99 - epidemia w wyniku której klasztor opuszczony na pewien czas. Z 30 zakonników zmarło 11 w tym gwardian. 1803 kasata zgromadzenia przez Prusaków i umieszczenie tu więzienia - najpewniej prace adaptacyjne. 1807 powrót OO Reformatów - chyba w tym czasie likwidacja płn. krużganka. 1825 remont staraniem zakonników i władz miasta. 1864 likwidacja zgromadzenia ukazem carskim i ponowne ulokowanie tu więzienia, kolejne adaptacje, wyłączenie zakrystii z kościoła. W resorcie sprawiedliwości/ostatnio Areszt Sledczy/ do 1991 r., potem zwrot Kościołowi - diecezji płockiej z zamiarem przeznaczenia na dom diecezjalny. Autor nieznany, klasztor budowany wg. przepisów wielkopolskiej prowincji Reformatów tj. parter sklepiony, piętro kryte stropem, korytarze szer. 3 łokci, parter od posadzki do sklepienia wys. 5 łokci, a wys. piętra 4 łokcie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - klasztor przylega od pld. do kościoła p.w. Św. Józefa, cały zespół w centrum miasta/pierwotnie było to przedmieście/u zbiegu ul. Stare Miasto i Daszyńskiego. Klasztor oddzielony od ul. Daszyńskiego/droga wylotowa na Warszawę/domem mieszk.

Materiał, konstrukcja - murowany z pełnej cegły na zaprawie wapiennej, w fundamentach użyto kamieni polnych. Tynki wapienne, na nich nowsze, cementowo-wapienne. Pomieszczenia parteru sklepione kolebkowo/różne formy łuków/ z lunetami, piwnice sklepione kolebkowo. Nad piętrem strop ceramiczny/Kleina/. Więźba dachowa drewniana o więzarach dwuskupowych z płatwiami leżącymi na jętkach i łączonymi ze słupami mieczami. Słupy osadzone na belkach wzdłużnych. Połacie dachowe obecnie pokrywane dachówką na listwach pod którymi papa na deskowaniu. Podłogi częściowo z desek, a częściowo posadzka betonowa. Schody betonowe dwubiegowe łamane z podestem. Cała stolarka wtórna, zwykle po 1945r., otwory prostokątne. Większość stolarki okiennej konstrukcji skrzynkowej, dwudzielnej, dwu i czterokwaterowej, niekiedy z dolnym lufcikiem. Części okien parteru od strony dziedzińca/wirydarza/ ma kształt leżącego prostokąta, stolarka jednoskrzydłowa, trójdzielna, otwierana uchylnie. Zawiasy wbijane czopowe, zamknięcia zakrętkami skrzydełkowymi. Wszystkie okna zaopatrzone w stalowe kraty. Drzwi jednoskrzydłowe, w większości z krawędziaków okuwanych pasowymi zawiasami i niekiedy całkowicie blachą. Nieliczne drzwi płycinowe. Zamki wpuszczane różnych typów. **Budynek** składa się z 3 skrzydeł załamujących się pod kątem prostym wkoło niemal kwadratowego wirydarza, który od płn. zamyka pld. ścianą kościoła. Skrzydło wsch. znacznie przedłużone ku pld.. Jednotraktowy o pomieszczeniach dostępnych z korytarza biegnącego od strony wirydarza. Zachodnia część zewnętrznej elewacji pld. ryzalitowana. Jest jedna klatka schodowa w połowie długości skrzydła wschodniego.

Bryła - budynek częściowo podpiwniczony/zwłaszcza część pld.-zach./, jednopiętrowy z dachem dwuspadowym o kalenicy powtarzającej załamania poszczególnych skrzydeł. Tylko skrzydło zach./od płn./oraz przedłużenie skrzydła wsch. mają proste szczyty. Pld.-wsch. narożnik przedłużenia skrzydła wsch. wsparty potężną piramidalną przyporą. Mniejsze przypory ujmują południowe naroża ryzalitu elewacji pld.

Elewacje - tynkowane, bez wystroju jeśli nie liczyć dość silnego, drobnoprofilowanego gzymsu podokapowego. Otwory rozmieszczone nieregularnie, sporadycznie tworząc oś. Zewnętrzna elewacja zach. - parter 8 okien, piętro - 9. Z lewej strony parteru dostawiony nowy parterowy pawilon. Zewnętrzna elewacja pld. ma parter z 9 oknami /4 w ryzalicie zach. i 1 w przedłużeniu skrzydła wsch./ a piętro z 6 oknami, w tym 2 w ryzalicie zach.. W elewacji zach. przedłużonego ku pld. skrzydła wschodniego są po 2 okna na parterze i piętrze. Ponadto w partii poddasza szczytu skrzydła wsch. jedno okno na osi. Elewacja zewnętrzna wschodnia - na parterze 9 okien i 1 otwór drzwiowy/mniej więcej na osi elewacji/oraz 1 otwór drzwiowy w ścianie ukośnie się załamującej dla połączenia klasztoru z prezbiterium kościoła. Drugie od lewej okno opasane silną przyporą sięgającą poziomu podłogi piętra. Piętro tej elewacji posiada 11 okien. Do elewacji dostawiony jest poprzecznie wysoki mur niegdyś oddzielający teren więzienia. Także ślady podobnie wysokiego muru blisko ściany kościoła. Elewacja zach. dziedzińca/wirydarza/ - parter ma 5 okien i 1 otwór drzwiowy /po prawej stronie elewacji/ a piętro 4 okna i otwór drzwiowy blisko ściany kościoła, być może służący niegdyś jako wejście z zewnętrznych schodów.

14. Kubatura m^3 , w tym ok. 100 m^3
ok. 7000 m^3 , w tym ok. 100 m^3
piwnice i ok. 1350 m^3
poddasze nieużytkowe

15. Powierzchnia użytkowa
ok. 1200 m^2

16. Przeznaczenie pierwotne
klasztor

17. Użytkowanie obecne
remont /na cele domu diecez-
jalnego/

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Fundamenty - miejscami silnie zawilgocone

Ściany zewnętrzne - jw, zwłaszcza dolne partie, zużyte tynki

Ściany wewnętrzne - jw.

Sklepienia i stropy w stanie dobrym

Konstrukcja dachowa obecnie w remoncie, także pokrycie
dachowe

Wyposażenie - całkowicie zniszczone i zdewastowane

Instalacje - jw.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Wobec postępujących prac trudne do określenia, wydaje się
że możliwie najszybciej należy usunąć przyczyny zawilgaca-
nia murów.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja
Prace remontowe i adaptacyjne 1945-6 a także w późniejszych
latach/dokumentacja nieznana/
Obecnie prace zabezpieczające/dach, okna/z planem docelowego
generalnego remontu i adaptacji.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

Archiwum OPR Kraków
Archiwum Bibl. Publ. Pułtusk - Kowalczyk Maria - Materiały
do dziejów klasztoru poreformackiego rkps. 1954
Biblioteka Muzeum Narod. Warszawa - Wierzbicki P. - Opis
historyczny miasta Pułtuska - rkps. 1884
Gabinet Rycin Bibl. Uniwer. Warsz. - Stronczyński K. - Opis
starożytności w Guberni Płockiej rkps 1851
Archiwum PSOZ O/Ciechanów - Kluś Andrzej - Studium nau-
kowo-historyczne dotyczące Zgromadzenia OO Reformatorów
w Pułtusku, przy kolegiacie/sic!/p.w. Św. Św. Piotra i Pawła
/sic!/ - Historia poreformackiego klasztoru i kościoła
Św. Józefa w Pułtusku - Warszawa 1980 mps.

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Przed wykonaniem projektów adaptacji winno przeprowadzić
się pełne badania architektoniczne, a także, w wybranych
pomieszczeniach - na występowanie polichromii.

25. Opracował

tekst Ryszard Małowiecki 14.11.1992

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Ryszard Małowiecki 15.11.1992

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

PSOZ O/Ciechanów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

wkładki z cd. opisu i dodatkowymi fotografiami

1. Miejscowość

P U Ł T U S K

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

klasztor OO Reformatów

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

cd.opisu, fot.dodatkowe, rzut budynku

cd.pkt.13 Południowa elewacja wirydarza - parter 5 okien i 1 otwór drzwiowy, piętro 4 okna. Elewacja wschodnia dzie-
 dzińca - 5 okien na parterze i 6 okien na piętrze. Na ścianie kościoła tworzącej północne zamknięcie
 wirydarza ślady tynkowania i bruzda po połaci dachowej wskazujące na istnienie tu niegdyś parterowej przybudówki, być
 może korytarza/krużganków/łączącego wsch.i zach.skrzydło klasztoru.

Wnętrze - pomieszczenia parteru sklepienie kolebkami, o formach łuków zależnych od rozpiętości sklepienia, z lunetami.
 Wyróżniają się: korytarz/krużganek/, pld.-wsch.pomieszczenie w przedłużeniu wsch.skrzydła klasztoru/umieszczone nieco
 niżej, jakby półsuteryna/ oraz narożne/pld.zach./ mające wtórne podziały ściankami działowymi - być może był to
 refektarz. Piwnice sklepienie kolebkami, niskie/150-200 cm/, przypuszczalnie wtórnie zasypane.

Wyposażenie - pierwotne /klasztorne/ nie istnieje. Z dawnego wyposażenia więziennego warta uwagi krata okienna/ w
 lewym skrajnym oknie parteru wsch.elewacji wirydarza/pochodząca chyba razem ze stolarką okna, z pocz XIX w.


Instalacje - obecnie zdemontowane - prowizoryczne elektryczna, wod.-kan.



Wkładkę założył: Mgr Ryszard Małowiecki

(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ "/Ciechanów

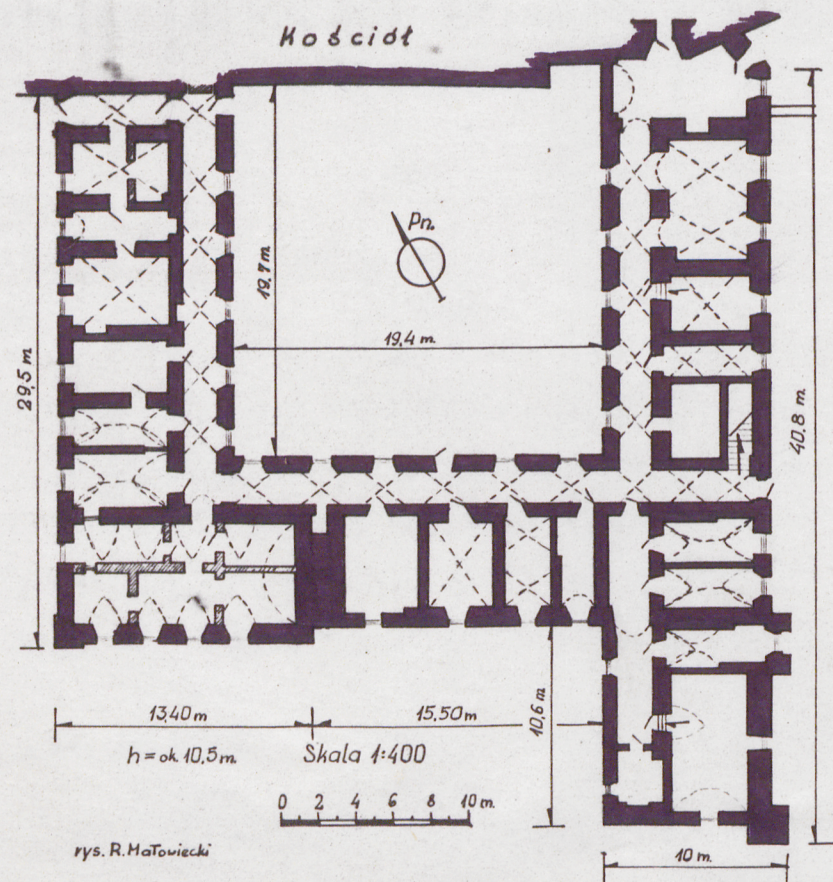

1. Miejscowość

P U Ł T U S K

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

klasztor OO Reformatów

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Fotografie dodatkowe



Wkładkę założył: Ryszard Małowiecki

(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ "/Ciechanów

OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23.600

1978 r.

