

1. Obiekt
BUDYNEK INWENTARSKI NR 29 - PROBOSTWO

2. Czas powstania
poł.XIX w.

3. Miejscowość
B O R Z Y S Z K O W Y



4. Adres
Borzyszkowy nr 29
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo ślupskie
gmina Lipnica
pow. Bytów


6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975
województwo bydgoskie
powiat Chojnice

8. Właściciel i jego adres
Probostwo parafii rzymsko-
katolickiej Borzyszkowy nr
29

9. Użytkownik i jego adres
jw.

10. Rejestr zabytków
Nr data

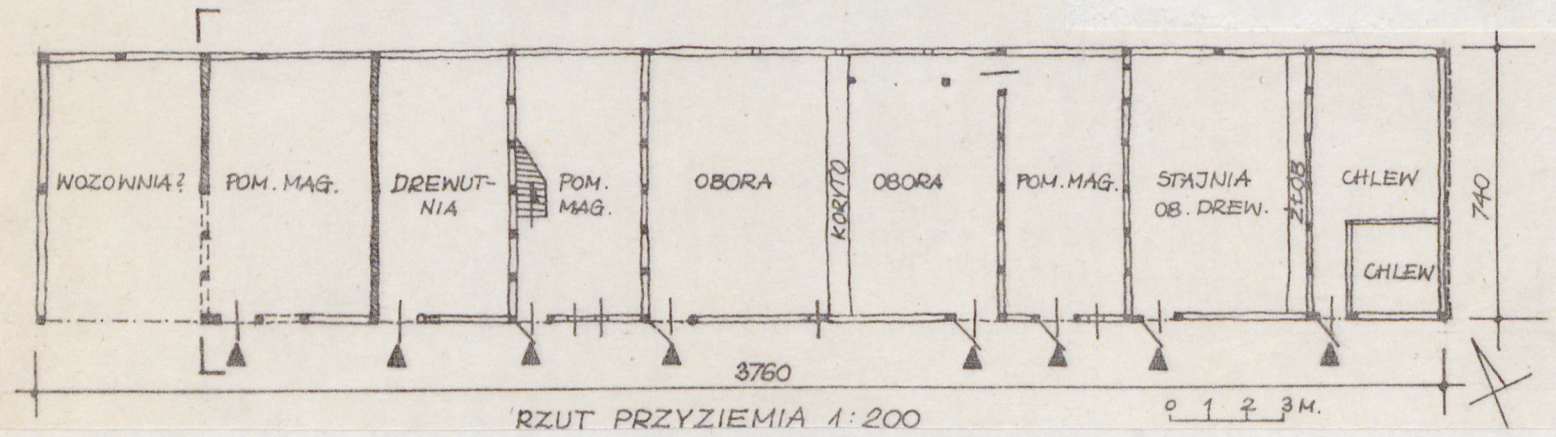

Kościół p/w św. Marcina wzniesiono w 1724 r. Zabudowania probostwa są z XIX w. Plebania i opisywany budynek inwentarski z połowy XIX w. stodoła z 1896r. Wiadomości o fundatorze brak. Rozmiar iż pierwotnie /w XIXw./ gospodarstwo proboszczowskie było dość zamożne. Obecny proboszczem jest ks. [REDACTED].

Wieś Borzyszkowy jest owalnicą zabudowaną na osi północ /kierunek na Glisno W./ - południe /kierunek na Ostrowite/. Wieś położona jest nad jeziorem Borzyszkowy. We wsi jest kościół parafialny, szkoła ośmioklasowa, poczta i sklep GS. Obejście parafialne wraz z kościołem położone jest w centrum wsi. Orientowany kościół opracowany na osobnej karcie, stoi na cmentarzu mającym kształt trapezu. Przy jego zachodnim boku usytuowana jest, licem do kościoła, plebania. Jest to budynek murowany, o dwuspadowym dachu, krytym płytą falistą. Za plebanią, od strony zachodniej, znajdują się usytuowane wzdłuż północnego i południowego boku podwórza budynki gospodarcze. Stodoła stoi wzdłuż południowego boku obejścia. Jest to budynek o ścianach szkieletowych, obitych deskami, dwuspadowym dachu pokrytym dachówką felcówką. Po przeciwnej stronie podwórza stoi licem do drogi zabytkowy budynek inwentarski, wyznacza on północny bok podwórza. Między tym budynkiem a plebanią znajduje się brama wjazdowa. Zachodni bok obejścia zamyka ceglany mur, do którego w połowie przystawiona jest odeskowana szopa, pod jednospadowym dachem, krytym dachówką felcówką. Nie zabudowane boki podwórza grodzi mur z cegły i płot z siatki. Z tyłu za stodołą ciągną się ogród owocowo-warzywny. Podwórze jest niebrukowane trawiaste, jedynie przed budynkiem jest brukowany kamieniami chodnik. Pośrodku podwórza znajduje się gnojownik. Budynki są obecnie nie użytkowane.

Rzut przyziemia zabytkowego budynku inwentarskiego oparty jest na planie prostokąta. Jest to budynek jednokondygnacyjny, szerokofrontowy, wielownętrzny, jednotraktowy, niepodpiwniczony. Do wnętrza prowadzi od strony podwórza 8 drzwi /jedno pomieszczenie nie ma ściany frontowej /wozownia/. Pomieszczeń jest 9, jedno małe zwężone /chlew/ w narożniku południowo-wschodnim. Do jednego pomieszczenia przegrodzonego żłobem /obora/ prowadzi dwoje drzwi. Pomieszczenie znajdujące się przy szczycie zachodnim jest bez ściany frontowej /wozownia/.

Fundament z kamienia łupanego zalanego zaprawą wapienną, uzupełniony podmurówką z cegły.

Ściany zewnętrzne, obwodowe drewniane łątkowo sumikowe, ściana szczytowa wschodnia oszalowana.

Ściany wewnętrzne ryglowo ceglane /pruski mur/.

Drzwi spągowe z naswietlem i bez, zawieszane na zawiasach pasowych roboty kowalskiej i zamykane na skoble kowalskie.

Okna małe nieotwierane, osadzone w skrzynkach ramiakach.

Podłoga gruntowa, brukowana kamieniami lub brukowana cegłą paloną.

Stropy drewniane z powalą z desek.

<p>14. Kubałura</p> <p>1565,50 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>308,50 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>inwentarsko-magazynowy</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>użytkowany częściowo na skład opału</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Nie stwierdzono większych prac remontowych ani przebudowy obiektu.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>stan techniczny zły. Dachówka w paru miejscach powypadała i potworzyły się zacieki. W paru pomieszczeniach stropy zostały zniszczone. Elementy drewniane ścian zniszczone przez larwy spuszczała. Więźba dachowa w kilku miejscach nadpruchniała i nadgniła.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Obiekt wymaga natychmiastwej interwencji konserwatorskiej.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

25. Opracował

tekst mgr U. Dalska-Sienkiewicz, X 1987r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. G. Solecki, VIII 1987 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Zdjęcia nr neg. 78190, 78191, neg. w Pr.Fot.
PKZ O/Szczecin

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość

BORZYSZKOWY

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

BUDYNEK INWENTARSKI NR 29
PROBOSTWO


3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. punktu 13-go

Wejście na strych z piątego pomieszczenia po schodach drewnianych, drabiniastych, jednopiegowych, obudowanych.
Strych przeznaczony na magazyn siana i ziarna z włazem typu lukarno w południowej połaci dachu od strony podwórza.

Dach dwuspadowy, kryty dachówką karpiówką. Szczyty dachowe oszalowane deskami pionowymi. Konstrukcja dachu krótkowo jętkowa, z podwójną podporą stolcową, wzmocniona wieńcami. Dołem krokwie opierają się piętami o oczepek. Końce wystające krokwie ozdobnie profilowane.

Instalacja elektryczna oświetleniowa /nieczynna/.

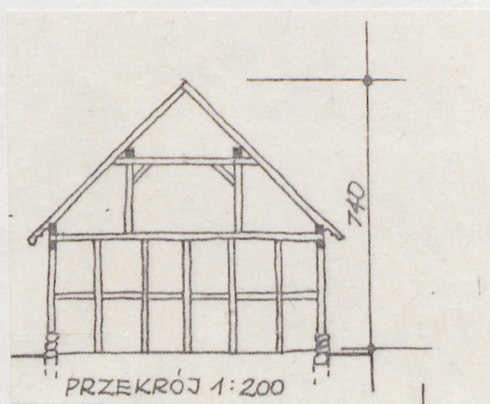

Wkładkę założył: mgr U. Dalska Sienkiewicz, X 1987r

(imie, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Pr. Fot. PKZ O/Szczecin

