

1. Obiekt

Budynek mieszkalny-chałupa


2. Czas powstania

pocz.XXw.

3. Miejscowość

B I E S A L

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

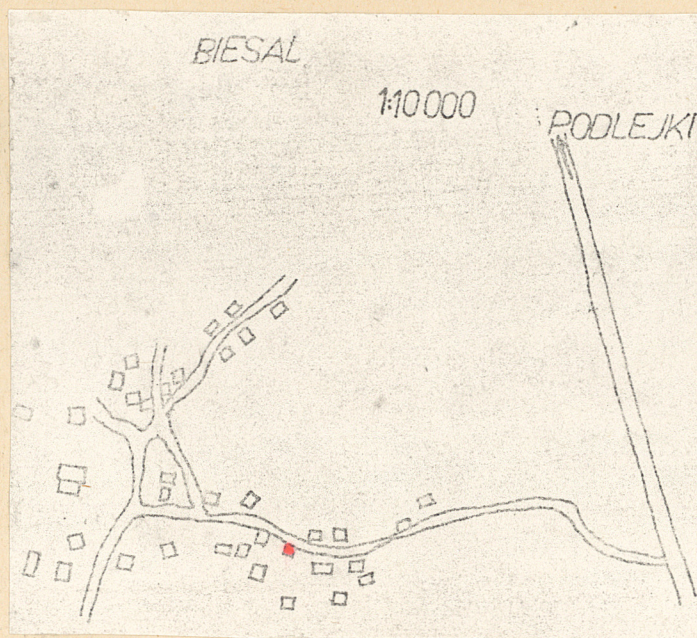

4. Adres

Biesal nr. 17

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo olsztyńskie

gmina Gietrzwałd

pow. OLSZTYN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Biessellen

7. Przynależność administracyjna przed 1 VI 1975

województwo olsztyńskie

gmina Olsztyn

8. Właściciel i jego adres

Państwowy Fundusz Ziemią Urząd Gminy
w Gietrzwałdzie

9. Użytkownik i jego adres


Górka Lucjan, Dzikowski Jan
Biesal nr. 17

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

Fot. Waldemar Pietkun
PKZ-Olsztyn

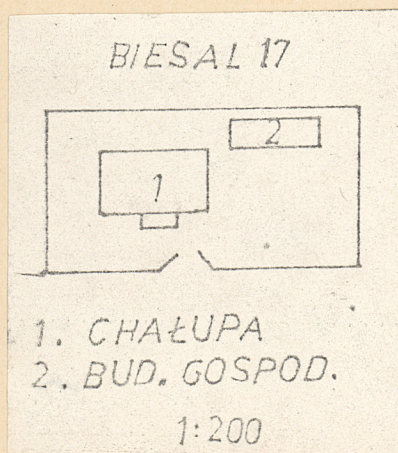

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Chałupa zbudowana na początku XXw.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Chałupa usytuowana w środku wsi, kalenicowo do nieutwardzonej drogi, w głębi siedliska. W zagrodzie oprócz budynku mieszkalnego jest budynek gospodarczy. Całość ogrodzona płotem drewnianym sztachetowym. Chałupa posadowiona na kamiennej podmurówce. Drewniana podeszkowana pionowo i oblistwowana, część ściany szczytowej i wzdłużnej pd. otynkowana. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną zakładkową. Założona na rzucie prostokąta, dwutraktowa, trójdzielna z sienią przedzieloną czarną kuchnią na osi głównej budynku. Po obu stronach sieni po dwie izby. W chałupie utworzono dwa samodzielne mieszkania. Z sieni traktu podwórzowego wejście do byłej czarnej kuchni. Z niej wejście do izby po lewej stronie sieni traktu podwórzowego a następnie do sąsiedniej. w trakcie frontowym. Z sieni traktu frontowego wejście do pomieszczenia po lewej stronie sieni a następnie do izby w trakcie podwórzowym. Pierwotnie wszystkie pomieszczenia były skomunikowane, obecnie część drzwi została zabita dyktą. Wszystkie podłogi w chałupie drewniane, sufity belkowo-deskowe, przeszerzenie między belkami podbite płytą i otynkowane. Wejście na strych z obu sieni po drabinie. Więźba dachowa krokwiowo-jętkowa wzmocniona stolcami i płatwiami z mieczami. Podłoga częściowo deski i polepa. Do budynku prowadzą dwa wejścia w obu ścianach wzdłużnych. W ścianie pn. przez ganek drewniany o posadzce cementowej. Z daszkiem dwuspadowym krytym papą. Belki kalenicowe i stropowe znacznie wysunięte przed lico tworzą okap. Wsparcie na słupach połączonych balustradą i łukiem. Słupki przy wejściu z kapitelami stanowiącymi podstawę wyciętą z krawędziaka. Łuki bocznych ścianek spięte są na kluczu powieszoną sterczynką. Drugie wejście w ścianie pd. Stolarka drzwiowa jednoskrzydłowa, drzwi ramowo-płycinowe, w ścianie pd. z nadświetłem. W ścianie pn. na lewo od ganka jedno okno, na prawo dwa, w ścianie pd. jedno okno z lewej strony drzwi oraz jeden zabity otwór okienny deskami z prawej strony. W obu ścianach szczytowych po jednym oknie, dodatkowo w ścianie wsch. jeden zabity otwór okienny. Stolarka okienna ze stałym słupkiem i słupkiem w szerokich opaskach, deskowych, tylko okno w ścianie szczytowej zach. i wzdłużnej pd. nowa, dwuskrzydłowa. W obu szczytach po jednym otworze okiennym, w zach. szczytzie częściowo zabity deskami. Płaszczyzny obu szczytów odeskowane pionowo i oblistwowane z obdaszkiem. Resztki deski wiatrownic zdobione powtarzającym się motywem w ząbki. System ogniowy: dwa murowane kominy, dwie kuchnie westfalki, piec. Instalacja elektryczna. Okna ościeżnicowe.

14. Kubatura 336m ³	15. Powierzchnia użytkowa 112m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalna	17. Użytkowanie obecne mieszkalna
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja 1976 r. - podbicie sufitu płytą 1979 r. - wymiana dwóch okien, częściowe otynkowanie chałupy.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania obiektu zły. Drewno zaatakowane przez owady, oderwane w szczycie. Wiatrownice poodrywane. Papa położona na daszku ganka zniszczona. Stolarka okienna obu szczytów zniszczona. Widoczne ubytki w gąsiorach, potłuczone dachówki,	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Sława Rudowska
mgr Maria Przytocka
PKZ-Olsztyn

26. Sprawdził



27. Załączniki

Jedna wkładka do karty ewidencyjnej.

Biesal nr.17

budynek mieszkalny

rzut,przekrój,4 fotografie

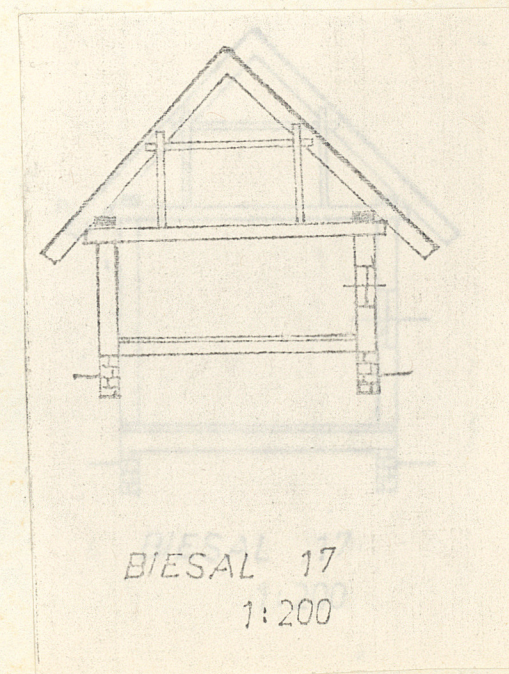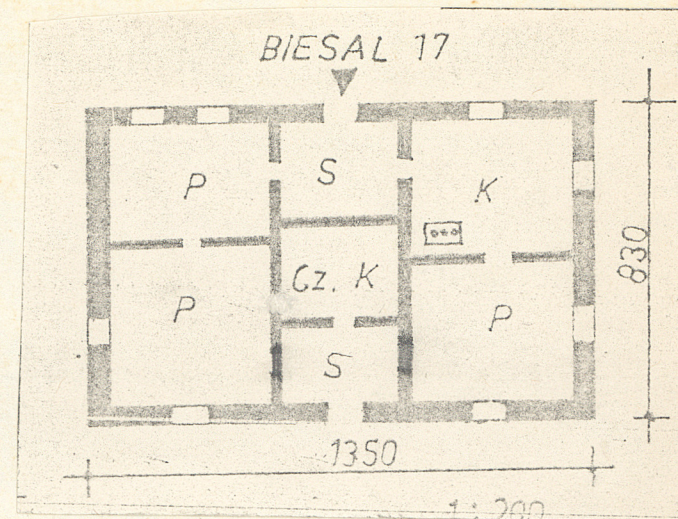

mgr Maria Przytocka
PKZ-Olsztyn III 1986r.