

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. M.B. ANIELSKIEJ


2. Czas powstania

1825r.

3. Miejscowość

DZIURDZIEWO

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

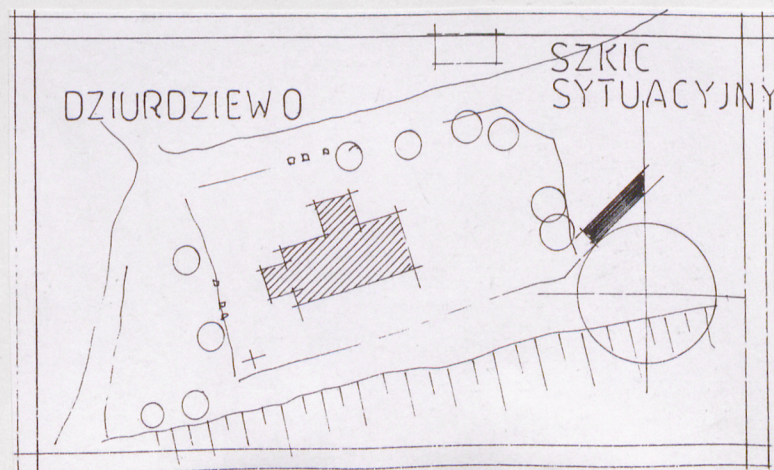

4. Adres

Dziurdziewo
Gm. Kozłowo

nr hipoteczny

lub. ewid. gruntów

5. Przynależność administracyjna

województwo Warmińsko-Mazurskie

pow. NIDZICA
gmina Kozłowo

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Thalheim, Dzurdziau

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo Olsztyńskie

powiat Nidzica

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzym-Kat. P.W. M.B.
Częstochowskiej w Gardynach
14-120 Dąbrówno

9. Użytkownik i jego adres

Kościół filialny P.W. M.B.
Anielskiej
W Dziurdziewie

10. Rejestr zabytków

Nr A-958 data 29.VII.1968v.

Dziurdziewo- Wieś na prawie chełmińskim założona w 1321 r. na 40 łanach. Dziurdziewo było początkowo wsią kościelną. Około 1600 roku przyłączono je do parafii szkotowskiej. Szkoła powstała w pierwszej poł. XVIII w. Kościół filialny p. w Matki Boskiej Anielskiej w Dziurdziewie. Choraławka na dachu z datą 1824. W Dziurdziewie był kościół katolicki konstrukcji drewnianej już w 1401 r. Podczas reformacji Dziurdziewo odpadło od kościoła katolickiego i przyjęło luteranizm. Obecnie istniejący masywny kościół wraz z wieżą został wybudowany w latach 1824- 1825. Po drugiej wojnie światowej został on przejęty przez ludność katolicką. W 1858 r. do wsi należały 2404 morgi ziemi. W latach 1818- w 18 domach mieszkało 85 osób, w 1871 r. w 36 domach mieszkało 253 osoby a w 1890 roku w 38 domach mieszkało 249 osób. Liczba katolików wzrosła z 10 w 1871 roku do 26 w 1880 roku. W 1939 r. było we wsi 256 osób.

SYTUACJA: Kościół jest orientowany, oś wzdłużna kościoła przebiega na linii wsch- zach. Usytuowany w centrum wsi, na płaskim terenie otoczonym drogami, droga główna po stronie pd., droga wewnętrzna po stronie pn. kościoła. Wokół kościoła położona szczelna opaska betonowa. Teren wokół kościoła otoczony ogrodzeniem wzniesionym z cokołu i słupków murowanych i pokrytych tynkiem cementowych. Między słupkami metalowe bariery. Na osi wieży główne wejście w którym brama utworzona z murowanych filarów i dwuskrzydłowej współczesnej bramki.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA : Kościół wzniesiony na fundamentach z kamieni polnych, cokół wydzielony odsadzką, elewacje wraz z cokołem pokryte tynkiem cementowym. Od zach. do korpusu przylega prostokątna wieża. W przyziemiu wieży kruchta. Posadzka w kościele z płytek ceramicznych, podwyższona o dwa stopnie w części ołtarzowej. Kościół jest salowy, przykryty stropem konstrukcji belkowo- deskowej. Belki oparte na dłuższych ścianach kościoła i na dwu rzędach drewnianych słupów. W każdym rzędzie po 4 słupy dźwigają belki podciągów wzdłuż nawy kościoła. W wydzielonych słupami częściach bocznych umieszczone zostały empory. Od zach. empora organowa dochodząca do połowy kościoła, od strony wsch. empora ołtarzowa. Empory: ołtarzowa i organowa nie łączą się ze sobą. Stropy nagie, mazerowane. W kruchcie od strony północnej, strop płaski. W kruchcie wieży strop belkowy. Konstrukcja stropu nad nawą kościoła związana jest z konstrukcją więźby dachowej. Konstrukcja więźby dachowej oparta na dwu ramach stolcowych. W wieży konstrukcja drewniana - nośna dzwonu. Schody na empory zabiegowe z nawy. Zakrystia utworzona w części empory, w sąsiedztwie ołtarza. Wnętrze doświetlone oknami umieszczonymi w dwu poziomach: niżej okna mniejsze oświetlające kościół poniżej empory, nad nimi okna większe oświetlające nawę kościoła nad emporą. Otwory okienne, zamknięte półkoliście, obustronnie rozglifione. W oknach szklenie witrażowe na ołów. Drzwi: drewniane z wieży do nawy jednoskrzydłowe wykonane z jednej deski, okucia ozdobne, zamek nakładany. Drzwi zewnętrzne w wieży, dwuskrzydłowe, w otworze zamkniętym półkoliście, opierzone na zewnątrz pionowo deskami, listwa przymykowa w formie półkolumienki. Zawiasy pasowe ozdobne. Drzwi z nawy do kruchty pn. ładnie zdobione, ramowo- płycinowe, od strony nawy płyciny zdobią rozety i profilowania. Dachy: nawy- dwuspadowy z naczółkiem od wsch. Na wieży namiotowy. Pokrycie dachów dachówka ceramiczna holenderka.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
2100, 6m3	230, 6m2	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
<p>Bieżące prace polegające na przełożeniu dachu. Elewacje zostały pomalowane w kolorze szarym, farba odpada. Wokół cokołu ułożono betonową opaskę</p>		<p>Wilgoć we wnętrzu spowodowana jest szczelną opaską betonową wokół kościoła. Brak rynien i rur spustowych. Zawilgocenie wnętrza. Ubytki w pokryciu dachu. Dachówki na wieży ruchome, grożą odpadnięciem.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
<p>Należy przełożyć dachówkę ceramiczną na dachu wieży. Dachówkę należy dodatkowo umocować aby nie spadła po kilku latach, ponieważ wieża posadowiona jest w miejscu silnie nawietrznym.</p>			

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

23. Uwagi różne

24. Opracowanie karty ewidencyjnej

mgr Dariusz Chodkowski, 15 grudnia 2001r
tekst
imię, nazwisko, data, podpis

mgr Dariusz Chodkowski, 15 grudnia 2001r
plany, rysunki
imię, nazwisko, data, podpis

mgr Dariusz Chodkowski, 15 grudnia 2001r
zdjęcia fotogr.
imię, nazwisko, data, podpis

W/O SOZ, Olsztyn
miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

22. Bibliografia

- A. Boetticher, Die Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz Ostpreussen. T. III. Das Oberland, Königsberg 1893 s. 113.
- G. Dehio- Gall, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmaler- Deutschordenland Preussen, neu bearb von E. Gall, Munchen- Berlin 1952 s. 265.
- Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischer Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg 1890 s. 193.
- Rocznik Diecezji Warmińskiej rok 1974 s. 278.
- Nidzica z dziejów miasta i okolic, Pojezierze- Olsztyn 1976r.

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

26. Załączniki

Wkładki: 3

1. Miejscowość DZIURDZIEWO.....	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina Kozłowo.....	Kościół filialny	C.d. pkt 13 Opis obiektu
3. Powiat Nidzica.....	P.W. M.B. Anielskiej	
4. Województwo Warmińsko- Mazurskie.....		

Dok:

RZUT: salowy korpus na planie wydłużonego prostokąta. Elewacja wschodnia zamknięta ścianą prostą. Od zach. korpusu przylega prostokątna wieża. Od północy prostokątna zakrystia.

BRYŁA: zwarta z dominującą wieżą od zach., i niewielką zakrystią przy pn. ścianie. Każda z części bryły wydzielona, kryta oddzielnym dachem.

ELEWACJE: tynkowane. Tynki wtórne cementowe. Elewacje zdobią pasma gzymsów: kordonowy, który wydziela partię niżej umieszczonych okien od rozmieszczonych osiowo nad nimi okien właściwych. W dolnej partii występuje boniowanie. Gzyms wieńczący obiega wszystkie elewacje. W środkowej części dłuższych elewacji artykulację akcentują portale, flankowane lizenami i zwieńczone półkoliście zamkniętym otworem okiennym. Drzwi do wieży nie są zaakcentowane portalem. W wieży płaskie pasma gzymsów, przechodzą z elewacji korpusu i akcentują podział horyzontalny. Skromny detal architektoniczny wykonany jest w gładkim tynku w kolorze szarym. Oryginalny kolor elewacji, jasny ugier, widoczny jest spod opadającej farby.

WNĘTRZE, WYPOSAŻENIE: jednorodne.

INSTALACJA: elektryczna.

mgr D. Chodkowski, 15 grudnia 2001r

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)
O/W SOZ Olsztyn

Miejsce przechowywania negatywów



2




3

1. Miejscowość.....DZIURDZIEWO.....	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....KOZŁOWO.....	Kościół filialny	Spis fotografii
3. Powiat.....Nidzica.....	P.W. M.B. Anielskiej	
4. Województwo.....Warmińsko- Mazurskie.....		

Spis fotografii:

1. Widok od strony drogi dojazdowej.
2. Widok od strony pn.
3. Widok od strony ściany prezbiterium.
4. Wieża kościoła.
5. Drzwi w wieży.
6. Drzwi do kruchty bocznej.
7. Widok w stronę ołtarza.
8. Widok w stronę prospektu organowego.
9. Konstrukcja więźby dachowej.

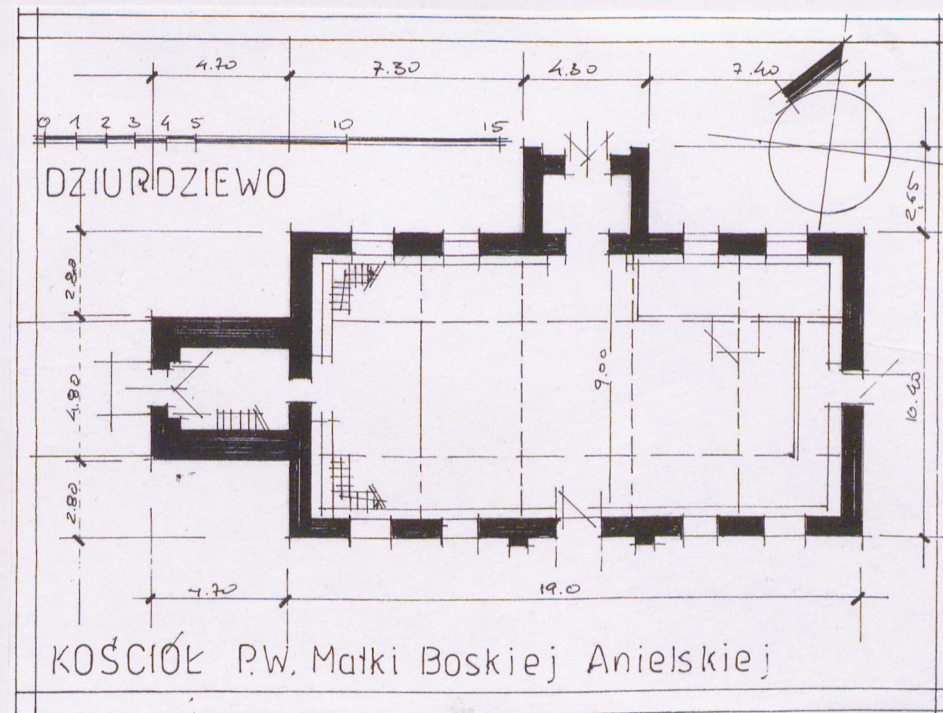

mgr D. Chodkowski, 15 grudnia 2001r

Wkładkę założył:.....

(imię, nazwisko, data)

O/W SOZ Olsztyn

Miejsce przechowywania negatywów



4



5



6

1. MiejscowośćDZIURDZIEWO.....	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. GminaKozłowo.....	Kościół filialny	Serwis fotograficzny
3. PowiatNidzica.....	P.W. M.B. Anielskiej	
4. WojewództwoWarmińsko- Mazurskie.....		



mgr D. Chodkowski, 15 grudnia 2001r

Wkładkę założył:

(imie, nazwisko, data)

O/W SOZ Olsztyn

Miejsce przechowywania negatywów



2

593. Thalheim, Innenraum

