

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt

ZESPÓŁ GOSPODARCZY DWORSKI: - OBORA (8)


2. Czas powstania

3 ćw. XIX w.

3. Miejscowość

ŻEGOCIN

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

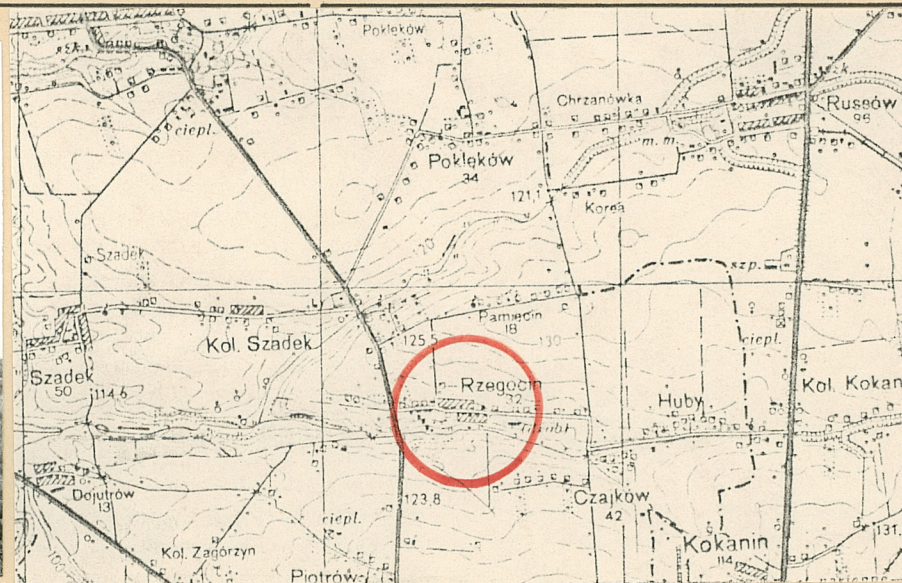

4. Adres Żegocin

poczt. Jastrzębniki

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

kaliskie

województwo

pow. KALISKI

Blizanów

gmina

5. Poprzednie nazwy miejscowości

Rzegocin

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo

poznańskie

powiat

Kalisz


8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków:

Nr data

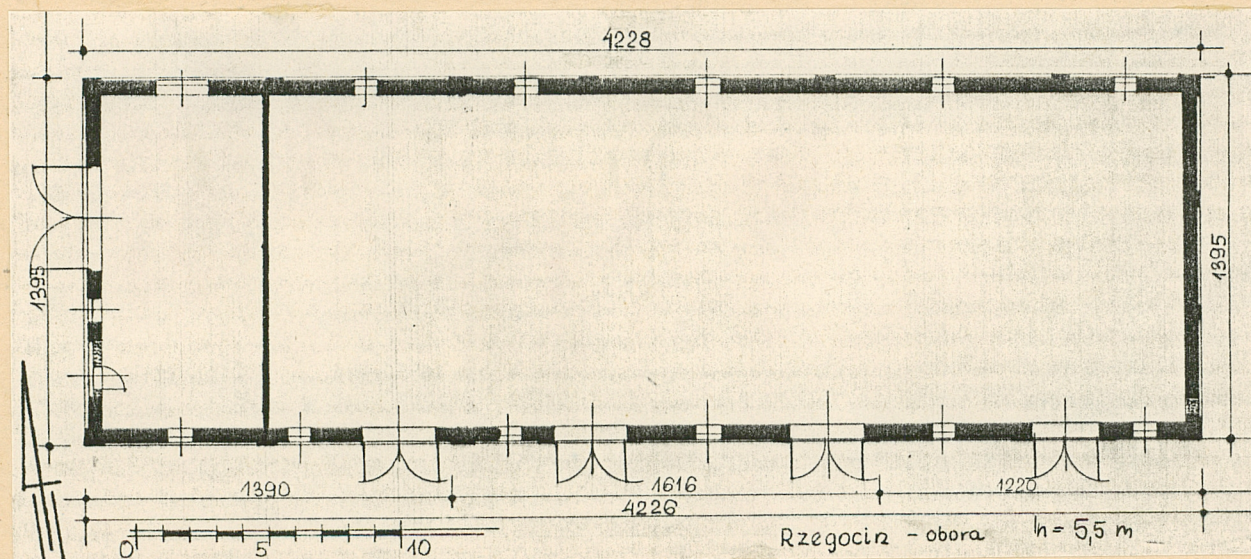

Jest to obiekt o najciekawiej; w muratorski sposób opracowanych elewacjach, charakterystycznych dla budynków powstałych w 3 ćw. XIX w. W 1984 roku budynek był w pełni użytkowany, nakryty dachem. Pomimo złego stanu zachowania - zakłada się kartę obiektu, ponieważ jest to najciekawszy architektonicznie obiekt spośród wszystkich budynków gospodarczych tego zespołu.

1. SYTUACJA.

Żegocin, to wieś oddalona ok. 7 km na północ od Kalisza, położona przy lokalnej drodze odchodzącej od głównej szosy Kalisz-Janków pomiędzy miejscowościami Piotrów i Pamięcin w kierunku wschodnim do Kolonii Kokanin. Zespół gospodarczy dworski położony jest w zachodniej części wsi. **OBORA (8)** stoi równolegle do drogi, wzdłuż północnej krawędzi wschodniego podwórza gospodarczego.

2. MATERIAŁ.

Ściany - wschodniej i środkowej części budynku murowane z cegły ceramicznej i kamieni polnych łamanych w nieregularne ciosy granitów wielobarwnych; muratorskie opracowanie kamienno ceglanych części elewacji. Zachodnia część obory - o ścianach murowanych z cegły ceramicznej w wątku krzyżowym, na zaprawie wapiennej. W koronie murów - cegła dziurawka. Stropy - pierwotne - były na belkach drewnianych. Wieżba dachowa - drewniana, konstrukcji płatowniowej (dwurzędowa rama stolcowa + dwie ścianki kolankowe). Pokrycie dachu - papa na deskowaniu. Posadzki - ?. Schody - brak. Otwory drzwiowe - prostokątne, zamknięte od góry odcinkowo; w części środkowej i wschodniej - wypełnione drzwiami dwuskrzydłowymi, deskowo-listwowo-zastrzałowymi, drewnianymi; podobne drzwi w części zachodniej - obite folią. Otwory okienne - kształcie prostokątów stojących, zamknięte od góry odcinkowo, z wyjątkiem jednego nowego otworu okiennego w elewacji południowej. Otwory pierwotnie wypełnione były oknami żeliwnymi, pojedynczymi, 16-kwaterowymi (po 4 kwatery, w czterech poziomach),, cztery wewnętrzne kwatery tworzą skrzydło otwieralne.

3. RZUT.

Prostokąt o wym.: 42,26 x 13,95; obecnie wnętrze podzielone jest na dwie części za pomocą ściany działowej - umieszczonej blisko ściany szczytowej zachodniej. Wnętrze zapewne o poprzecznym układzie funkcjonalnym skomunikowane było za pomocą czterech dużych otworów drzwiowych z podwórzem gospodarczym; tylko skrajna od zachodu część budynku była skomunikowana z podwórzem poprzez zachodnią ścianę szczytową dwoma otworami drzwiowymi.

14. Kubatura

ok. 3244 m³

15. Powierzchnia użytkowa

pow. zabud. 590 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

przypuszczalnie budynek
dla bydła - (?)

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan techniczny fundamentów i murów obwodowych - ogólnie dobry. Brak stropów i więźby dachowej nad znaczną częścią budynku; zadaszony jest tylko mały fragment budynku przy zachodniej ścianie szczytowej. W tej części budynku gdzie brak jest dachu - korona murów mocno skorodowana, brak jest trójkątnego zamknięcia ściany szczytowej wschodniej. Zachowane są resztki wypełnienia otworów okiennych. Zachowane są drzwi.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachować budynek. Remont kapitalny dachu.

Użytkować - adaptacja wnętrza na dowolny cel - warunek zachować elewacje budynku w niezmienionym stanie.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Łucja Gajda, 1989 r.,
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Łucja Gajda, 1989 r.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Łucja Gajda, 1989 r.
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNRIPRS Szreniawa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładki nr: 1,2.

1. Miejscowość

ŻEGOCIN

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

OBORA (8)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

ciąg dalszy opisu + fot. + plan sytuacyjny



4. BRYŁA.

Pierwotnie dwukondygnacyjna (tzn. przyziemie + użytkowe - strychowe - poddasze), nakryta dachem dwuspadowym o małym kącie spadku połaci i nieznacznie wysuniętych okapach.

5. ELEWACJE.

Trzecia część budynku od strony zachodniej posiada elewacje całkowicie ceglane, a pozostałe 2/3 budynku, czyli część środkowa i wschodnia - posiada elewacje kamienno-ceglane - wszystkie (ustawione na bardzo niskim cokole) obiega gzyms kordonowy pomiędzy kondygnacją przyziemia i poddasza strychowego. Elewacje dłuższe - członowane są na nierównej rozpiętości przeszła za pomocą nieznacznie (na 1/4 cegły) wysuniętych przed lico muru pionowych pasów, sięgających od cokołu do gzymsu kordonowego. Zachodnia część budynku (ceglana) - członowana, na dwa nierównej rozpiętości przeszła, o nieregularnym rozmieszczeniu otworów (w elewacji południowej: jeden osiowo umieszczony otwór okienny w przeszle zachodnim, a w drugim od zachodu przeszle - jeden otwór okienny i jeden otwór drzwiowy). W środkowej i wschodniej części budynku - o kamienno-ceglanych elewacjach - chociaż rozpiętość przeszeli jest różna (w elewacjach dłuższych: 4 przeszle - w elewacji północnej; 7 przeszeli - w elewacji południowej; w elewacji krótszej szczytowej wschodniej - 3 przeszle), to jednak wszystkie te elewacje są bardzo regularne. Regularność ta polega na: 1*) symetrycznym rozmieszczeniu różnej wielkości przeszeli w każdej z elewacji dłuższych (przesle wąskie są zawsze przy skraju, a przeszle szerokie bliżej osi symetrii tej części budynku; 2*) osiowym umieszczeniu jednego otworu okiennego bądź drzwiowego w każdym przeszle elewacji dłuższych; 3*) symetrycznym rozmieszczeniu przeszeli z otworami drzwiowymi i okiennymi w elewacji południowej - przeszle: 1,3,5,7, - posiadają otwory okienne, a prze-

Lucja Gajda, 1989 r.,

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

MNRiPRS
Szreniawa

Wzór ODZ 1978 r.



3



5



4



6.



7.



8.

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
ŻEGOCIN	OBORA (8)	dokończenie opisu + fot. + plan sytuacyjny

sła: 2,4,6 - posiadają otwory drzwiowe (w elewacji północnej występują przesła wyłącznie z otworami okiennymi, 4*) symetrycznym rozmieszczeniu dekoracji kamienno-ceglanej zarówno w elewacji jako całości jak i w poszczególnych jej przęsłach; 5*) identycznej rozpiętości przęseł w elewacji szczytowej wschodniej. W elewacji południowej występują przesła trojakiej rozpiętości i każdej rozpiętości przesła są odmiennie dekorowane: 1*) wąskie przesła skrajne (pierwsze i siódme) posiadają lico całkowicie wyłożone okładziną kamienną przerwana jedynie na wysokości parapetów okiennych wąskim poziomym pasem wątku ceglanego z dwóch warstw cegły (podobnie dekorowane są przesła skrajne w elewacji północnej; 2*) przesła: drugie, czwarte, szóste - pośredniej szerokości - wysunięte są (podobnie jak narożne pionowe pasy) na 1/4 cegły przed lico muru - jako jedyne są całkowicie ceglane - w nich wycięte są otwory drzwiowe; 3*) najszersze przesła trzecie i piąte posiadają ceglano-kamienne lico podzielone pionowo na trzy części, a poziomo na dwa pasy - z tych sześciu "kwater": dolne skrajne - są całkowicie kamienne, w górnej środkowej wycięty jest otwór okienny, a dolna środkowa i górne skrajne są ceglane z "wpisaną" kwadratową, przekątniowo ułożoną "plyciną" wypełnioną wątkiem kamiennym (podobnie dekorowane są szersze przesła w elewacji północnej). Wschodnia ściana szczytowa podzielona jest 4 lizenami ceglanymi na trzy przesła, których lico wypełnione jest wątkiem kamiennym, na osi każdego przesła przerwany przez pionowy pas wątku ceglanego. Gzyms kordonowy - budowany jest z trzech warstw cegły, dolnej i górnej położonych na płasko, a w środkowej warstwie cegła położona jest na rolkę i ukośnie wysunięta krawędzią główki i podstawy cegły.

Łucja Gajda, 1989 r.,

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

MNRiPRS
Szreniawa

Wzór ODZ 1978 r.

6. WNĘTRZE.

Użytkowany jest tylko mały fragment wnętrza przy zachodniej ścianie szczytowej. 2/3 wnętrza budynku jest zachowane bez dachu.

7. WYPOSAŻENIE. Brak.

8. INSTALACJE. Brak.

Spis fotografii:

1. Widok ogólny od strony południowej.
2. Okno od strony wnętrza.
3. Elewacja południowa - fragment od strony zachodniej.
4. Elewacja południowa - część środkowa i wschodnia.
5. Fragment elewacji południowej - dekoracje kamienno-ceglane prześel.
6. Zachodnia elewacja szczytowa.
7. Wnętrze - widok ogólny strony nieużytkowanej.
8. Wschodnia ściana szczytowa.

