

1. Obiekt

Dom mieszkalny

2. Czas powstania

1 ćw. XIX w.

3. Miejscowość

KOŚCIAN

4. Adres

Rynek 2.

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo ..... leszczyńskie

pow. KOŚCIAN

gmina ..... Kościan

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Kosten

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo ..... poznańskie

powiat ..... kościański

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres


j.w. i inni lokatorzy

10. Rejestr zabytków

kl. III-880/154/69 594/a


Nr ..... data ..... 1969

382/594 26.05.1969

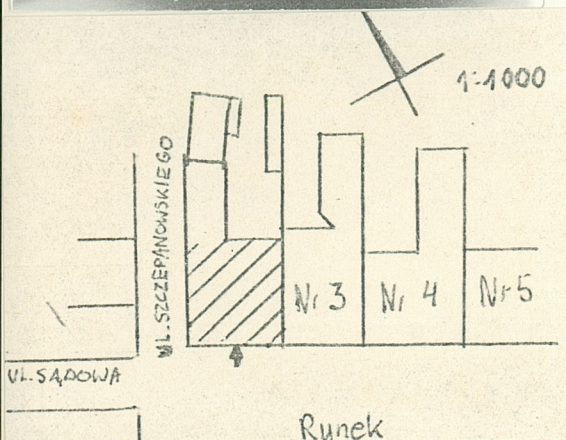

autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów  
Panek-Wu jewski

BDZ Leszno

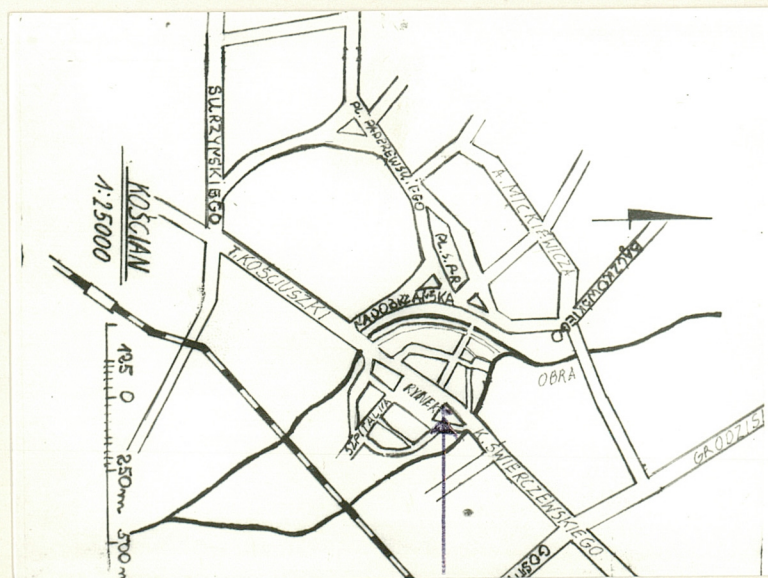



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Styl klasycystyczny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek jest usytuowany na narożniku Rynku i zach. części ul. Szczepanowskiego, w zabudowie zwartej.

Materiał: cegła wypalana. Stropy drewniane: w piwnicy sklepienie kolebkowe i odcinkowe. Dach dwuspadowy pokryty dachówką zakładkową. Więźba dachu płatwiowo-kleszczowa z dwoma stolcami. Podłogi drewniane z desek, posadzka cementowa. Okna dwuskrzydłowe skrzynkowe. Drzwi płycinowe i gładkie, przylgowe i tępe. Schody w kształcie litery L, kręte, drewniane policzkowe.

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony.

Założony na planie zbliżonym do kwadratu, 2,5-traktowy z traktami poprzecznymi. Sień przeletowa.

Elewacje otynkowane. Główna elewacja 5-osiowa symetryczna, rustykowana. Okna w profilowanych obramowaniach z parapetami wspartymi na płaskich wspornikach z dwoma ząbkami. Gzyms międzykondygnacyjny i pod oknami górnej kondygnacji. Elewacja zach. 5-osiowa symetryczna, część osi tworzą zamurowane otwory okienne. W szczycie trójkątne naświetla poddasza. W dachu dymniki: cokół budynku znacznie wysunięty. Elewacja pn 3-osiowa niesymetryczna, w części zastawiona przez oficynę. W górnej kondygnacji w narożniku między korpusem głównym budynku a oficyną drewniana weranda, przeszklona.

Wewnątrz w górnej kondygnacji komin kuchenny.

Instalacja el., gaz., wod.



14. Kubatura ca 950 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa ca 320 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  Remont 1977/78.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Zniszczenie więzarów dachu- przegniłe. Pokrycie zniszczone. Zawilgocenie murów i tynków: tynki odpadają.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Remont dachu.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Wkładka ze zdjęciem

25. Wypełnił

mgr T. Wujewski X 1980.

26. Sprawdził



1. Miejscowość

KOŚCIAN

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Dom mieszk. Rynek 2.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcie



Wkładkę założył: T. Wujewski 1980.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BZ Leszno

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/8/78  
GZGraf. IP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wzór ODZ 1978 r.