

1. Obiekt

O B O R A w zespole folwarcznym

2. Czas powstania

ok. 1890

3. Miejscowość

STRZELCE  
WIELKIE

11. Zdjęci



nr 26

4. Adres

PGR Strzelce Wielkie  
Strzelce Wielkie  
nr hipoteczny 65-313 Piaski

5. Przynależność administracyjna

województwo leszczyńskie

gmina Piaski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Wielkie Strzelce  
Grosse Strzelce

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat Gostyń

8. Właściciel i jego adres



Kombinat PGR Karolew,  
Karolew

9. Użytkownik i jego adres

Kombinat PGR Karolew,  
Karolew

10. Rejestr zabytków:

Nr ..... data .....

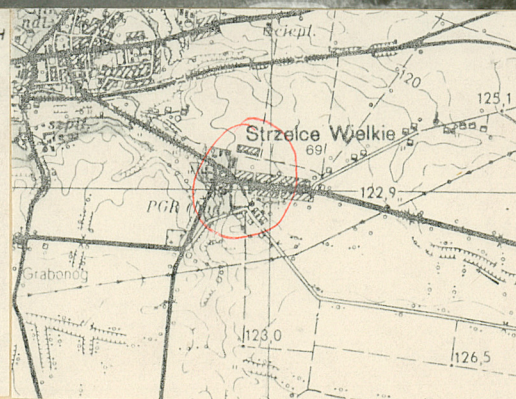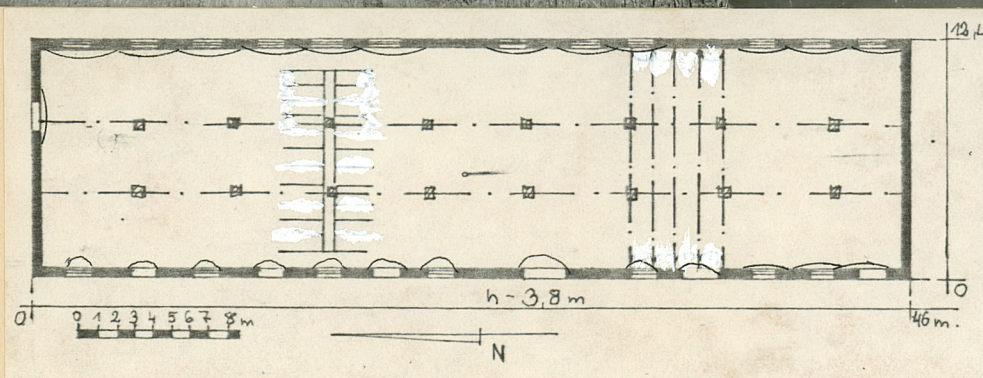



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Budynek wzniesiony ok. 1890-1910 w folwarku należącym wówczas do Jana Żółtowskiego. W 1948 roku został przejęty przez państwo.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obiekt usytuowany przy polnej, bitej drodze biegnącej w kierunku pd.. Szczyt pn. skierowany w stronę asfaltowej drogi łączącej Gostyń i Pogorzelę, oddalony od niej o 6 m. Szczyty wyznaczają os. pn.-pd.. Budynek oddalony od spichlerza o 70 m. Obora stanowi wsch. ścianę zespołu. Materiał: budynek posadowiony na podmurówce z kamienia polnego. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej, palonej, nieotynkowane. Fragmenty ściany szczytowej licowane kamieniami polnymi. Ściany pomieszczenia O.S.P. wykonane z cegły dziurawki, ceramicznej, otynkowane. Wątek ścian zewnętrznych k. krzyżowy. Strop: drewniany, belki stropowe zaszalowane od strony poddasza deskami. Sklepienie w piwnicy wykonane było najprawdopodobniej jako kolebkowe. Więźba dachowa: wykonana w konstrukcji płatwiowo-kleszczowej ze ścianką kolankową. Konstrukcja wzmocniona zastrzałami łączącymi belki stropowe ze stolcami i kleszczami dolnymi. Pokrycie dachu: dachówką karpiówką, podwójne koronkowe. Posadzka: polepa cementowa. Podłoga: na poddaszu podłoga z desek ułożonych na belkach stropowych pokryta warstwą gliny zmieszanej z sieczką. Otwory: otwory okienne zakończone łukami odcinkowymi. Okna stałe w ramach stalowych, sześciopółowe. Większość otworów okiennych pozbawiona okien. Przebudowane otwory drzwiowe wzmocnione na górze stalowymi dźwigarami, drzwi sponowe. Drzwi prowadzące do pomieszczeń O.S.P. dwuskrzydłowe, podwójne o pionowym układzie desek. Rzut: prostokątny, jednotraktowy, dwuwewnętrzny, szerokofrontowy, asymetryczny. Stanowiska usytuowane w rzędach prostopadłych do długiej osi budynku. Rzędy stanowisk oddzielają korytarze paszowo-gnojowe. Bryła: obiekt jednokondygnacyjny z podpiwniczoną pn. częścią budynku. Dach dwuspadowy szczytowy z poddaszem. Elewacja zach.: sześć otworów drzwiowych, w tym część pozbawiona drzwi, i siedem otworów okiennych / dwa przy pn. narożniku mocno zdewastowane /; wszystkie niesymetrycznie rozmieszczone. Na poddaszu cztery otwory drzwiowe niesymetrycznie rozmieszczone. Ściana ozdobiona lizenami. Elewacja pn.: przy wsch. narożniku znajdują się drzwi prowadzące do pomieszczenia O.S.P. oraz dwa zamurowane otwory okienne nierównomiernie rozmieszczone. Na poziomie poddasza, w centrum znajdują się drzwi. Elewacja wsch.: trzynaście okien symetrycznie rozmieszczonych. Ściana ozdobiona lizenami. Elewacja pd.: szczyt wyburzony, ściana szczytowa mocno zniszczona. Wyposażenie: zachował się układ stanowisk. Instalacja: elektryczna.



<p>14. Kubatura</p> <p>3420 m<sup>3</sup> z poddaszem</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>1140 m<sup>2</sup> z poddaszem</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Obora</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Obiekt nieużytkowany</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W budynku przebudowano otwory okienne i drzwiowe - daty nie udało się ustalić. W latach 70-tych powstało pomieszczenie w pn. części budynku przeznaczone dla O.S.I.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania budynku zły. Otwory okienne i drzwiowe mocno zdewastowane. Część pd. obiektu została wyburzona. Piwnica jest zalana wodą, strop nad nią zawalony. Słupy podtrzymujące strop mocno zniszczone korozją biologiczną i przez użytkowników. Więźba dachowa uległa odkształceniom mechanicznym i znacznym uszkodzeniom będącym skutkiem działalności mikroorganizmów.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

25. Opracował

K.Kasprowicz 30.09.87

tekst .....

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki .....

J.Ratajczyk 30.09.87

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr .....

J.Ratajczyk 30.09.87

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów .....

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

1 k. Tożs.



1. Miejscowość  
STRZELCE WIELKIE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)  
OBORA w zespole folwarcznym

3. Zawartość wkładki nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)  
zdjęcia, plan



zdj. 3, 4, 5



edj. 6 Wkładkę założył: .....  
(imię, nazwisko, data)  
wkł. założył: J. Ratajczyk 30.09.87

zdj. 2

Miejsce przechowywania negatywów: .....

PZGK 6 - 68209/86 - 5000 zlec. 3419/Wyd. Akcyd. P-ń

zdj. 8



# Spis zdjęć

1. Elewacja zach.
2. Elewacja wsch.
3. Widok od strony drogi
4. Zawałone sklepienie piwnicy
5. Drzwi w elewacji zach.
6. Fragment stropu
7. Wnętrze
8. Szczyt pd.

