

1. Obiekt

CHLEWIA / ŚWINIARNIA / 16 /

2. Czas powstania

II poł XIX w


3. Miejscowość WIELKOPOLSKIE

GĘBICE

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



Elewacja zachodnia

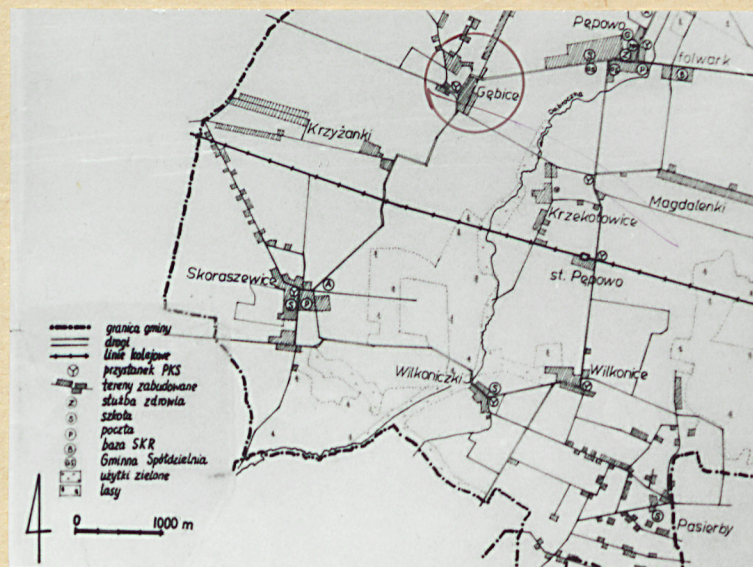

4. Adres

Gębice 37

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskie

gmina Pępowo

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Gambice, Gembitz

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat Gostyń

8. Właściciel i jego adres

Rolniczy kombinat Spółdzielczy

Skoraszewice z siedzibą w

Krzyżankach

9. Użytkownik i jego adres

RKS Skoraszewice

Gospodarstwo Krzyżanki

10. Rejestr zabytków:

Nr ..... data .....



Obiekt pobudowany został przypuszczalnie w dwóch lub więcej etapach. Najstarsze jest niewątpliwie skrzydło północne, świadczą o tym wymiary cegieł 30x15x7 oraz niektóre rozwiązania konstrukcyjne jak np. znaczna grubość ścian /80cm/, kształt okien i zastosowanie zaprawy z gliny. Dominujący nad całością korpus budynku zbudowany został prawdopodobnie w okresie późniejszym, po kupnie majątku przez Mycielskich w r 1885, łącznie ze skrzydłem południowym. Obie te części wykazują szereg cech wspólnych jak np. taki sam kształt okien, identyczną grubość ścian / 42 cm / poszczególne części obiektu pełnią szereg odmiennych funkcji. W skrzydle północnym mieściła się chlewnia oraz warsztat kołodziejski. Korpus zwany do dziś "śpienlerkiem" przeznaczony był do magazynowania zboża oraz przechowywania drzewa dla potrzeb warsztatu kołodziejskiego. W skrzydle południowym prowadzono chów cieląt. Obecnie w skrzydle północnym znajdują c.d. wkładka

### Sytuacja

Obiekt stanowi południowy skraj wschodniej ściany podwórza rolniczego. Od strony północnej graniczy on z budynkiem kurnika a do jego skrzydła południowego dochodzi ogrodzenie w postaci muru ceglanego. Za obiektem od strony wschodniej rozciąga się park należący do pałacu.

### Materiały-konstrukcja

Budynek posadowiony jest na podmurówce z kamienia polnego. Ściany skrzydła południowego wykonane są z kamienia i cegły łączonych na zaprawie glinowo-piaskowej. pozostałe ściany z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Stropy: ceramiczne Kleina, w niektórych pomieszczeniach belki stropowe oparte są na stalowych podciągach a te spoczywają na słupach z cegły o przekroju 40x40cm Dachy: konstrukcji drewnianej, dwuspadowe kryte papą. Podłogi: z cegły i z zaprawy cementowej. Schody drewniane, jednobiegowe. Okna: w ościżnicach metalowych, wielopolowe. Drzwi z desek sosnowych jedno i dwuskrzydłowe.

Rzut: składa się z dwóch prostokątnych skrzydeł i szerszego X zbliżonego do kwadratu korpusu. Liczne ściany działowe wyznaczają szereg pomieszczeń użytkowych.

Bryła: korpus dwukondygnacyjny, dach płaski dwuspadowy, jego kalenica usytuowana jest prostopadle do osi całego obiektu. Skrzydła jednokondygnacyjne.

Elewacja zachodnia i wschodnia: centralnie położony, dominujący nad całością nieotynkowany korpus, skrzydła otynkowane i pobielone. Rozmieszczenie drzwi i okien w korpusie - symetryczne, w skrzydłach nieuporządkowane. Niektóre z okien skrzydła północnego zwieńczone łukiem eliptycznym.

Elewacja południowa: otynkowana, pobielona, jedno centralnie położone prostokątne okno.

Wnętrze: poszczególne pomieszczenia przystosowane do różnych pełnionych przez nie obecnie funkcji.

Instalacje: elektryczna i piorunochronna



<p>14. Kubatura</p> <p>2347 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>596 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>chlewnia, warsztat kołodzejski spichlerz i cielećnik</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>budynek inwentarski i magazynowy.</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>w latach 50-tych założono instalację elektryczną. a obiekt adaptowano dla jego nowego przeznaczenia.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Mury i stropy w stanie dobrym. Tynki zwłaszcza wewnętrzne w dużym stopniu zniszczone. Dach miejscami uszkodzony.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Naprawić dach oraz tynki</p>	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

Tadeusz Talarezyk 2.8. 1987r

tekst

Pawel Talarezyk 2.8. 1987r

plany, rysunki

zdjęcia fotogr

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1 wkładka



1. Miejscowość  
Gębice

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)  
chlewnia /świnia/

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)  
zajęcia, plan sytuacyjny c.d. poz 12



Spis zdjęć:

1. Widok od strony północnej
2. Widok od strony południa
3. Elewacja południowa

Wkładkę założył: Tadeusz Talarczyk 2.8. 1987r  
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....



poz. 12 c.d.: się pomieszczenia inwentarskie pracowników kombinatu a w części skrzydła południowego  
urządzono stajnię dla koni. Reszta przeznaczona jest na cele magazynowe.

