

1. Obiekt

1899/11

Zespół folwarczny - WARSZTATY II /7/.

2. Czas powstania

4 ćw. XIX w.


3. Miejscowość

MARCHWACZ

11 Zdjęcia rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



A.

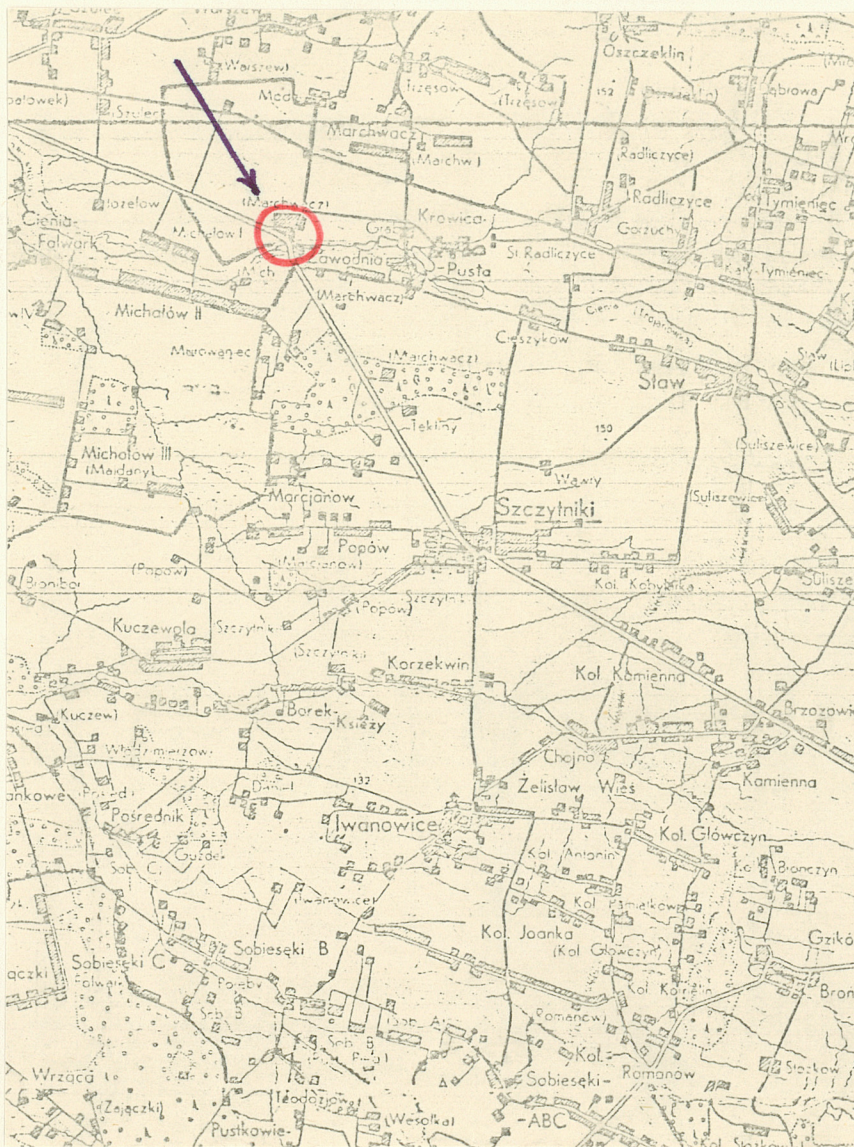

4. Adres

Marchwacz

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

kaliskie

województwo

gmina Szczytniki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed I VI 1975

województwo poznańskie

powiat Kalisz

8. Właściciel i jego adres

Poznańska Stacja Hodowli Roslin.
Przedsiębiorstwo Wielozakładowe.
SHR - Marchwacz.

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data

Warsztaty II wzniesione zostały w 4 ćw. XIX wieku za właściciela majątku - Wacława Niemojowskiego / patrz: karta zbiorcza/.

Sytuacja - budynek warsztatów II usytuowany został w obrębie dziedzińca gospodarczego, w południowo - zachodniej jego części. Od strony zachodniej przylega do niego budynek warsztatów I, od strony wschodniej - nowy budynek mieszczący halę napraw maszyn rolniczych. Warsztaty II zwrócone zostały elewacją frontową /południow/ w stronę ogrodzenia dziedzińca gospodarczego, oddalonego ok. 10 m. na południe. Od strony północnej obiektu przylega wiata na maszyny rolnicze za nią obszerne podwórze z ogrodzeniem betonowym. Warsztaty II oddalone zostały od centrum podwórza ze spichlerzem ok. 50 m. na południowy - zachód.

Materiał i fundamenty z cegły pełnej palonej na zaprawie wapiennej. Ściany murowane z cegły pełnej palonej na zaprawie wapiennej grubości 41 cm. , wewnętrzne 27 cm. Nadproża odcinkowe ceglane. Stropy drewniane, belkowe z desek i belek niestruganych. Wejście na poddasze za pomocą drabiny.

Dach drewniany jednospadowy, kryty papą. Konstrukcja płatwiowo - kleszczowa z zastrzałami.

Stolarka - wrota dwuskrzydłowe, deskowe okute na zawiasy pasowe. Drzwi deskowe i płycinowe. Okna metalowe żeliwne, szklone szkłem pojedynczo.

Posadzki - cementowe zatarte na ostro na podłożu gruzobetonowym

Tynki zewnętrzne gładkie pomalowane farbami wapiennymi, wewnętrzne - rapówka.

Rzut - budynek warsztatów / heblarni/ i magazynów założony został na planie wydłużonego prostokąta z wejściami i otworami okiennymi od strony południowej. Pomieszczenia budynku w układzie jednotraktowym, nie połączone komunikacyjnie.

Bryła - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nakryty dachem jednospadowym. Bryła budynku mocno wydłużona, ograniczona od

14. Kubatura 932,8 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 135,7 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne warsztaty	17. Użytkowanie obecne warsztaty i magazyny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Nie przeprowadzono prac remontowych, co doprowadziło do zniszczenia obiektu.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) fundamenty, ściany wewnętrzne i zewnętrzne - wilgoć wykruszenia. Stropy - zmurszałe, pozarywane, wilgoć. Konstrukcja dachu - zmurszała, drewnojady, wilgoć. Pokrycie dachu - duże ubytki. Stolarka - zniszczona, zmurszała. Posadzki - duże ubytki. Tynki - zmurszałe, odpadają na dużych powierzchniach	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. pod red. F.Sulimierskiego, B.Chlebowskiego, Wł.Walewskiego. W-wa 1992 r. t.VII.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst Jerzy Matusiak 08.-10.1987 r.
imie, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki Jerzy Matusiak 08.-10.1987 r.
imie, nazwisko, data, podpis
zdjęcia fotogr. Jerzy Matusiak 08.-10.1987 r.
imie, nazwisko, data, podpis
miejsce przechowywania negatywów MNRIPRS - Szreniawa.

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki
Wkładka 1.

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
MARCHWACZ	WARSZTATY II	c.d. opisu, plan sytuacyjny, mat. fotograficzny.




zachodu warsztatami I - stolarnią i kuźnią, od wschodu - nowymi budynkami naprawy maszyn rolniczych.

Elewacje - elewacja południowa dziwięcioosiowa o nierównomiernie rozmieszczonych otworach okiennych i drzwiowych. Otwory wejściowe w drugiej, trzeciej, czwartej oraz ósmej osi od strony zachodniej sklepione łukiem spłaszczonym, otwory okienne w kształcie stojących prostokątów o łuku pełnym. Elewacja zwieńczona gzymsem o prostym profilu.

Elewacja północna całkowicie przesłonięta nowym budynkiem - halą maszyn rolniczych.

Elewacja zachodnia łączy się ze szczytem budynku warsztatów I. Elewacja wschodnia przesłonięta nowym budynkiem mieszczącym zakład napraw maszyn rolniczych.

Instalacje - w budynku znajduje się instalacja elektryczna siły i światła.

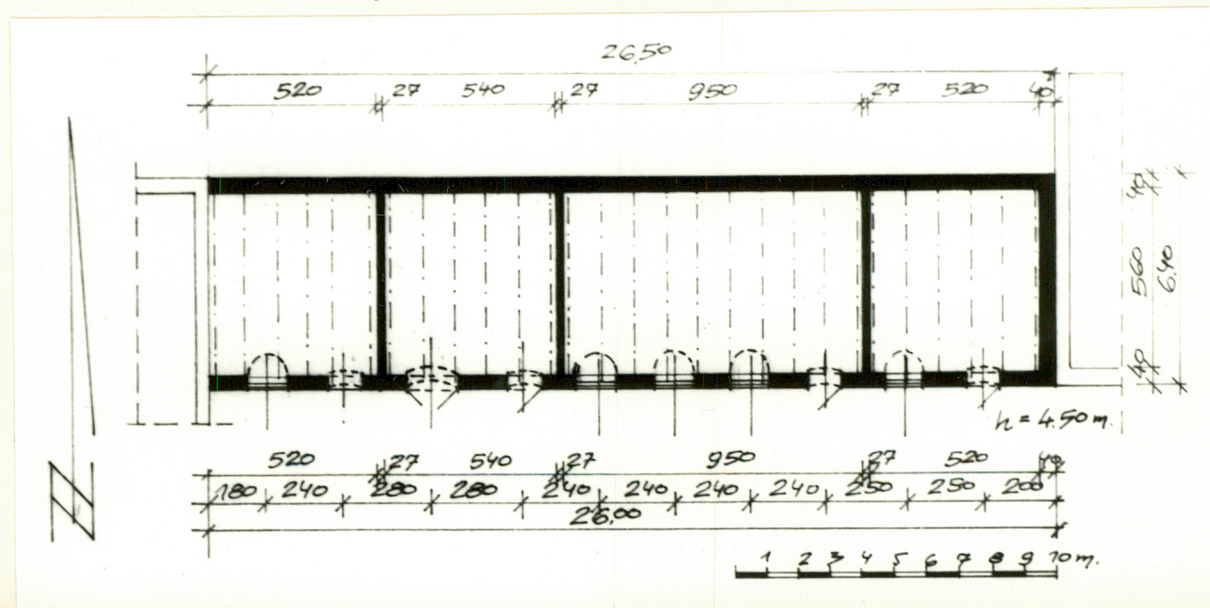

Wkładkę założył: mgr Jerzy Matusiak
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR - Szreniawa.

OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23.600

Spis fotografii.

1. Elewacja południowa.
2. Elewacja południowo - wschodnia.
3. Elewacja północna.
4. Wnętrze - strop.
5. Elewacja południowa - otwór okienny.
6. Elewacja południowa - wrota.



5.



6.

