

22.10.1957

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wieś wzmiankowana w źródłach po raz pierwszy w 1337 r. jako własność rodu von Schönebeck oraz rodu von Wedel. W 1454 r. książę Fryderyk ofiarował 1/4 wsi Kolegiacie w Myśliborzu. Pozostała część posiadał Mikołaj von Darnitz. Od 1608 r. wieś należała do domeny państwowej w Dębnie Lub. W 1808 r. należała do rodu von Drosedow a w 1856 r. do rodu von Treskow.

Kościół zbudowany w 1489 r. na planie prostokąta bez chóru i wieży. Na jego miejscu w XVIII w. budowa nowego kościoła z wieżą, która spaliła się w 1734 r. W 1735 r. budowa nowej wieży. W 1872 r. generalna przebudowa kościoła - budowa apsydy i transeptu /dane pochodzą z zapisów z XIX w. umieszczonych w kuli wieńczącej wieżę/. Przed 1945 r. kość. protestancki, po 1945 r. kość rzym.-kat.

Kościół barokowy z elementami neoromańskimi.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Kościół usytuowany w centrum wsi owalnicy na sporym wzniesieniu terenu ogrodzony kamiennym murem. Orientowany.

Zbudowany z nieregularnych głazów narzutowych ze śladami skutego tynku w części zach. Zach. elewacja otynkowana. Ramiona transeptu i apsyda nietynkowane. Wieża nadwieszona, w konstrukcji ryglowej wypełnienia z cegły otynkowane. Latarnia na wieży odeskowana. Wnętrze otynkowane przykryte drewnianym stropem belkowym. Więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej.

Dachy przykryte blachą cynkową. Posadzka ceglana. Stolarka drzwi deskowa i płycinowa, w oknach prosta, drewniana stolarka szczeblinowa bez słupków i ślemion.

Założony na rzucie krzyża łacińskiego o wymiarach 27 x 11,60 m z półkolistą apsydą od wsch, transeptem i nadwieszoną wieżą.

Bryła masywna, zwarta z wyodrębnionymi ramionami transeptu i górującą wieżą. Korpus przykryty dachem dwuspadowym, ramiona transeptu oddzielnymi dachami dwuspadowymi - z trójkątnymi szczytami przy elewacjach czołowych - apsyda dachem wielospadowym, wieża dachem czterospadowym z latarnią przykrytą zdwojonymi daszkami i zwieńczoną puszką i krzyżem.

Dłuższe elewacje korpusu rozwiązane podobnie. Trójosiowe, podzielone półkoliście zamkniętymi oknami bez profilowań ościeży. W elewacji pn. zamurowane wejście do wnętrza zamknięte odcinkowo. Elewacja zach. gładka z niewielkim, prostokątnym wejściem na osi przyziemia. Ramiona transeptu rozwiązane identycznie. Elewacje boczne podzielone szerokimi, półkoliście zamkniętymi oknami o profilowanych ościeżach. Elewacje czołowe z prostokątnymi wejściami w przyziemiu, wyżej podzielone potrójnymi oknami zamkniętymi półkoliście. W centralnych partiach szczytów okna okrągłe. Elewacja wsch. zasłonięta w przyziemiu apsydą z jednym, półkolistym oknem na osi. W partii szczytu korpusu okno okrągłe.

Wnętrze jednoprzestrzenne. z Apsyda otwarta do nawy szeroką, półkoliście zamkniętą arkadą. Wnętrza ramion transeptu połączone z wnętrzem korpusu prostokątnymi, szerokimi przejściami. We wnętrzu pd. ramienia transeptu - empora koltarska. Przy ścianie zach. empora organowa, drewniana wsparta na słupach.

Wyposażenie bogate z XVIII i XIX w. Składa się nań: 1/ ołtarz główny, drewniany pomalowany na biało z 2 poł. XVIII w. - klasycystyczny, 2/ ołtarz boczny - w pn. ramieniu transeptu - drewniany, pomalowany na biało z 2 poł. XVIII w. - klasycystyczny /oba ołtarze pochodzą ze zniszczonego po 1945 r. kościoła w Ostrowcu gm. Dębno Lub. 3/ ambona drewniana, polichromowana z XVIII w. - barokowa, 4/ empora koltarska, drewniana, politurowana z XVIII w. /pochodzi najprawdopodobniej z kościoła w Dolsku/, 5/ empora organowa, drewniana, pomalowana na beżowo z 2 poł. XIX w., 6/ chrzcielnica drewniana, z 2 poł. XIX w., neogotycka, 7/ 3 świeczniki wiszące, mosiężne z końca XIX w., 8/ 10 lichtarzy mosiężnych z 2 poł. XIX w. 9/ część ławek z XIX w.

Instalacja elektryczna.

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 2.400 m3</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>ok. 400 m2</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Obiekt sakralny</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Obiekt sakralny</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Po 1945 r. przeprowadzono generalny remont kościoła polegający na wymianie pokrycia dachu z dachówki na blachę cynkową oraz na otynkowaniu i pomalowaniu wnętrza. W latach 1975-1976 kolejne malowanie wnętrza i wykonanie malowideł figuralnych.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Generalnie stan zachowania całego kościoła dobry. Zniszczony jest jednak tynk na elewacji zach. oraz w wypełnieniach pól ryglowych na wieży.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Wymiana zniszczonych tynków i konserwacja drewnianych elementów wieży.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne Po pd.-wsch. stronie kościoła stoi figura
Matki Boskiej - a pod jej stopami daty 1858-1958.
na kamiennym ogrodzeniu wokół kościoła stoją żelazne
krzyże nagrobne z okresu międzywojennego.

25. Opracował

tekst Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, marzec 1986 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki K. Kalita Skwirzyńska

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. G. Solecki, 1982 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów PKZ O/Szczecin

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

1. H. Berghaus, Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz Brandenburg 1856 r. s.363, 451.
2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. t.IX. woj. szczecińskie z.8. powiat myśliborski, Warszawa 1951 r. s.11.
3. Karta "zielona" WKZ Gorzów.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

1. Widok wnętrza w kierunku wsch. w stanie sprzed 1939 r. Neg. nr 47941 PKZ Szczecin

Fot. neg. nr. 47928-47930, 47934

27. Załączniki

Nr. 1

1. Miejscowość


ROŻAŃSKO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół par.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Plan sytuacyjny, fotografie

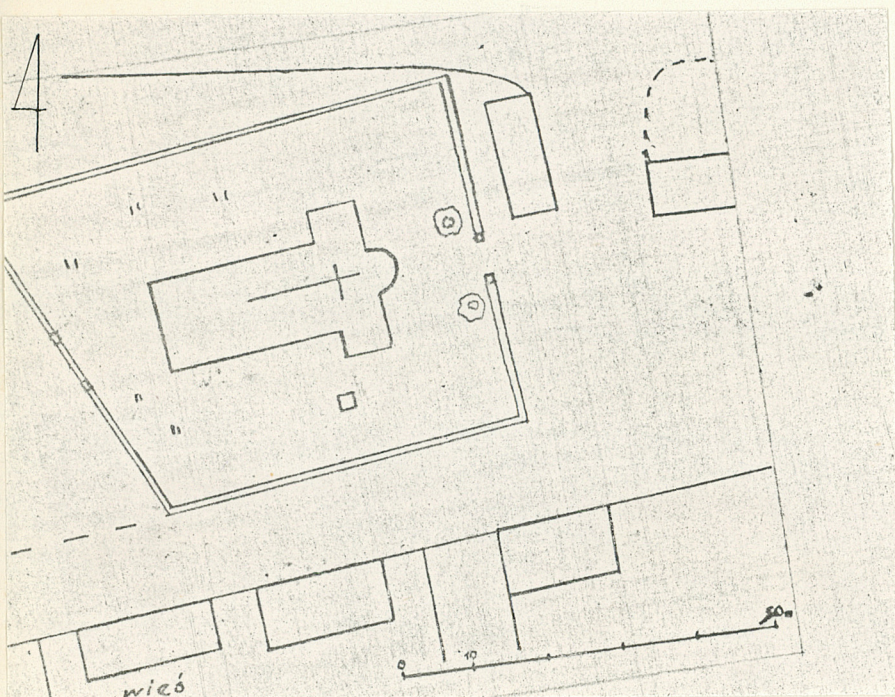

47929



47934

K. Kalita Skwirzyńska 05 1986 r.

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

PP PKZ O/Szczecin

Miejsce przechowywania negatywów:

jed. W.A. - Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.