

1. Obiekt

PIWNICA w zagrodzie nr 56

1093/2


2. Czas powstania

1923 r.

3. Miejscowość

BARTNE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

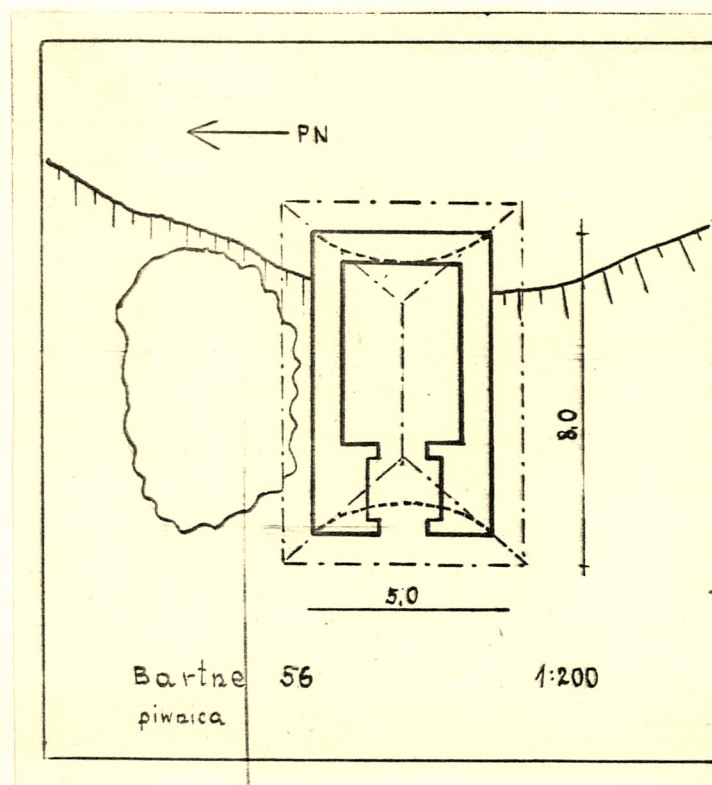

4. Adres

nr hipoteczny Bartne 56

5. Przynależność administracyjna

nowosądeckie województwo

gmina Sękowa

pow. GORLICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo rzeszowskie

powiat gorlicki

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 235 data 28.04.1978

autor zdjęć Fot. M. Kornecki, VI.1977 r.
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

Piwnica zbudowana w roku 1923 /według oświadczenia właściciela/; bliższe szczegóły dotyczące budowy nie znane. Zachowana w stanie pierwotnym, remontowana bieżąco /wymiana i uzupełnienie pokrycia ze słomy/.

Obiekt o cechach powtarzalnych, typowy dla budownictwa gospodarczego zagród kempowskich z badanego terenu Beskidu Niskiego. Piwniczka ze stryszkciem gospodarczym, nakryta dachem trójspadowym ze strzechy o schodowanych połaciach.

Piwnica położona w obrębie zagrody, odsunięta ku pn. od chałupy, usytuowana do niej równolegle /opodal szopy/, szczytem do wewnątrz drogi gospodarczej, z wejściem po stronie zach. Piwniczka w części wsch. w całości pograżona w szkarpie terenu. Zbudowana z kamieni obrobionych w formie płyt, z oblicowaniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych; na rzucie prostokątnym; jednoprzestrzennym; wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym; w grubości ściany frontowej wytworzony niewielki, czworoboczny przedsionek. Nad piwniczką stryszek gospodarczy /skład na siano/. Konstrukcja więźby dachowej krokwiowa. Dąszek trójspadowy, niski, ze strzechy, o schodowanych połaciach, z kalenicą obłożoną dranicami; szczyt wsch. otwarty, bez szalunku, w poziomie terenu wzniesionego nad szkarpą. W wejściu odrzwia prostokątne, kamienne, o gładkich węgarach.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
80 m ³	40 m ²	piwnica	piwnica
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja <p>Jak poz. 12. Piwnica remontowana bie- żąc /wymiana i uzupełnienie pokrycia/, bez wprowadzania zmian o charakterze istotnym.</p>		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <p>Stan zachowania dość dobry: piwnica w stanie dobrym; konstrukcja dachowa w stanie dobrym; pokrycie szczel- ne, wymaga drobnych uzupełnień.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie <p>Zachowanie "in situ" w zespole zagrody. Wskazane wykonanie pomiaru oraz dokumen- tacji fotograficznej.</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Maria Majka
PP PKZ Kraków
XI.1977 r.

26. Sprawdził