

1. Obiekt

13974 OBORA W ZESPOLE DWORSKIM


2. Czas powstania

k.w.XIX

3. Miejscowość

U J A Z D

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

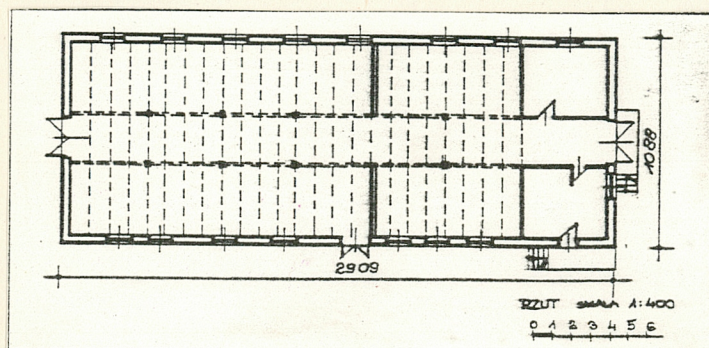

4. Adres

Ujazd nr 25

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo krakowskie

gmina Zabierzów
pow. kraków

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1. VI. 1975 r.

województwo krakowskie

powiat Kraków

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

Zootechniczny Zakład Doś-
wiadczalny w Balicach

10. Rejestr zabytków

Nr A - 638 data 22.X.1991r

autor zdjęć A. Sienkiewicz
data wykonania II. 1992r.
miejsce przechowywania negatywów
u autora

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budynek obory powstał zapewne z k.w. XIX.

Według informacji miejscowej pierwotnie kryty czworobocznymi płytkami eternitowymi, użytkowany jakonstajnia.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obora usytuowana w pd.-wsch. części założenia dworskiego, przeciwległe w stosunku do budynku oficyny, po wsch. stronie drogi dojazdowej, od której odsunięta w stronę stawu położonego po jej pn.-wsch. stronie. Skierowana frontem na pd.-zach. /dla uproszczenia opisu przyjęto orientację pd./, równoległe do wsp. drogi. Teren o spadku w kierunku pd.-wsch., od frontu o nawierzchni gruntowej, od strony stawu trawiasty.

Ściany oraz sklepienie piwnicy murowane z cegły, partia fundamentowa wraz z piwnicą murowana z kamienia. Komora piwniczna sklepiona kolebką o przekroju spłaszczonym, rozpiętą na osi pn.-pd., wtórnie podpartą ceglany filarem; pomieszczenie inwentarskie nakryte stropem belkowym wzmocnionym parą podciągów wzdłużnych, wspartych na drewnianych słupach, niektóre z nich usztywnione mieczami /belki ostrokrawężne, bez sfazowania/; lokalności we wsch.narożnej części budynku nakryte stropami drewnianymi osłoniętymi wyprawionymi pułapami. Więźba dachowa drewniana, tradycyjna, krokwiowa; pokrycie z eternitu falistego. Posadzki cementowe. Schody betonowe wylewane, zewnętrzne, zlokalizowane przy wsch.skrajnej partii budynku /której poziom posadzki we wnętrzu wskutek podpiwniczenia podwyższony w stosunku do poziomu terenu/; -dostawione do ściany frontowej: do piwnicy zabiegowe, umieszczone w szachcie betonowym stanowiącym równocześnie podest krótkiego biegu /trzy stopnie/ schodów prowadzących do przedsionka, z metalową, prostą balustradą; -przybudowane do wsch.ściany bocznej jednobiegowe /o czterech stopniach/ z obszernym podestem poprzedzającym otwór bramy, zabezpieczone analogiczną balustradą. Forma otworów prostokątna, okna wydłużone poziomo, z rozglifieniami od strony wewnętrznej; stolarka pierwotna, malowana jednolicie w kolorze szarym. Okna trójskrzydłowe, z ruchomym skrzydłem środkowym, bez podziałów kwaterowych. Stolarka w otworach wejściowych konstrukcji ramowej, z klepkowym wypełnieniem pól, klepki o sfazowanych krawędziach w układzie poziomym oraz pionowym; dwuskrzydłowa /bramy w obu ścianach bocznych i pośrodku ściany frontowej/ oraz jednoskrzydłowa /w obrębie dwóch lokalności w osi skrajnej wsch./. Drzwi do piwnicy jednoskrzydłowe, deskowe ze spongami, w zamknięciu otworu wystawki dwuskrzydłowe drzwiczki z desek.

Plan budynku zwarty, zamykający się w formie silnie wydłużonego na linii wsch.-zach. prostokąta. Układ wnętrza trójosiowy, niesymetryczny, z wydzielonym w narożnej wsch. partii budynku jednoosiowym trójttraktem, obejmującym niewielkie lokalności /przedsionek od frontu, dostępny wejściem w ścianie frontowej oraz magazyn od strony pn./, z płytszym przejazdem pośrodku. Podział ten kontynuowany w obrębie pomieszczenia inwentarskiego, które ukształtowane w formie równoległych ciągów, oddzielonych rzędami słupów wspierających konstrukcję stropu, stanowiących przejazd na przestrzał pomiędzy odpowiadającymi sobie boksami dla krów. Wnętrze w obrębie obu skrajnych ciągów podzielone poprzecznie ścianą, przesuniętą ku wsch. w stosunku do osi środkowej rzutu, w której, w obrębie ściany frontowej usytuowane wejście. Przejazd obustronnie zamknięty bramami. Piwnica jednoprzestrzenna, zlokalizowana w skrajnej osi wsch., dostępna z zewnątrz od pd.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
278 m ²	3,100 m ³	stania	obora
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Gruntowny remont, przeprowadzony ok.r.1976 obejmował: zmianę pokrycia dachowego i naprawę więźby, wymianę tynków zewnętrznych oraz wykonanie schodów.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan elementów konstrukcyjnych budynku /fundamentów, ścian i wiązania dachowego/ dobry; ubytki tynków zewnętrznych w obrębie elewacji tylnej oraz bocznej zach.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Konieczny remont bieżący dot. uzupełnienia ubytków tynków zewnętrznych.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

A. Sienkiewicz

M. Wierzchosławska

imię i nazwisko

data luty 1992r.

26. Sprawdził

Dr MARIAN KORNECKI
ul. Loretańska 12/4

SI-1 imię i nazwisko

data

27. Załączniki wkładka

1. Miejscowość U J A Z D nr 25	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) OBORA	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d.opisu /poz.nr 13/
-----------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Budynek jednokondygnacyjny, na podmurowaniu wyrównawczym od strony pn., wsch. i zach., częściowo podpiwniczony. Dach o formie dwuspadowej z wystawką w połaci frontowej /z której dostępne poddasze/, nieco przesuniętą na zach. z osi środkowej, nakrytą daszkiem jednospadowym; połąć frontowa przedłużona pulpitowo w skrajnej osi wsch., nad schodami.

Elewacje tynkowane, z odsadzką o prostych krawędziach w obrębie ścian bocznych i tylnej, wyodrębniającą partię podmurowania wyrównawczego. Rozwiązane w zasadniczym układzie symetrycznie. Ściany wzdłużne o osiowoosiowym podziale wyznaczonym otworami, w ścianie pn. wyłącznie okiennymi, w ścianie pd. okiennymi i dodatkowo wejściowym, akcentującym oś środkową; zakłócenie rytmu i nieregularność kompozycji elewacji pd. spowodowana odmiennym rozwiązaniem jej skrajnej osi wsch. oraz asymetrycznym usytuowaniem wystawki dachowej.; wsp. oś elewacji, przesłoniętą pulpitowo przedłużoną na jej odcinku połącią dachu wyznaczają drzwi, poprzedzone schodami zblokowanymi z obudową zejścia piwnicznego. Elewacje boczne ukształtowane analogicznie, z szeroką bramą wjazdową na osi i prostokątnymi okienkami szczelinowymi, zgrupowanymi parami w dwóch poziomach w obrębie ścian szczytowych; w elewacji wsch. ponadto okno po pd. stronie bramy, którą poprzedza szeroki podest ze schodami.

W pomieszczeniu inwentarskim koryta na paszę, wypalane z kamionki, w obudowie cementowej. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną i wodną.

A.Sienkiewicz, M.Wierzchosławska

Wkładkę założył:
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: A.Sienkiewicz