

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ CMENTARNY


2. Czas powstania

1888 r

3. Miejscowość

BIAŁYSTOK

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

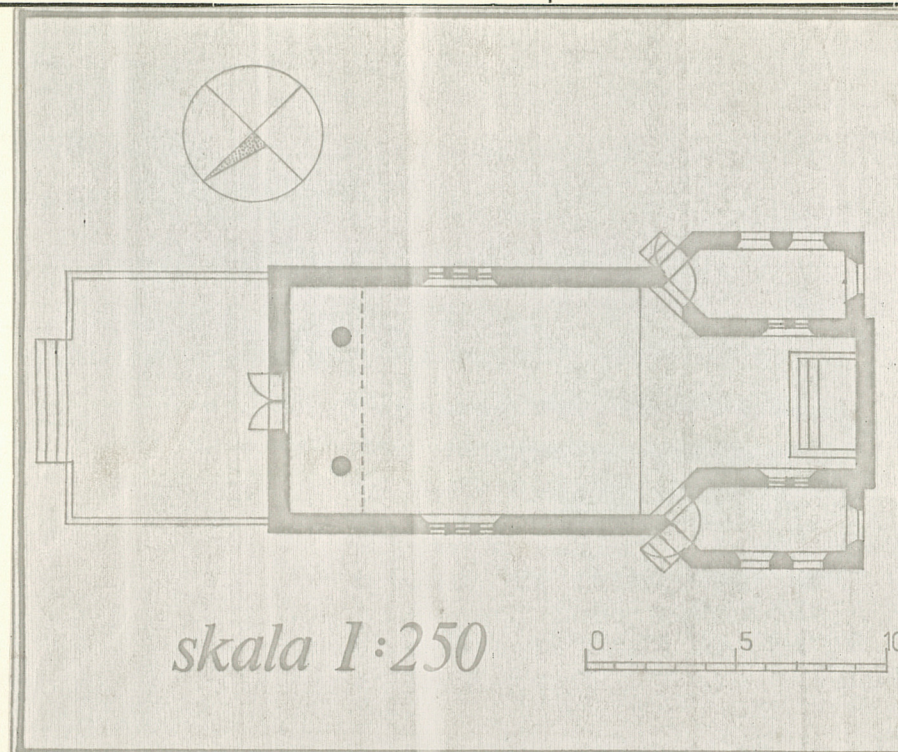

4. Adres

ul. Raginisa

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo **białostockie**

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975województwo **białostockie**

powiat


8. Właściciel i jego adres

**Parafia pw Wniebowzięcia NMP
Białystok ul.Kościelna 1**

9. Użytkownik i jego adres

**Parafia pw Wniebowzięcia NMP
Białystok ul.Kościelna 1**

10. Rejestr zabytków

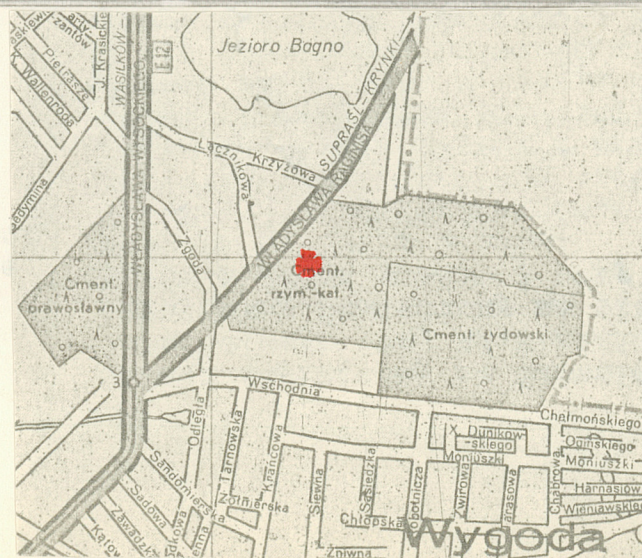Nr **651** data **21.07.1987**autor zdjęć **A.Dolistowski**
data wykonania **IV.1979**miejsce przechowywania negatywów **BBiDZ w B-stoku**

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

autor: nieokreślony

Historia: ukończony w 1888 roku, jako kościół nowo utworzonego cmentarza grzebalnego. Po 1960 r. dobudowane prezbiterium, ok. 1970 r. dobudowana metalowa pergola.

styl: bezstylowy.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obiekt usytuowany na terenie rzymsko-katolickiego cmentarza parafialnego przy ul. Raginisa w Białymstoku. Murowany z cegły, otynkowany. Wzniesiony na planie dwóch przylegających prostokątów, z dwoma aneksami przy prezbiterium. Nakryty dachem dwuspadowym poszytym blachą.

Wnętrze jednoprzestrzenne, z wydzielonym prostokątnym aneksem prezbiterialnym, nakryte stropem z fasetami. Ściany dekorowane freskami, ołtarz główny w prezbiterium malowany na ścianie. Od strony fasady chór muzyczny.

Fasada skierowana w stronę ulicy Raginisa, zamykająca główną aleję cmentarza. Częściowo zaskłonięta nowo zbudowaną metalową pergolą. Fasada posadowiona na cokole, o boniowanych narożach, zakończona trójkątnie. Na osi ostrołukowy portal wejściowy, wyżej w prostokątnej wnęce napis: "IN NOMINE DOMINI JESU CHRISTI/ANNO 1888". Ponad napisem ostrołukowe okno. W zakończeniu fasady kapliczka na planie kwadratu, w niej figura Matki Boskiej. Trójkątne zakończenie fasady wyznaczone profilowanym gzymsem, na szerokości boni profilowanie ułożone horyzontalnie. Elewacje boczne i prezbiterialne gładkie, otynkowane, zakończone profilowanym gzymsem okapowym. W elewacjach korpusu główne go pasy trzech okien zamkniętych ostrołukowo. W miejscu połączenia korpusu z prezbiterium okna okrągłe. W aneksach prezbiterialnych okna ostrołukowe.

14. Kubatura ok.1050 m³	15. Powierzchnia użytkowa ok.147 m²	16. Przeznaczenie pierwotne kościół	17. Użytkowanie obecne kościół
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja 1960-70 - dobudowane prezbiterium. 1970-73 - dobudowana metalowa pergola, re- nowacja elewacji korpusu.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) stan zachowania dobry - 1979.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)



23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Adam Dolistowski
Tadeusz Lukaszewicz
T.2.V.P. Białystok
.V. 1879 z

26. Sprawdził