

PODLASKIE

2965

1. Obiekt

KOLEGIUM ŚW. FIDELISA, OB. SZKOŁA (ob. KAPUCYNÓW)

2. Czas powstania

1925

3. Miejscowość

Ł O M Ż A

4. Adres

Łomża, ul. Krzywe Koło 3

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo łomżyńskie

gmina m. Łomża

6. Poprzednie nazwy miejscowości

pow. miejski

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo białostockie

powiat Łomża

8. Właściciel i jego adres:



Zgromadzenie Zakonne OO Kapucynów; Łomża, ul. Krzywe Koło 2

9. Użytkownik i jego adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Łomża, ul. Krzywe Koło 3

10. Rejestr zabytków

Nr. A-547 data. 30.10.1996

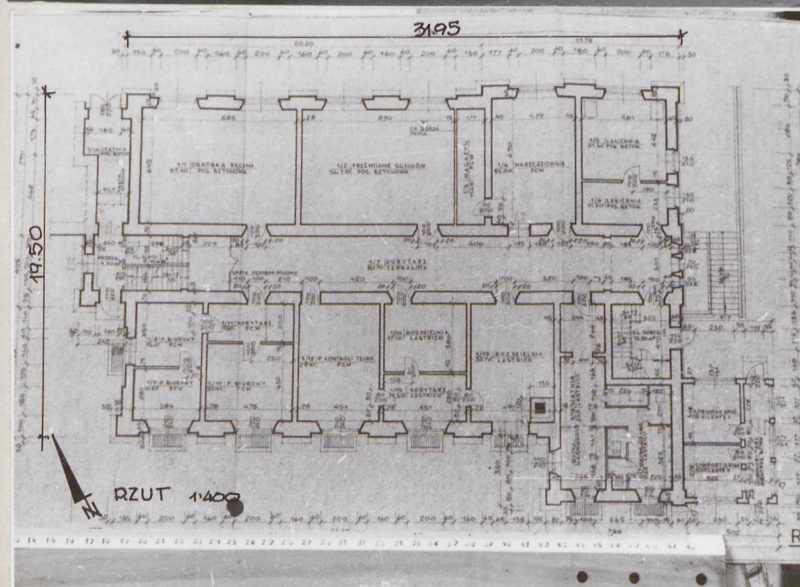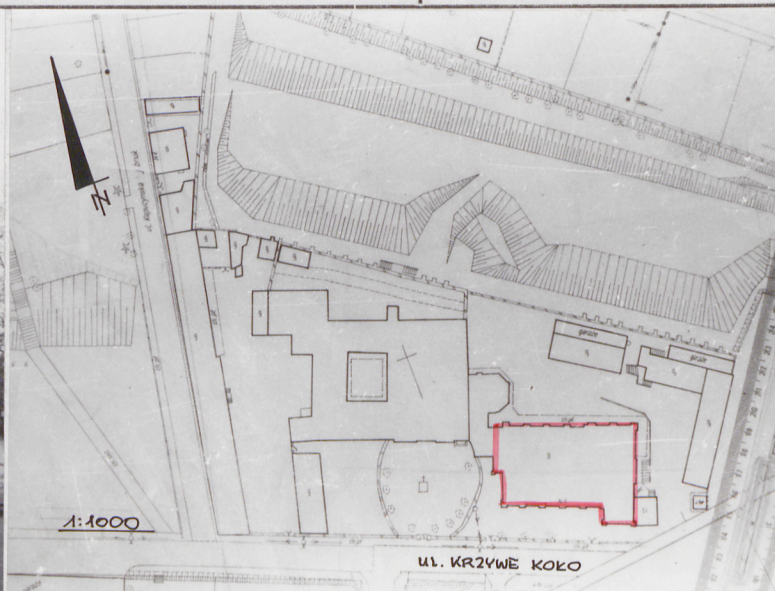

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Wzniesione w 1925 r. wg proj. arch. Stefana Szyllera.

Do 1939 r. obiekt pełnił funkcję szkoły przyklasztornej.

W l. 1939-45 - mieścił się tu sztab niemiecki.

Po 1945 - szpital miejski.

Od 1970 - Zakład Doskonalenia Zawodowego.

13. Opis (sytuacja materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - budynek zlokalizowany w pn. części miasta, przy ul. Krzywe Koło, stykający się od zach. z kościołem M.B. Bolesnej. Na terenie ogrodzonym, zadrzewionym od str. pd., od pn. opadającym ku dolinie rz. Narwi. Frontem zwrócony na pd.

Materiał i technika - murowany z cegły, tynkowany. Stropy ceglane typu "Kleina". Stropodach ognioodporny, niewentylowany kryty papą. Stropy w piwnicach płaskie, typu "Kleina". W pomieszcz. warsztatowych posadzki cementowe, lastrico, terraktora. W pokojach biurowych PCW, lentex, Schody betonowe, lastricowe. Stolarka drzwiowa i okienna współczesna. Okna w parterze elewacji pd. dostosowane do kształtu otworów zamkniętych odcinkiem łuku.

Rzut - bud. na planie prostokąta z ryzalitem w pd.-wsch. narożu. Układ wnętrz dwutraktowy z korytarzem. Podpiwniczony.

Bryła - zwarta, prostopadłościenna, trójkondygnacyjna od pd. i czterokondygn. od pn. w wyniku spadku terenu; dach nad całością płaski. Przybudówka od wsch. dwukondygnacyjowa.

Elewacje - płaskie, gładkie, wieloosiowe z rzędami regularnie rozmieszczonych okien; w parterze szerokich zamkniętych półkolcem; w kondygn. wyższych okna prostokątne. Okna w przybudówce od wsch. łączone w jeden ciąg; welewacji pd. tej części jedno z gł. wejść do budynku; drugie w ścianie szczytowej zach. od str. klasztoru.

Wnętrze - w układzie dwutraktowym z korytarzem we wszystkich kondygnacjach, także w piwnicach. Pomieszczenia dostępne z korytarza o szer. 3,10 m; niektóre połączone także między sobą w układzie amfiladowym. Ściany gładkie, bez dekoracji, malowane bądź wykładane glazurą.

Instalacje - elektryczna, odgromowa, centralne ogrzewanie, telefoniczna.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 10 000 m ³	ok. 2500 m ²	kolegium kapucyńskie	Szkoła Zawodowa i Zakład Doskonalenia Zawodowego
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Ok. 1970-71 - adaptacja obiektu do nowej funkcji, tj. Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Przeprowadzono remont generalny całego obiektu oraz nadbudowano ostatnią kondygnację.		Stan zachowania wszystkich elementów zadowalający. Widoczne ubytki tynku w elewacji frontowej.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

Negatywy w BBiDZ w Łomży.

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Tekst i rys. W. Boruch

I.88.

Fot.: P. Maliszewski

V.87

26. Sprawdził

27. Załączniki: wkładka Nr 1.

Ł O M Ż A

KOLEGIUM ŚW. FIDELISA, OB. SZKOŁA

Zawartość: 5 fot.



widok ogólny od str. pd.-zach.



widok od str. wsch.

Zał. W. Boruch ,III, 88

neg. w BBiDZ w Łomży



widok od str. pn.



fragment elewacji frontowej /pd./



widok od str. pd.-zach.