

**OŚRODEK DOKUMENTACJI  
ZABYTEKÓW W WARSZAWIE**  
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr 6224

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI OB. RZYM.-KAT. FIL. P.W. NAJŚW. ZBAWICIELA

2. Czas powstania

1686r.  
przebud. 1916r.

3. Miejscowość

C E T Y Ń

4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo POMORSKIE  
powiat BYTÓW  
gmina TRZEBIELINO

6. Poprzednie nazwy miejscowości

niem. Zettin

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo koszalińskie  
powiat miasteczki

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzym.-Kat.  
77-233 SUCHORZE  
Tel. 858-07-85  
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska KOSZALIN

9. Użytkownik

j.w.

10. Rejestr zabytków

A-26/520K z dn.21.12.1965r.





Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XIVw. Już wtedy była własnością rodziny Puttkamerów. W rękach tego rodu pozostała do 1945r.

Mało znana jest historia budowy kościoła. H.Schulz w „Der Kreis Rummelsburg” z 1938r. wymienia kościół w Cetyniu jako budowlę szachulcową, w tym czasie już otynkowaną. Na chorągiewce wiatrowej na wieży widniała wtedy data „1686r.”, prawdopodobnie rok budowy kościoła. Korpus obecnej świątyni jest murowany. Prawdopodobnie konstrukcja szachulcowa pierwotnego kościoła została obmurowana, o czym świadczyłby odkryty podczas remontu w 1996r. fragment ściany prezbiterium o ryglowej konstrukcji. Na elewacji wschodniej widnieje napis „Ausgb. 1916” (Ausgebauen). Jest to zapewne data tej zasadniczej przebudowy kościoła J.Mańkowska-Jurczak w pracy z 1960r. podaje informacje, że kościół został gruntownie przerobiony w 1754r. oraz w XIXw., a także remontowany w 1916r., 1933r. i 1956r. Są to dane mało precyzyjne. Nie wymienia także zakresu tych przebudów i remontów. Prawdopodobnie szachulcowy XVII-wieczny kościół został obmurowany w 1916r. Zmieniono wówczas także kształt otworów okiennych, stolarkę drzwiową i wyposażenie. Na przedwojennym zdjęciu kościoła widoczne są empory boczne, których dzisiaj już nie ma.

Po wojnie kościół został poświęcony 4.04.1948r. i był kościołem filialnym parafii w Kołczygłowach. Od 1990r. utworzono parafię w Suchorzu i kościół w Cetyniu stał się filią tej parafii.

Kościół **położony** w środku wsi, po zachodniej stronie rozwidlenia głównej drogi wiejskiej, na znacznym podwyższeniu terenu. Orientowany. W najbliższym sąsiedztwie budynki zagrodowe, dalej na południowy-wschód folwark i zespół pałacowo-parkowy. Na cmentarzu przykościelnym od południowego-zachodu drewniana XIX-wieczna dzwonnica; od północnego-zachodu dwa żeliwne XIX-wieczne krzyże pastora i jego żony. Wokół kościoła współczesne ołtarze z kamieni. Cmentarz ogrodzony od północy i zachodu siatką.

Kościół **murowany** z cegły na fundamentach kamiennych, cokół wykonany współcześnie z cegieł. Prezbiterium o konstrukcji szachulcowej, obmurowane od wewnątrz, otynkowane. Korpus kościoła otynkowany – tynk cementowo-wapienny. Zachodnia ściana szczytowa oszalowana deskami. Wieża kościoła drewniana, oszalowana deskami. Ściany wewnętrzne: obite współcześnie boazerią do 1/3 wysokości; ścianki działowe drewniane z desek.

**Strop** drewniany, „nagi”, wsparty na parach drewnianych słupów, powłoka wymieniona współcześnie z drewnianych klepek świerkowych.

**Wieżba dachowa** – drewniana, wieszarowa.

**Pokrycie dachu:** korpus – dachówka ceramiczna, holenderka; prezbiterium – dachówka ceramiczna, karpiówka układana podwójnie w „łuskę”; wieża – gont dębowy.

**Posadzki** współczesne, płytki z lastriko, w nawie w kolorze bordowym.

**Schody zew.** współczesne, cementowe, 1-biegowe.

**Schody wew.** drewniane, 1-biegowe, policzkowe, poręcz drewniana.

**Drzwi zew.** drewniane: główne, współczesne, 1-skrzydłowe, ramowo-płycinowe, zawiasy czopowe; boczne, 1-skrzydłowe, deskowo-listwowe opierane poziomymi deskami, zawiasy pionowe z hakiem, zamek puszkowy, szyldzik ozdobnie wycięty, klamka żeliwna, prosta.

**Drzwi wew.** drewniane, ramowo-płycinowe, zawiasy czopowe: z kruchty do nawy, 2-skrzydłowe, wahadłowe, skrzydła 2-płycinowe, górne płyciny szklone, 6-kwaterowe, uchwyty mosiężne, proste; na klatkę schodową, 1-skrzydłowe, 4-płycinowe; do zakrystii, 1-skrzydłowe, 2-płycinowe.

**Okna** : drewniane, krosnowe, 2-dzielne, 2-poziomowe z nadślemieniem, wielokwaterowe, szklone współcześnie szkłem ornamentowym, zawiasy kątowe, zakrętki skrzydełkowe oraz w prezbiterium, 1-dzielne, 1-poziomowe, nieuchylne, witrażowe.

Kościół **na planie** wydłużonego prostokąta z węższym, zamkniętym 3-bokiem prezbiterium od wschodu. Wejście główne od zachodu przez wydzieloną w nawie kruchkę na planie prostokąta; w narożniku południowo-zachodnim klatka schodowa. Kościół 1-nawowy z emporą od zachodu. W północno- i południowo-wschodnim narożniku nawy zakrystie.

**Bryła** zwarta. Kościół I-kondygnacyjny z prostokątną wieżą wtopioną w bryłę korpusu, nakryty dachem 2-spadowym, prezbiterium 5-spadowym, wieża 8-bocznym łamanym hełmem.

**Elewacja zach.** – 1-osiowa, otwór drzwiowy prostokątny, osłonięty współcześnie 2-spadowym daszkiem na drewnianych słupach.

**Elewacja północna i południowa** – 6-osiowa, otwory okienne duże, zamknięte łukami ostrymi. Między otworami i w narożnikach lizeny.

**Elewacja wschodnia** – 3-osiowa: na 1 osi prostokątny otwór drzwiowy osłonięty współcześnie 1-spadowym daszkiem, na 1i2 osi prezbiterium-otwory okienne o wykroju wydłużonego prostokąta. Na ścianie szczytowej elewacji, nad dachem prezbiterium wyrzyty w tynku napis : „Ausgb. 1916 „.

**Wyposażenie:** współczesne; we współczesnym ołtarzu gł. obraz z 1 ćw. XX w., witraże z czasu rozbudowy kościoła, dwa dzwony, jeden z 1779r.

**Instalacje:** elektr.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
929, 5 m <sup>3</sup>	206 m <sup>2</sup>	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane , ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
<p><b>1981r.</b> – wymiana dachówki na dachu korpusu; wymiana gontu na wieży; wymiana oszalowania na wieży; wymiana desek powały; wykonanie boazerii (dec. nr KL III-5345/p/3/81 z dn.8.04.1981r.)</p> <p><b>1996r.</b> – malowanie elewacji, wykonanie cokołu z cegieł</p>		<p>Fundamenty – stan dobry.  Ściany – stan dobry.  Stropy – stan dobry.  Pokrycie dachu – w złym stanie na wieży, obsunięty gont i nad prezbiterium  Wyposażenie i instalacje – stan dobry.</p>	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Remont pokrycia hełmu wieży!	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

1. Emil Gohrbandt, Ortsgeschichte [w:] Der Kreis Rummelsburg – ein Heimatbuch, Stettin 1938, s. 192-193
2. Heinrich Schulz, Kirchenbau [w:] Der Kreis Rummelsburg – ein Heimatbuch, Stettin 1938, s. 426
3. Jadwiga Mańkowska-Jurczak, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce – woj. koszlińskie, powiat miasteczki, 1960, s. 8-9 (maszynopis)

25. Opracował

tekst DOROTA CIEŚLIK lipiec 99 r.

plany, rysunki j.w.

zdjęcia fotograficzne j.w.

miejsce przechowywania negatywów:

*Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.*



26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania)

27. Załączniki



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
CETYŃ	kościół	Rzut przyziemia, plan sytuacyjny, zdjęcia

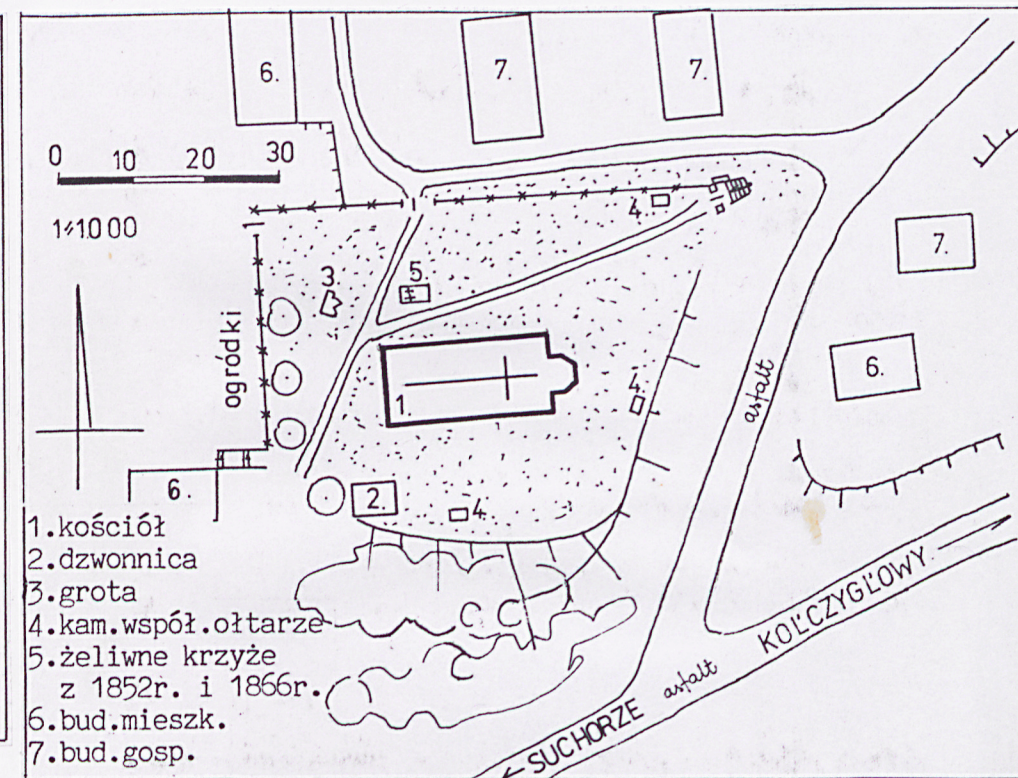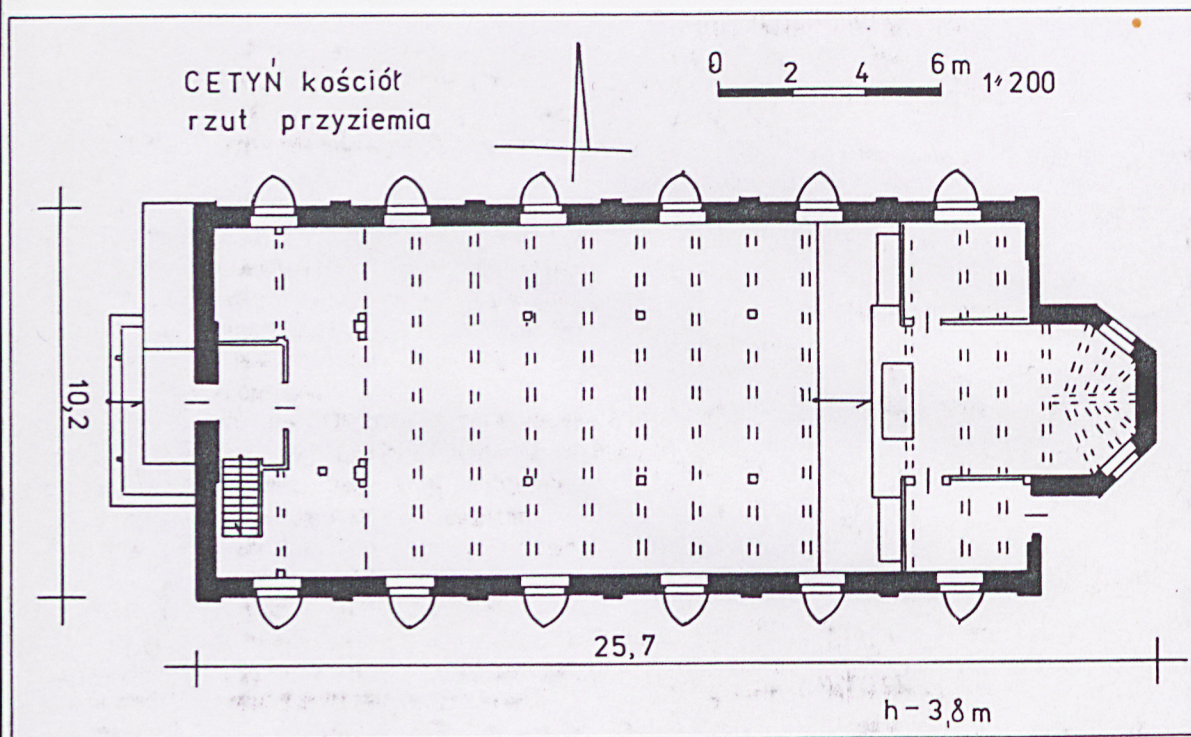

Spis zdjęć:

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Elewacja zachodnia                | 8. Wnętrze – część prezbiterialna |
| 2. Elewacja północna                 | 9. Wnętrze – część zachodnia      |
| 3. Elewacja południowa               | 10. Drzwi wewnętrzne do nawy      |
| 4. Elewacja wschodnia                | 11. Dzwonnica                     |
| 5. Hełm wieży                        |                                   |
| 6. Stolarka okienna                  |                                   |
| 7. Inskrypcja na elewacji wschodniej |                                   |





1.



2.



3.



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
CETYŃ	kościół	zdjęcia



4.



5.



6.





7.



8.



9.



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
C E T Y Ń	kościół	Zdjęcia, materiały kartograficzne i ikonograficzne



10.



11.





Kopie zdjęć kościoła z 1cw.XX w. w zbiorach parafii