

1. Obiekt

Kościół


2. Czas powstania

około 1807r.

3. Miejscowość

Gdańsk - BISKUPIA GÓRKA

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

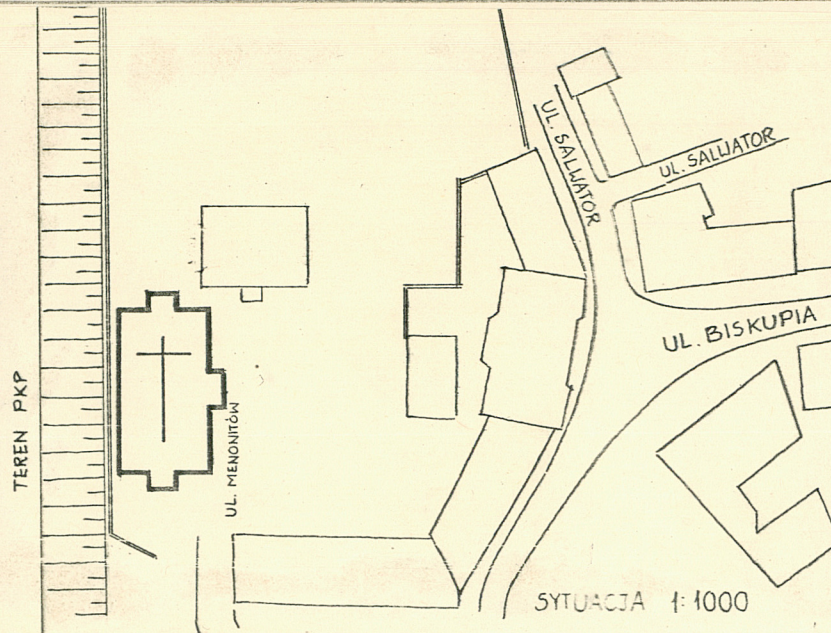

4. Adres ul. Menonitów 2

nr hipoteczny Karta 29A Gd. Schwarzes Meer

5. Przynależność administracyjna

województwo gdańskie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

niem. Danzig

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo gdańskie

powiat

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres


Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
ul. Menonitów 2

10. Rejestr zabytków

654

15.X.1973 r.


Nr data

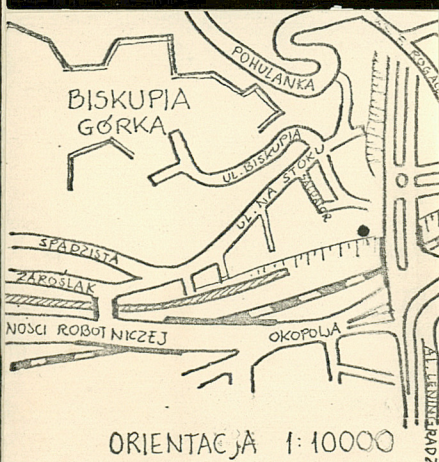

ORIENTACJA 1:10000

autor zdjęć M. Piątkowska
data wykonania 10.82r.
miejsce przechowywania negatywów

GODZ Gdańsk

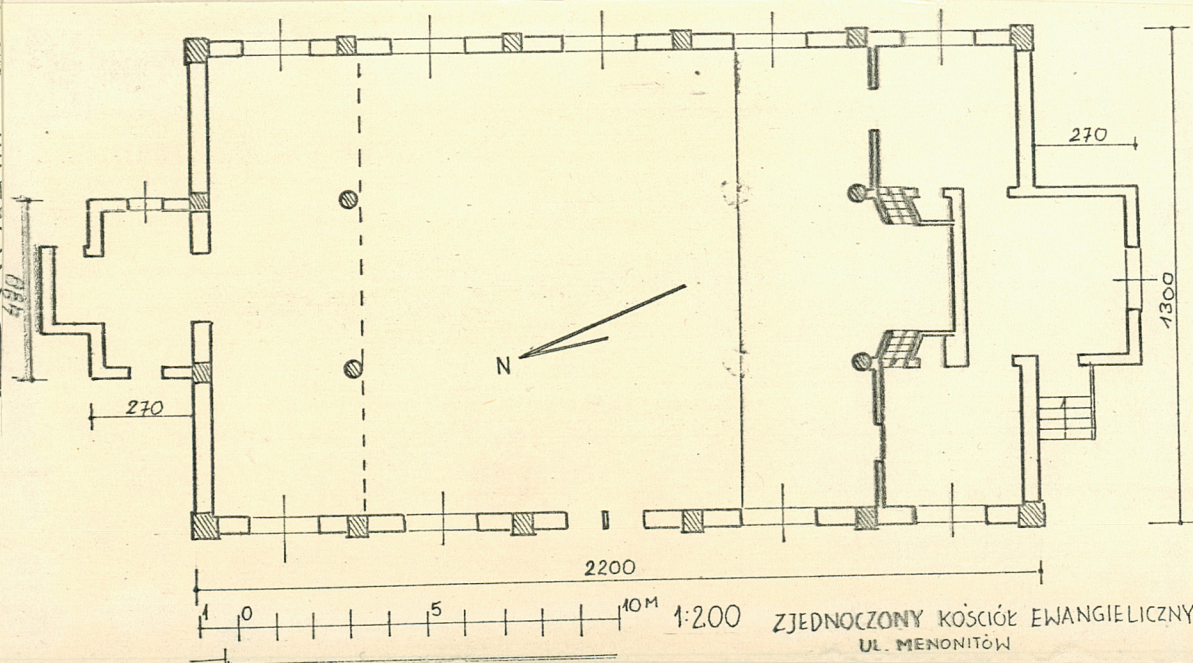

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Założycielami kościoła byli Menonici przybyli z Holandii. W kilkadziesiąt lat po założeniu kościoła, powstał budynek pałacowy /plebania/, założono ogród z cmentarzem oraz zbudowano dom starców. Po opuszczeniu Gminy przez Menonitów w 1945r. i spaleniu kościoła w czasie działań wojennych, obiekt trwał w ruinie do 1967r. W 1967r. przejęcie obiektu przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny i jego odbudowa.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obiekt położony jest na wysokim brzegu Raduni /dzisiaj rzeka płynie podziemnym kanałem/. Wzdłuż skarpy przechodzi linia kolejowa Pn-Pd. W pobliżu przebiega nad linią kolejową ~~trasa~~ W-Z. Od strony południowej kościół styka się z dawnym założeniem ogrodowym i cmentarzem.

Konstrukcja obiektu ryglowa. Szkielet tworzą nośne słupy z drewna sosnowego o przekroju 35 x 45 oraz 45 x 45 cm. Drewniany szkielet wypełnia mur ceglany na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek niepodpiwniczony z ceglany-mi fundamentami. Strop podwieszony jest do dwóch biegnących wzdłuż hali podciągów drewnianych, z belek podwójnych, wspierających się na 4 słupach. Więźba dachowa oryginalna, drewniana z elementów krążynowych, niespotykana w stosowanych powszechnie konstrukcjach. Dach 2 x papa pokryta dachówką, holenderską w koronkę. Paraboliczny kształt dachu autor uzyskał przez zastosowanie parabolicznych krążyn o przekroju 16/18 cm. Krążyny są wykonane z dwóch elementów zbitych na gwoździe. Układ krążyn jest podparty drewnianą konstrukcją słupowo-płatwiowo-rozporową z płatwią kalenicową, popartą rozporami o przekroju 15/25 cm. Strop nad nawą kościoła ze ślepym pułapem.

Kościół halowy z czterema słupami w środku. Do wnętrza prowadzą trzy wejścia: dla wiernych od pn. i zach. dla pastora od pd. Od strony pn. we wnętrzu znajduje się drewniany chór. Część ołtarzowa i zakrystia położona jest wyżej od części kościoła przeznaczonej dla wiernych. Posadzka z terakoty.

Bryła wyraźnie określa i pokazuje kształt wnętrza. Elewacja prosta i jednorodna, związana nieodłącznie z konstrukcją kościoła.

Kolorystyka podkreśla w elewacjach układ konstrukcyjny. Od wsch. i zach. w ścianach widnieją duże, półkoliście zakończone okna. Z zewnątrz nośne słupy ozdobione są niewielkimi głowicami, upodabniając je do kolumn. Zwieńczenie ścian upodobnione do historycznego belkowania, z podziałem na gzyms, architrav i fryz.

Do bryły kościoła dostawiono dwie dobudówki /przedsionka/ ekspozujące wejście.

Wnętrze jest tynkowane i malowane farbą emulsyjną. Originalny wystrój wnętrza nie jest zachowany.

Budynek posiada instalację wod.-kan. i elektryczną.

<p>14. Kubatura</p> <p>2122,6 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>240 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne.</p> <p>kościół</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>kościół</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Remont kapitalny z odbudową w 1967r. oraz malowanie elewacji w 1982r. Dokumentacja znajduje się w biurze parafialnym ul. Menonitów 2a.</p>	<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania całości jak i poszczególnych części bardzo dobry,</p>		
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

- 1/Polski Rejestr Zabytków /grupa III/
2/Plebania Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego
ul.Menonitów 2a - dokumentacja techniczna odbudowy
kościoła

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Małgorzata Piątkowska

imię i nazwisko

data 3.XI.82.

26. Sprawdził

imię i nazwisko


data

27. Załączniki

k

1/Władka do karty ewidencyjnej

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Gdańsk	Kościół	zdjęcia

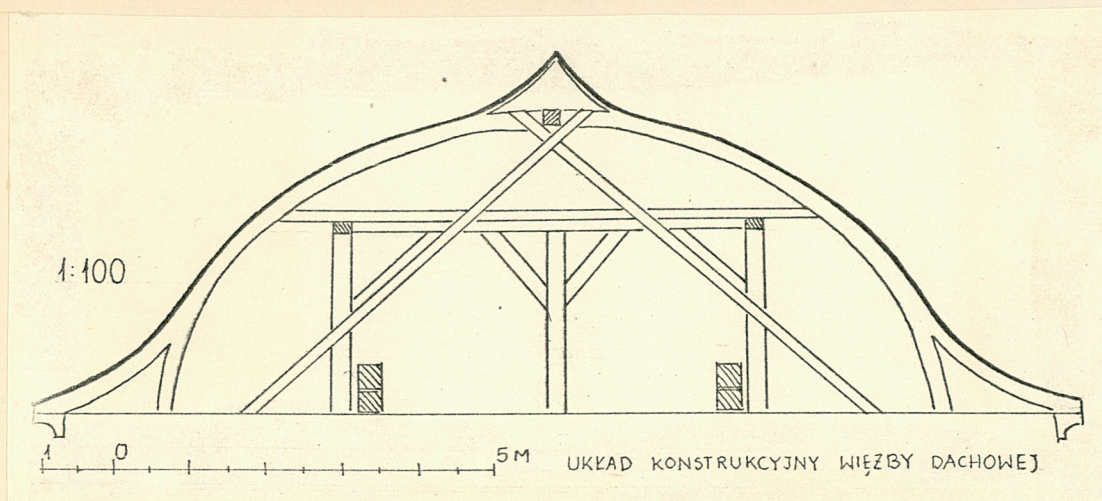

Wkładkę założył: M. Piątkowska 3.XI.82.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PGDZ o/Gdańsk