

56/14

I poł. XIXw.

B A R C Z E W O


ARCZEWO
RAUGUTTA NR 39
KAZA 14200

13.80

12.00

92. - 42.4 m²
49. - 48.0 m²

M.S.

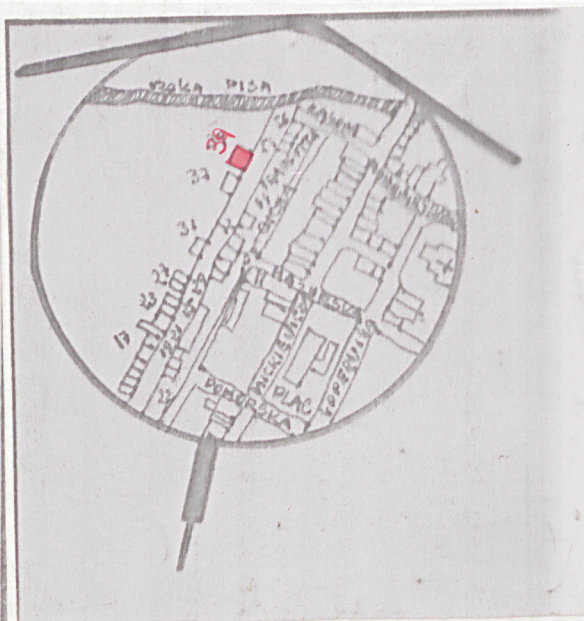

nr hipoteczny

województwo olsztyńskie

gmina Barczewo pow. OLSZTYN

6. Poprzednie nazwy miejscowości
Wartenburg, Wartherge
lub Bartenburg

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo olsztyńskie
powiat olsztyński

8. Właściciel i jego adres
Ob. Janina Saruk
Ob. Ryszard Saruk

9. Użytkownik i jego adres
Ob. Janina i Ryszard Saruk
+ lokatorzy

10. Rejestr zabytków

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

Nr A-2077 data 11.05.1987
~~1979r~~

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Dom klasycystyczny, wzniesiony w 1 poł.XIXw.
remontowany w 1965r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek wolnostojący, usytuowany kalenicą przy ulicy
R.Traugutta.

Murowany z cegły i otynkowany. Stropy, stolarka drzwiowa i okienna, oraz schody na strych-drewniane. W izbach podłogi drewniane, w sieni cementowa. Więźba dachowa drewniana, konstrukcji stolcowej. Dachówka ceramiczna, holenderka.

Założony na planie prostokąta, dwutraktowy z sienią przelotową na osi. Z lewej strony traktury rozdziela korytarz.

Parterowy niepodpiwniczony.

Na parterze po bokach sieni po dwie izby. W sieni strop belkowany w izbach stropy przysłonięte podsufitkami.

Elewacja frontowa pierwotnie pięcioosiowa, obecnie czteroosiowa z trzema prostokątnymi oknami/w tym jedno trójskrzydłowe/ i jednym prostokątnym otworem drzwiowym na osi. Wyżej ścianka kolankowa z rzędem pięciu prostokątnych otworów okiennych. Pod okapem profilowany gzyms wieńczący. Ściany boczne szczytowe, dołem ślepe, wyżej po dwa okna w każdym szczycie, zamknięte odcinkowo. Ściana tylna podobnie jak i elewacja frontowa z trzema oknami i otworem drzwiowym pośrodku.

Dach dwuspadowy wysoki.

Stolarka: ramy okienne o drobnym podziale, drzwi płyninowo-ramowe.

Ogrzewanie piecowe. Instalacje: wodna i elektryczna.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne, robotnicze	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W 1965r. dokonano, wymiany podłóg, przebudowy dwóch otworów okiennych, wstawienia dwóch nowych ram okiennych, naprawy dachu i odnowienia elewacji.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dostateczny: <ul style="list-style-type: none"> - fundamenty osiadłe na podmokłym gruncie 15 % zniszcz., - ściany zawilgocone ze znacznymi ubytkami tynków 18% zniszcz. - ściany wewnętrzne obtłuczone 10% zniszcz., - stropy zużyte 10 % zniszcz., - krokwie zawilgocone i częściowo przegniłe 25 % zniszcz - ubytki dachówek 10% 	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Konieczny remont kapitalny.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Akta różne od 1945r. Arch.WKZ Olsztyn.

22. Bibliografia

-L.Czubiel i T.Domagała, Zabytkowe ośrodki miejskie
Warmii i Mazur, Olsztyn 1969r. s.81

-Miasta polskie w tysiącleciu, t. II, Wrocław, Warszawa,
Kraków 1967r. s.110.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Arch.Fot. WKZ, BBiDZ w Olsztynie nr neg.

24. Uwagi różne

25 Wypełnił 14.VII.1979r.

B.Janiszevska

26. Sprawdził