

1. Obiekt

STAJNIA OB. MAGAZYN I DOM

574/2

2. Czas powstania

1737r.

3. Miejscowość

P R O S N A

11. Zdjęcie



Elewacja frontowa, stan z 1990r.



4. Adres

Prosna nr. 14

pocztą Siatoczek

nr miejscowy

5. Przynależność administracyjna

województwo olsztyńskie

gmina Korsze

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Prassen

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo olsztyńskie

powiat kętrzyński

8. Właściciel i jego adres

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nasiennej w Korszach

9. Użytkownik i jego adres

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nasiennej w Korszach
PGR Prosna

10. Rejestr zabytków

Nr A-797

data 12.VIII.1967r.

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Wieś Proсна, dawna osada pruska lokowana na prawie chełmińskim w 1376r. Od 1484r. majątek Prassen był własnością rodziny hrabiów Eulenburgów z Saksonii. W latach 1610-1620 Botho Albrecht I wznosi pałac, który ok. 1688r. zostaje rozbudowany, a w II poł. XIX w. całkowicie przebudowany w stylu angielskiego neogotyku. Na podstawie przekazów wiadomo, że w 1785r. folwark Prassen liczył dziewięć budynków. Stajnia została wzniesiona w 1737r. jak o tym świadczy żelazna chorągiewka na dachu. W II poł. XIXw. przeprowadzono remont stajni wzmacniając drewniany strop stalowymi belkami dwuteowymi. Wzmocniono więźbę, wymieniono pokrycie dachowe i ozdobiono paroma nieogotyckimi lukarnami analogicznymi jak w połaciach dachowych skrzydeł bocznych pałacu. Po II wojnie światowej pałac i stajnia przeszły w posiadanie PGR-u. Parterową kondygnację stajni zajmuje PGR na magazyn sprzętu rolniczego, drugą kondygnację częściowo mieszkalną trzy rodziny pracowników PGR w Prośnie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie instalacje)

Sytuacja: Proсна leży na terenie nizinnym przy szosie z Sątoczna do Sępopola. Zespół parkowo-pałacowy usytuowany jest na zachód od osady i zabudowań gospodarczych. Na północ od pałacu (100-150 m) położony jest budynek dawnej stajni, zwrócony szczytową elewacją frontową do drogi dojazdowej w rozległym parku.

Materiał i konstrukcja: Dolna kondygnacja murowana z cegły ceramicznej pełnej łączonej zaprawą wapienno-cementową i obustronnie otynkowana, górna szkieletowa: słupowo-ryglowa wypełniona cegłą ceramiczną. Strop nad parterem drewniany belkowy wzmocniony stalowymi belkami dwuteowymi, a nad wschodnią mieszkalną częścią piętra drewniany belkowy z podsufitką. Zachodnia część piętra bez stropu z widoczną parokondygnacyjną drewnianą więźbą krokwiowo, stolcowo-jętkową wspartą na konstrukcji przysłupowej ścian bocznych i stolcach z zastrzałami. Dach dwuspadowy z naczółkami, kryty dachówką holenderką na odeskowaniu. W oknach dolnej kondygnacji metalowa armatura. Drzwi drewniane jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe. Stolarka okienna piętra drewniana, ramowa dwuskrzydłowa. Posadzki na parterze cementowe, na piętrze podłogi drewniane deskowe.

Rzut: Budynek założony na planie wydłużonego prostokąta z korytarzem na osi głównej i dwoma rzędami słupów podpierających podciągi. Pomiędzy słupami umieszczone były stanowiska dla koni. Na parterze od tyłu wydzielone było pomieszczenie na warsztat.

Bryła: Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, kryty wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami i dwoma lukarnami w południowej połaci dachowej. Lukarny wieżyczkowe kryte hełmami ostrosłupowymi.

Elewacje: Frontowa elewacja wschodnia trójosiowa w przyziemiu duży prostokątny otwór drzwiowy pośrodku, z jednej strony wąskie prostokątne drzwi z drugiej okno niskie prostokątne zamknięte łukiem odcinkowym. Narożniki wzmocnione pionowymi lizenami. W drugiej kondygnacji trzy prostokątne otwory, dwa okna i otwór władowczy, wyżej w szczycie trzy otwory władowcze. Wszystkie otwory okienne i władowcze drugiej kondygnacji i w szczytach umieszczone są nie na osiach otworów parteru. Przeciwna elewacja szczytowa rozwiązana podobnie. Południowa elewacja wzdłużna siedmioosiowa, otwory okienne parteru prostokątne niskie zamknięte łukami odcinkowymi, otwory drzwiowe prostokątne, między osiami pionowe lizeny. Otwory okienne i władowcze drugiej kondygnacji prostokątne. Północna elewacja wzdłużna analogiczna.

Wnętrze: Pomieszczenia parteru zajęte na magazyn sprzętu rolniczego, część wschodnią piętra na mieszkania. Po wojnie zlikwidowano stanowiska dla koni.

Instalacje: Elektryczna i wodna w mieszkaniach ogrzewanie piecowe.

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 3.300 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>ok. 410 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>stajnia dla koni i mieszkania dla służby</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>magazynowe i mieszkalne</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Po drugiej wojnie światowej nie remontowano</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zły. Obiekt wyeksploatowany. Mury zawilgocone, tynk zwietrzały, poodbijany ze znacznymi ubytkami. Dach przecieka. Stolarka okienna i drzwiowa wypaczona, zawilgocona, zniszczona. Ściana szczytowa w dwóch miejscach pęknięta. Drewniana konstrukcja szkieletowa drugiej kondygnacji spróchniała z znacznymi ubytkami materiału wypełniającego i szczelinami przy otworach.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Wymaga natychmiastowego remontu.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

- Dokumentacja ewidencyjna parku w Prośnie, oprac. przez inż. Poredo, Arch.BBiDZ w Olsztynie.
- Archiwum akt WKZ Olsztyn

22. Bibliografia

- Kętrzyn z dziejów miasta i powiatu, Pojezierze Olsztyn 1978r.
- Katalog zabytków powiatu Kętrzyn, opr. Izabela Mikulska i Stanisława Sygetyńska, WKZ Olsztyn.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatura)

- Arch.fot. PKZ.Olsztyn nr. neg. 6118 i 6117.
- Arch.fot. BBiDZ Olsztyn

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Barbara Wojtkiewicz-Janiszewska XI.1990r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki B.Wojtkiewicz-Janiszewska XI.1990r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Zbigniew Dąbkowski

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Arch.fot. BBiDZ Olsztyn

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość P R O S N A

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
STAJNIA OB.MAGAZYN I DOM

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Mapa parku i zdjęcia stanu z 1983r. i 1990r.



Elewacja pn., stan z 1983r.




Narożnik elewacji front., stan z 1983r.

Wkładkę założył: Barbara Wojtkiewicz-Janiszewska XI.1990r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BBiDZ w Olsztynie

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

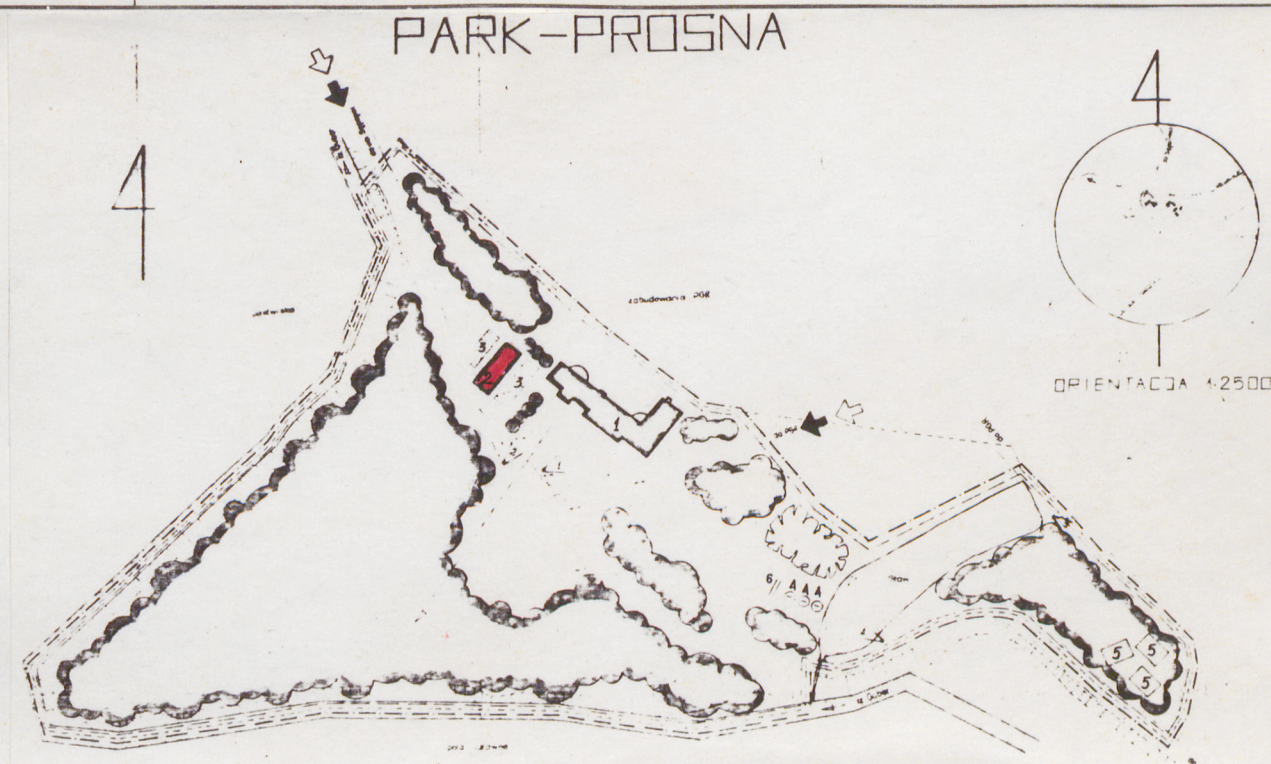

Elewacja frontowa i pn. stan z 1990r.

Wzór ODZ 1978 r.