

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

8709

1. Obiekt

KOŚCIOŁ EWANGELICKI


2. Czas powstania

1882 r.

3. Miejscowość

WARPUNY

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

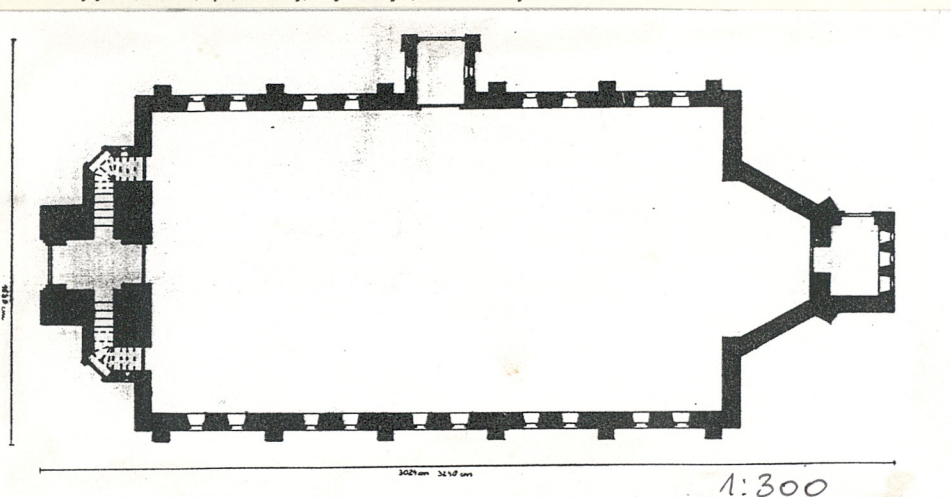

rys. 1



rys. 2



fot. 1

rys. 1. rzut

rys. 2. plan orientacyjny

fot. 1. widok elewacji zachodniej

4. Adres

Warpuny, ul. Wolności 9

KW

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo olsztyńskie

gmina sorkwity

6. Poprzednie nazwy miejscowości

WARPUHNEN

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

olsztyńskie

województwo

powiat mrągowski

8. Właściciel i jego adres

Parafia Ewangelicko -
Augsburska w Sorkwitach
ul. Plażowa 6

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Ewangelicko -
Augsburska w Sorkwitach
ul. Plażowa 6

10. Rejestr zabytków

Nr A-3332 data 1.12.1998

Kościół usytuowany w centrum wsi, wzdłuż zabudowy ulicznej.

Nieorientowany, z prezbiterium skierowanym w stronę południowo - zachodnią. Budowla ceglana z cokołem zakończonym fazowaniem.

Bryła rozczłonowana, składa się z korpusu nawowego przekrytego dachem dwuspadowym. Od wschodu do korpusu nawowego przylega nieznacznie niższe, trójboczne prezbiterium przekryte trójpołaciowym dachem, a do wschodniej ściany prezbiterium niższa od niego zakryta dachem trójpołaciowym. Od zachodu do korpusu nawowego przylega czworoboczna wieża zwieńczona graniastosłupowym hełmem. Po obu stronach wieży dostawione dwukondygnacyjne aneksy - klatki schodowe - nakryte dachem trójpołaciowym.

Kościół salowy z otwartą więźbą dachową. Nawa podzielona na dwie kondygnacje drewnianą emporą biegnącą wzdłuż ściany zachodniej, południowej i północnej. Korpus nawowy od wschodu otwiera się wysoką arkadą zwieńczoną łukiem pełnym na prezbiterium. Arkada profilowana w narożach wałkiem w uskoku.

Prezbiterium trójboczne zamknięte kopulastym sklepieniem. Zachodnia ściana nawy w przyziemiu z trzema, prostokątnymi otworami drzwiowymi /prowadzą do przyziemia klatek schodowych i wieży/ oraz parą prostokątnych otworów drzwiowych na wysokości empory /prowadzą do klatek schodowych/. Wnętrze tynkowane polichromowane.

Fasadę stanowi kompozycja wieży. aneksów - klatek schodowych oraz skraje korpusu nawowego. Wieża trójkondygnacyjna. Przyziemie z portalem zwieńczonym łukiem pełnym, profilowanym uskokowo. Kondygnacja druga wydzielona od dołu gzymsem ząbkowym. Ponad nim okrągłe okno profilowane uskokowo, powyżej okienko szczelinowe i triada okien szczelinowych. Kondygnację drugą zamyka fryz zygzakowy i gzyms. Trzecia kondygnacja z parą okienek zamkniętych łukiem pełnym profilowanym uskokowo. Okna umieszczone na tle wielkiej prostokątnej płyciny od góry dekorowanej ząbkami. Powyżej gzyms zamykający kondygnację. Wieżę wieńczy ostrosłupowy hełm oparty na trójkątnych szczytach. Pole szczytu z okrągłym otworem profilowanym uskokowo oraz z obiegającym jego skraje gzymsem o profilu wałka wspartego na ząbkach. Aneksy klatek schodowych północnej i południowej identyczne, dwukondygnacyjne. Przyziemie z otworem drzwiowym zwieńczonym łukiem odcinkowym oraz prostokątnym okienkiem. Kondygnacje wydziela gzyms ząbkowy. Druga kondygnacja z prostokątnymi oknami

cd. załącznik 1

W czasie reformacji mieszkańcy Warpun przeszli na wyznanie ewangelickie. Protestanci utworzyli tu parafię w 1874 r. Kościół wybudowano w 1881 r. o czym świadczy napis nad wejściem południowym. Uroczyste poświęcenie świątyni nastąpiło 6 sierpnia 1882 r.

Budowla neogotycka o formach tzw. Rundbogenstilu. Otrzymała typową dla architektury ewangelickiej tego okresu bryłę, plan, dyspozycję wnętrza oraz kompozycję elewacji.

<p>14. Kubatura</p> <p>2206 m</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>200 m</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>kościół</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>kościół</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zewnętrznych ścian dobry. Ściany wewnętrzne z licznymi śladami zalania, zwłaszcza w ścianie wschodniej. Liczne drobne ubytki oszklenia również w oknach witrażowych prezbiterium. Zniszczona stolarka drzwiowa /wyrwane pojedyncze deski/. Zniszczona połać dachu.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Wymiana pokrycia dachowego w celu zapobiegnięcia niszczenia ścian wewnętrznych pokrytych polichromiami. Uzupełnienie ubytków oszklenia zwłaszcza w prezbiterium. Odnowienie polichromi.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

brak

22. Biblioteka

A. Boetticher, Bau und Kunstdenkmäler der Provinz
Ostpreussen, Bd. VI, Kniögsberg 1896.
F. Brendenberg, Die Kreis Sensburg, Würzburg 1960.
W. Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche
Ostpreussen, Bd. II, Göttingen 1968.
Mrągowo z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1975.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Anna groth - Kubicka 2 listopad 1998 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Anna Groth - Kubicka 2 listopad 1998 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Anna Groth - Kubicka 2 listopad 1998 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów PSOZ Olsztyn

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)


27. Załączniki

Załącznik 1- cd. opisu i fotografia obiektu

Załącznik 2- fotografie obiektu

1. Miejscowość WARPUNY	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Kościół ewangelicki	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) cd. opisu, fotografia i plan sytuacyjny obiektu
----------------------------------	--	--

na każdej ze ścian, zakończona gzymsem ząbkowym. Całość zamyka trójspadowy dach. Elewacja południowa składa się z rytmicznie powtarzających się, identycznych pięciu przęseł. Przęsła zaakcentowane prostymi szkarpami oraz wydzielone wielkimi prostokątnymi płycinami. Przyziemie przęsła z parą prostokątnych okienek zwieńczonych łukiem odcinkowym, profilowanych uskokami. Powyżej fryz kontówkowy oraz gzyms. Ponad nim para wielkich okien zamkniętych łukiem pełnym, profilowanych uskokowo. Wyjątek stanowi pierwsze przęsło zachodnie, gdzie okna są nieznacznie krótsze. Całą elewację wieńczy rozbudowany pas fryzu składający się z motywu kontówkowego i ząbków. Górne skraje elewacji otrzymały zakończenie w postaci sterczyn. Elewacja północna podobnie rozwiązana, za wyjątkiem trzeciego przęsła gdzie w przyziemiu występuje przedsionek. Ściana południowa przedsionka z otworem drzwiowym zwieńczonym łukiem pełnym, profilowanym uskokowo. W ścianie wschodniej i zachodniej okienko identyczne jak w przyziemiu elewacji bocznych. Całość przekryta dachem dwuspadowym. Prezbiterium z kompozycją ścian rozwiązanych podobnie jak w elewacjach bocznych, składają się z narożnych szkarp, wielkich prostokątnych płycin podzielonych gzymsem na dwie kondygnacje oraz fryzu wieńczącego. Wyjątek stanowi rozmieszczenie okien. Tu występują jedynie okrągłe okna w drugiej kondygnacji. Zakrystia otrzymała w ścianie wschodniej triadę okien identycznych jak w przyziemiu elewacji bocznych oraz w ścianie południowej otwór drzwiowy zwieńczony łukiem odcinkowym. Zakrystię wieńczy pas fryzowy identyczny jak w elewacjach. Całość przekryta dachem trójpołaciowym.

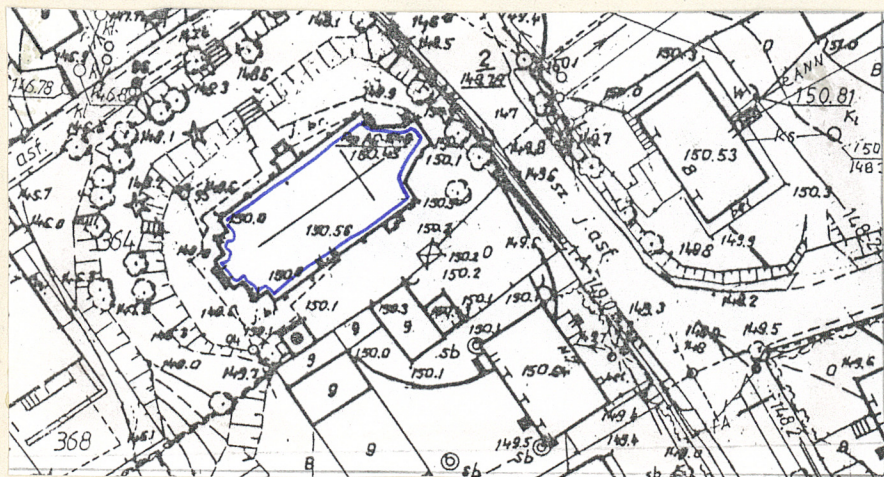

rys. 3

Wkładkę założył: Anna Groth - Kubicka 2 listopada 1998 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

PSOZ Olsztyn

fot. 2

rys. 3. plan sytuacyjny
fot. 2. widok elewacji
północno - wschodniej

1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

WARPUNY

Kościół ewangelicki

fotografie obiektu



fot. 3

fot. 3. widok elewacji południowo - wschodniej

fot. 4. korpus nawowy

fot. 5. korpus nawowy



fot. 4



85

fot. 5

Wkładkę założył: Anna Groth - Kubicka 2 listopad 1998 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ Olsztyn