

1. Obiekt

41/1

EWANGELICKI, ok.
KOSCIÓŁ FILIALNY PW. NARODZENIA NMPANNY


2. Czas powstania

2 ćw. XVII w.
1652

3. Miejscowość

GIŻYN

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

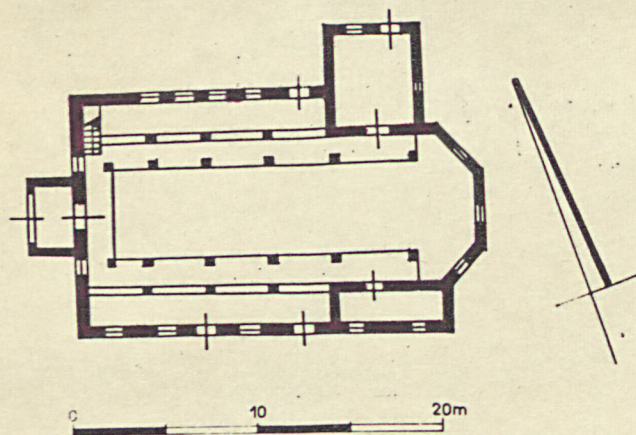

4. Adres Giżyn

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo leszczyńskie

gmina Bojanowo pow. RAWICKI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Geischen

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo wrocławskie

powiat Góra

8. Właściciel i jego adres

Archidiecezja wrocławska

9. Użytkownik i jego adres

Parafia rzym.katol.w Sułowie

10. Rejestr zabytków

Nr 421/1-2/welip/A
828/895 A data 30.VI.1961 r

autor zdjęć S.Ciechan
data wykonania VIII.1977 r.
miejsce przechowywania negatywów
ODZ WARSZAWA

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

KHS, t. V. 2.

Zbudowany w 1652 z wykonaniem fundamentów
pierwotnego kościoła; dobud. naw bocznych
i remont. 1927

Kościół Ewangeliczny

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kościół położony po prawej stronie drogi Czechnów-Borszyn,
w środku wsi, ogrodzony siatką metalową; orientowany.

Kościół drewniany, stropy belkowe z podsufitką; więźba dachowa
drewniana o konstrukcji krokwiowo-stolcowej; dach kryty gontem;
posadzka z cegły; schody na chór drewniane, drabiniaste.

Kościół trójnawowy, bazylikowy, z trójbocznie zamkniętym prez-
biterium, korpus trójprzęsłowy, od zachodu wieża na planie
kwadratu wtopiona w korpus, poprzedzona prostokątną kruchtą,
w nawach bocznych przy prezbiterium wydzielone pomieszczenia na
rzucie prostokąta przeznaczone na zakrystię i kruchtę. Stosunek
szerokości naw bocznych do głównej 1:2.

Bryła zwarta, ściany zewnętrzne gładkie, szalowane pionowo des-
kami, okna w nawie i wieży o wykroju prostokątnym, w prezbiterium
zamknięte od góry trójbocznie. Dach nad korpusem głównym dwuspa-
dowy, nad nawami bocznymi pulpitowy, nad wieżą namiotowy.

Wnętrze artykułowane drewnianymi słupami, w części zachodniej
korpusu głównego szeroki emporowy chór muzyczny.

Instalacja elektr.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne kościół ewangelicki	17. Użytkowanie obecne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja <i>Remont. 1957</i>		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Spękany tynk na ścianach wewnętrznych. Zacieki na stropach, zmurzała więźba dachowa. Kościół zniszczony przez owady.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wzmocnić więźbę dachową. Zlikwidować owady - zabezpieczyć przed dalszym zniszczeniem.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Ołtarz z I poł. XVIII w., organy na chórze zdemontowane
XVIII, I poł. XIX w.

25. Wypełnił

Małgorzata Cieniewska
VIII.1977 r.

26. Sprawdził

1. Miejscowość

G I Ż Y N

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół filialny pw.
Narodzenia NMPanny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

planysytuacyjny, zdjęcia dodatkowe



Wkładkę założył: Małgorzata Cieniewska, VIII.1977 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ODZ WARSZAWA

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/Ś/78
© SGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wzór ODZ 1978 r.