

1. Obiekt

336/16

STAJNIA, OB. GARAŻE (22)
w zespole koszar przy ul. Wrzesińskiej


2. Czas powstania
po 1892
po 1945

3. Miejscowość

G N I E Z N O



fot. 1 - widok od pd.-wsch.

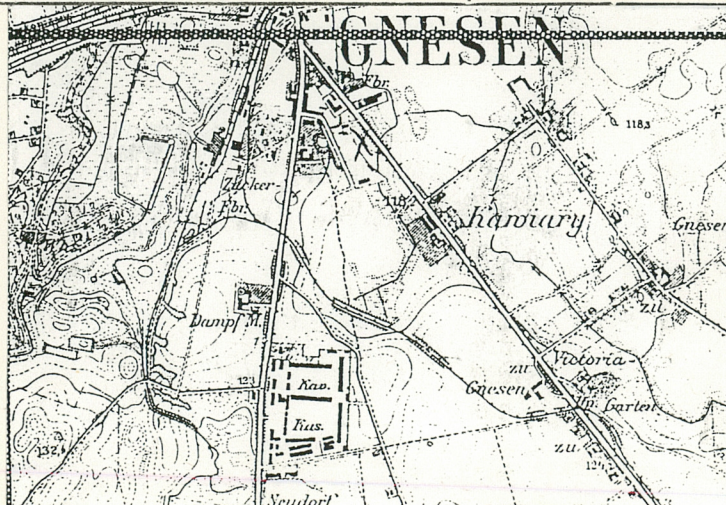

plan orientacyjny 1 : 25 000

fot. 2 - widok od pn.-wsch.



rzut budynku
- załącznik nr 1

4. Adres ul. Wrzesińska
62-200 Gniezno

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

poznańskie

województwo

gmina Gniezno pow. GNIEZNIENSKI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

niem.: Gnesen

7. Przynależność administracyjna przed 1. VI
1975 roku

województwo poznańskie

powiat Gniezno

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa -
Ministerstwo Obrony Narodowej

9. Użytkownik i jego adres

MON - Jednostka Wojskowa
ul. Wrzesińska
62-200 Gniezno

10. Rejestr zabytków

Nr 68/wzup/A data 20.11.2001

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu,

Wydłużony budynek stajni zbudowany został równocześnie z innymi obiektami tworzącymi zespół koszar, po roku 1892.

W okresie, gdy w koszarach stacjonowała jednostka kawalerii, w budynku mieściły się stajnie. Później część stajni zamieniono na tzw. działownię. Po 1945 roku budynek przebudowano, przekuwając we wschodniej elewacji szereg nowych wrót; obecnie w budynku znajdują się garaże.

Mimo przeprowadzenia szeregu remontów i gruntownej przebudowy budynek zachował wszystkie pierwotne rozwiązania konstrukcyjne (drewniane stropy na stalowych podciągach, drewnianą więźbę) oraz pierwotne, ceglane detale architektoniczne zdobiące elewacje

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

S Y T U A C J A

Gniezno jest miastem leżącym około 50 km na północny-wschód od Poznania w terenie bogato urzeźbionym, nad licznymi jeziorami, na wysokości około 105-125m n.p.m; przy skrzyżowaniu szos Poznań - Bydgoszcz i do Chodzieży, Kiszkowa, Wrześni, Słupcy i Strzelna.

Zespół budynków koszarowych sytuowany jest w południowej części miasta, rozplanowanej w końcu XIX i na początku XX wieku, przy szosie do Wrześni (ulicy Wrzesińskiej), na południe od gnieźnieńskiej cukrowni.

Budynek stajni zbudowany został na wschodniej części koszar; wznosi się na wschód od boiska sportowego, około 200 m na wschód od dziedzińca koszarowego.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Ściany murowane z czerwonej cegły ceramicznej pełnej, od zewnątrz nie otynkowane, od wewnątrz otynkowane, ściany wewnętrzne otynkowane.

W garażach - dawnych stajniach - stropy drewniane, belkowe, z pod-sufitką, wsparte na poprzecznych, stalowych podciągach (wykonanych z dwuteowników walcowanych na gorąco); każdy podciąg oparty na dwóch żeliwnych kolumnach.

Więźba dachowa drewniana, osobna nad każdą częścią budynku: nad niższymi partiami: płatwiowo-kleszczowa, osobna nad wyższymi partiami: płatwiowo-kleszczowa z zastrzałami; osobna nad częściami piętrowymi: krokwiowa.

Pokrycie dachów: papa na deskowaniu.

Posadzki: we wszystkich pomieszczeniach na parterze - cementowe; na poddaszu podłogi drewniane, deskowe.

Schody (wewnętrzne) na piętro - poddasze żelbetowe, płytowe, dwubiegowe, powrotne - nowe.

Otwory. Pierwotnie wszystkie okna, drzwi i wrota prostokątne, przesklepione ceglanymi, łukowymi, odcinkowymi nadprożami. Po przebudowie budynku

c.d. Załącznik Nr 1

14. Kubatura 11 100 m ³	15. Powierzchnia użytkowa parter: 1470 m ² poddasze: 670 m ² łącznie: 2140 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne stajnia	17. Użytkowanie obecne garaże
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja - przekuto nowe wrota w elewacji wschodniej; - przemurowana i zamurowano stare wrota w pozostałych elewacjach; - wymurowano nowe ściany wewnętrzne; - wykonano nowe posadzki; - przełożono pokrycie dachu ; - założono nowe instalacje ; - prowadzono inne, drobne naprawy i remonty ;		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) stan zachowania: dość dobry: - lokalnie nieszczelne pokrycie dachu ; - lokalnie zawilgocona więźba i stropy ; - uszkodzone rynny i rury spustowe ; - lokalnie zawilgocone ściany zewnętrzne ; - braki w oszkleniu okien;	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie - remont więźby i pokrycia dachu ; - założenie nowych rynien i rur spustowych; - remont uszkodzonych stropów; - osuszenie i remont ścian; - renowacja stolarki ; - objęcie obiektu ochroną konserwatorską			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Poznaniu, ul. Gołębia 2 61-834 Poznań

Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu,
ul. Wodna 27 61-781 Poznań

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Plan orientacyjny - kserokopia z mapy 1:25 000

22. Bibliografia

Głowacki L.: 17. Wielkopolska Dywizja Piechoty w
Kampanii 1939 Roku; Lublin 1969

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce; tom V, zeszyt 3,
Warszawa 1966

Topolski J. (red.): Dzieje Gniezna; Warszawa 1965

Słownik Krajoznawczy Wielkopolski ;
Poznań 1992

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Paweł Łęcki

imię i nazwisko

data VI 1993 - VIII 1994

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

3 załączniki

1. Miejscowość Gnieszno	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Stajnia, ob. Garaże (22)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. opisu
----------------------------	---	--

c.d. rubryki 13

na garaże, we wschodniej ścianie przekuto rząd wrót: prostokątnych, zamkniętych nadprożami Kleina. Stolarka i ślusarka. Okna żelazne, pojedynczo szklone, okna parteru dwudziestoosmiopolowe, okna piętra - poddasza osiemnastopolowe. Wrota garaży stalowe, dwuskrzydłowe; drzwi poddasza drewniane, jednoskrzydłowe.

Rzut. Budynek wzniesiony na rzucie zbliżonym do silnie wydłużonego prostokąta (długości około 142m); z licznymi płytkimi ryzalitami w ścianach podłużnych - wzniesiony w układzie konstrukcyjnym poprzecznym, trzydziestotraktowym.

Bryła. Budynek wolno stojący, silnie wydłużony, niepodpiwniczony, jedno- i dwukondygnacyjny; poszczególne sekcje budynku nakryte osobnymi, niskimi dachami dwuspadowymi. Kalenice większości dachów równoległe do osi budynku; tylko dachy nad wąskimi, najwyższymi partiami stajni zorientowane prostopadłe do osi budynku.

Elewacje nie otynkowane, licowane czerwoną cegłą ceramiczną. Elewacje częściowo przekształcone, przez przekucie nowych wrót (elewacja wschodnia). Elewacje rozczłonkowane gzymsami parapetowymi (poprowadzonymi na wysokości okien poddasza), zwieńczone podokapowymi gzymsami z ząbkowaniem. Elewacje podłużne: wschodnie i zachodnie trzydziestoosiowe, wzbogacone płytkimi ryzalitami (po cztery w każdej), zwieńczonymi prostymi, niskimi, pełnymi murkami attykowymi. Elewacje szczytowe: północna i południowa symetryczne, jednoosiowe, z zamurowanymi wrotami parteru pośrodku (w elewacji południowej małe okienko poddasza ponad wrotami parteru).


Wnętrza w niewielkim stopniu przebudowane, z zachowanymi starymi elementami konstrukcyjnymi (stropy, więźba). Brak zabytkowego wyposażenia wnętrza.

Instalacje: elektryczna z sieci państwowej, deszczowa, odgromowa.

Wkładkę założył: _____
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów _____


rzut

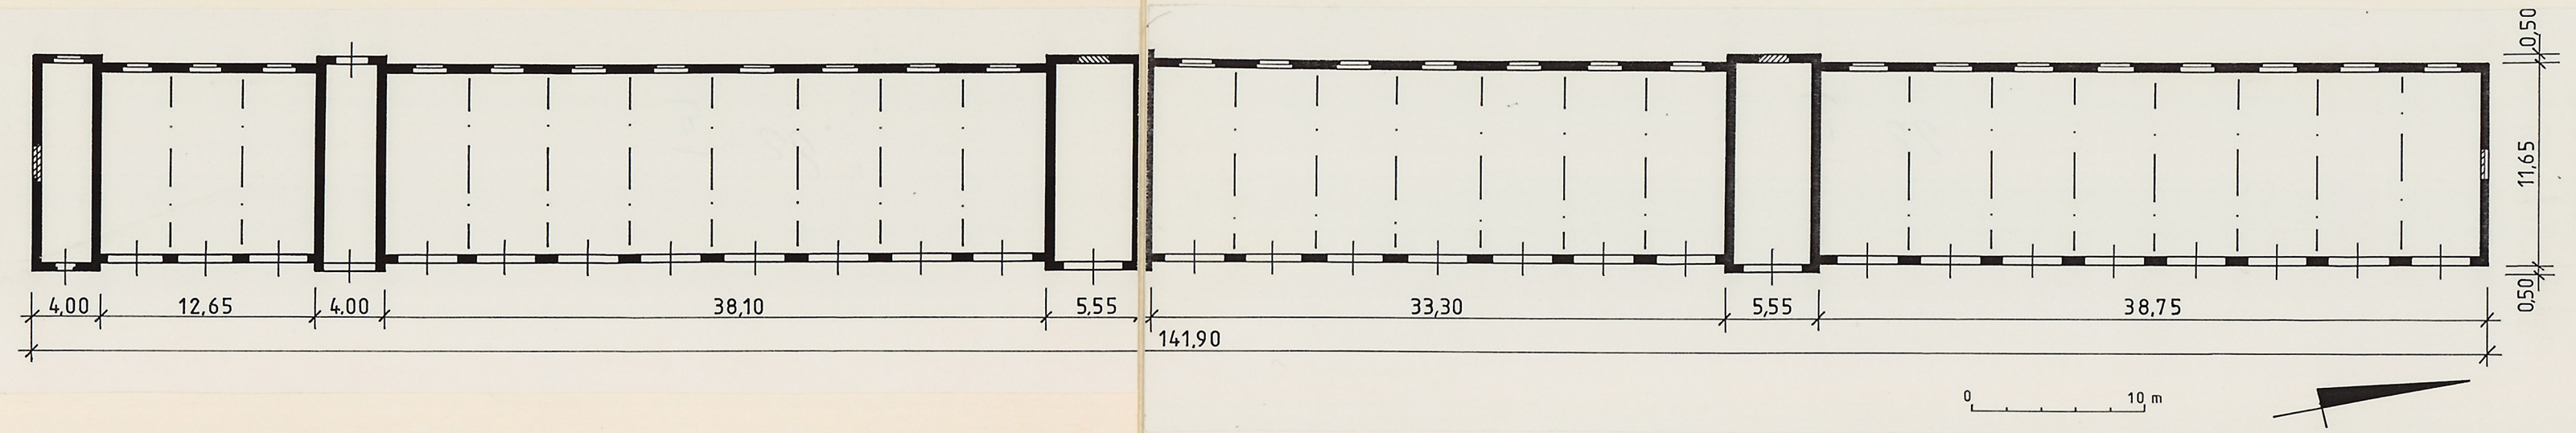

1. Miejscowość
Gniezno

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Stajnia, ob. Garaże
/22/

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
plan sytuacyjny, fotografie

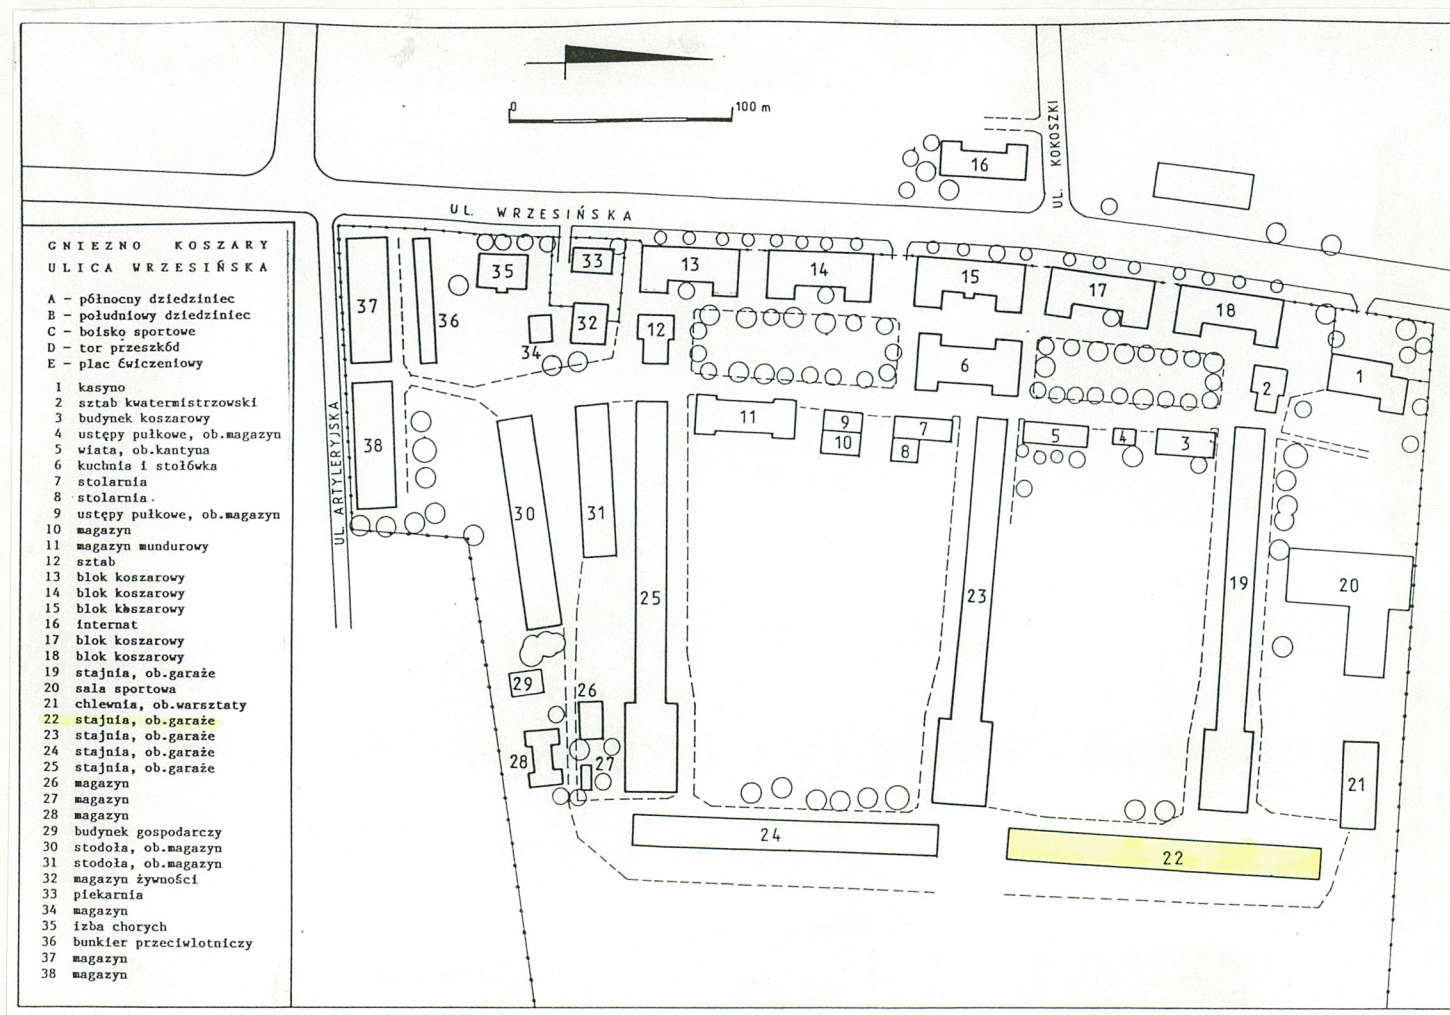

Wkładkę założył: _____
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów _____



fot. 3 - fragment elewacji wsch.

fot. 4 - widok od pn.-zach.



fot. 5 - elewacja pn.



1. Miejscowość
Gniezno

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Stajnia, ob. Garaże

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
fotografie



fot. 6 - fragment elewacji zach.



fot. 7 - elewacja pd.

Wkładkę założył: _____
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów _____



fot. 8 - wrota i otwór pod-
dasza w elewacji wsch.



fot. 9 - otwór poddasza w
elewacji zach.



fot. 10 - okna w elewacji zach.