

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

7264
WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt

KLASZTOR BENEDYKTYNÓW (3)

część nowsza

2. Czas powstania

1928-31

3. Miejscowość

LUBIŃ

4. Adres

Lubiń k. Kościana
ul. Mickiewicza 6
64-010 KRZYWIŃ

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo wielkopolskie

powiat Kościan

gmina Krzywiń

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Lubień, Lubinum, Luben, Liubin, Lubyn, Lubin

7. Przynależność administracyjna przed 1 I 1999

województwo leszczyńskie

gmina Krzywiń

8. Właściciel i jego adres


Klasztor Benedyktynów
ul. Adama Mickiewicza 6
Lubiń k. Kościana
64-010 Krzywiń

9. Użytkownik

Klasztor Benedyktynów
ul. Adama Mickiewicza 6
Lubiń k. Kościana
64-010 Krzywiń

10. Rejestr zabytków

1493/A (09.09.1994)

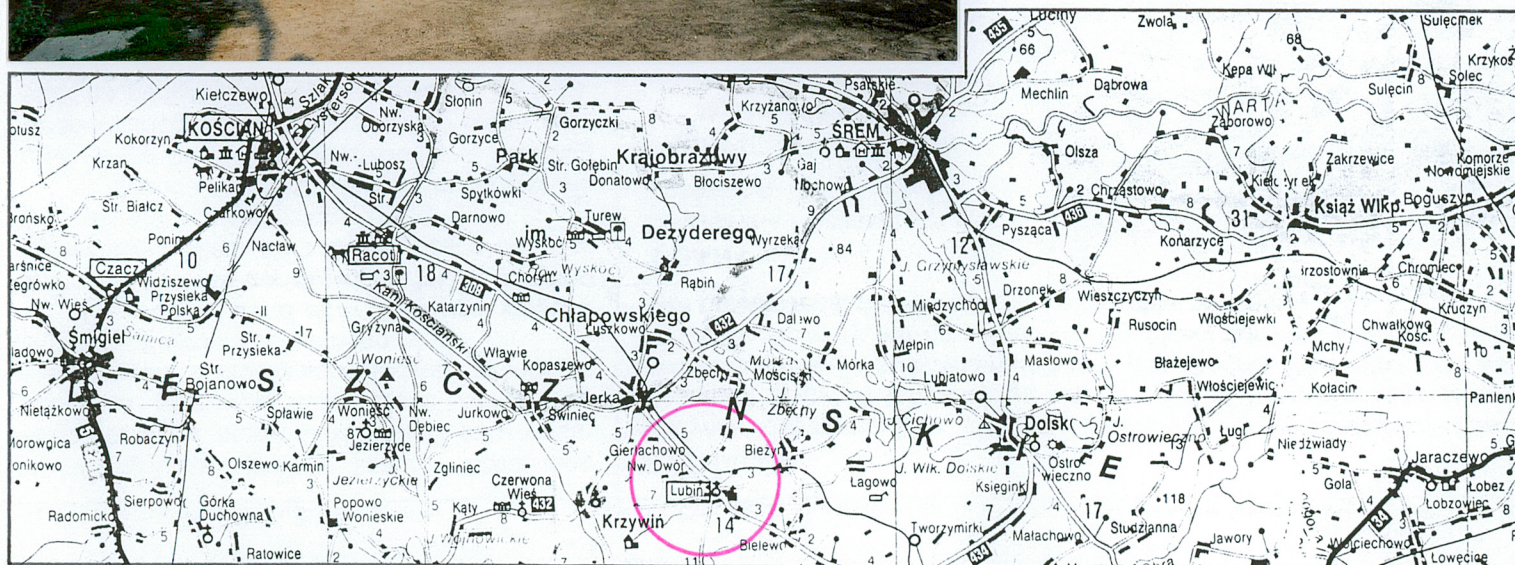

Kontynuując proces kasacji lubińskiego klasztoru przez rząd pruski w 1847 roku wysadzono w powietrze dużą część zabudowań klasztornych. Pozostawiono jedynie zachodnie skrzydło i fragment północnego.

Po I wojnie światowej w 1924 roku klasztor został erygowany ponownie. W latach międzywojennych podjęto starania dotyczące odbudowy i rozbudowy klasztoru.

W dokumencie z 1926 roku zachował się opis pierwszego etapu rozbudowy. Według wspomnianego zapisu nowa część miała mieścić: na parterze: zakrystię, kapitułarz (tymczasowy refektarz), kuchnię z kredensem i spiżarkę, korytarze, dwie rozmównice i ustępy. Na pierwszym piętrze miał znajdować się: chór zimowy, 9 cel, korytarze, łazienka, umywalnia i ustępy, zaś na drugiej kondygnacji: 7 cel, korytarze, łazienka, umywalnia i ustępy. Na poddaszu miał znajdować się dormitarz braci, szafiarnia i strychy, a w piwnicach: centralne ogrzewanie, składy węgla i warzyw. Dokument jest podpisany przez przeora o. Linusa Prochaskę¹.

W dniu 3 maja 1928 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę planowanego, nowego zespołu klasztornego, według projektu Lucjana Weiherta z Poznania. W zbudowanej nowej części klasztoru miała mieścić się także szkoła rolnicza. Dwuskrzydłowy budynek będący fragmentem planowanego, nowego zespołu klasztornego został ukończony w 1935 roku. Wybuch II wojny światowej przekreślił plany dalszej rozbudowy zespołu.

SYTUACJA

Budynek klasztorny (tzw. „nowy”) usytuowany jest w pobliżu kościoła p.w. Narodzenia NMP i obu starszych części klasztoru. Budynek ten znajduje się na wschód od północnego skrzydła klasztoru. Pomiędzy skrzydłem północnym klasztoru a nowym budynkiem położony jest chodnik. W stosunku do wschodniej części kościoła klasztornego nowy budynek usytuowany jest na północ od niej. Nowy budynek klasztorny połączony jest współczesnym łącznikiem stanowiącym przedłużenie północnego pomieszczenia zakrystii.

ŚCIANY

Zewnętrzne i wewnętrzne ściany budynku zbudowane są z cegły pełnej. Ściany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz są tynkowane.

SKLEPIENIA I STROPY

- żaglaste (korytarz parter)
- kolebkowe z lunetami (refektarz)
- konchowe (południowa część refektarza)
- płaskie stropy z podsufitką (pomieszczenia mieszkalne, 1, 2 piętro i poddasze)

WIĘZBA

Więzba jętkowa wsparta na dwóch stolcach stojących. Pomieszczenia mieszkalne dolnej kondygnacji poddasza, wbudowane pomiędzy stolce więzby.

DACH

Skrzydło południowe – dach czterospadowy z kalenicą, w połaciach dachu usytuowane są pojedyncze wystawki, które są nakryte siodłowymi daszkami. Skrzydło północne nakryte jest dachem dwuspadowym. Połacie dachowe obu skrzydeł posiadają załamania w dolnej części połaci. Dach pokryty jest dachówką karpiówką podwójnie w tzw. „koronkę”. Dachówką karpiówką kryte są także wystawki w połaciach dachu. Dach nad pomieszczeniem refektarza kryty jest papą, zaś arterowa przybudówka od strony północnej posiada dach trójspadowy kryty eternitem.

PODŁOGI I POSADZKI

- posadzka wylewana lastrico (hol, schody, korytarze – z wyjątkiem kondygnacji poddasza)
- podłogi z desek ułożonych na styk (pomieszczenia mieszkalne, korytarz poddasza, część holu)

SCHODY

- schody głównej klatki schodowej pokryte lastrico z balustradą metalową o drewnianej profilowanej poręczy (⇒ fot. 12)
- betonowe z giętą metalową poręczą (zejście do piwnicy w pobliżu wejścia głównego)
- stopnie z lastrico (w holu 1 kondygnacji)
- drewniane, drabiniaste (zejście do piwnicy w części kuchennej)
- metalowe (bez stopni) (w części kuchennej)

OTWORY

okienne

- prostokątne, zamknięte od góry łukiem pełnym (parter z wyjątkiem pomieszczeń kuchennych od strony wschodniej)
- prostokątne zamknięte od góry prostymi nadprożami

¹ Mazela F., *Budowa nowego skrzydła klasztoru*, Zeszyty Lubuskie, nr VII, 1999, s. 141-147.

14. Kubatura ok. 5400 m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok. 1600 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne klasztor	17. Użytkowanie obecne klasztor
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja lata 90. XX w. – wymiana więźby dachowej – wymiana systemu centralnego ogrzewania (nowa kotłownia) – wymiana okien		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz sklepień i stropów dobry. W więźbie dachowej widoczne belki zaatakowane przez szkodniki.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie – wymiana fragmentów więźby dachowej zaatakowanych przez szkodniki – malowanie budynku – dostosowanie kolorystyczne do kościoła oraz nowego łącznika – wymiana okien w kondygnacji poddasza	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

Informacje ustne

22. Bibliografia

Szymankiewicz Zenon, *Lubiń*, Poznań 1995

Mazela F., *Budowa nowego skrzydła klasztoru*, Zeszyty lubińskie, VII, Lubiń 1999

25. Opracował

tekst Przemysław Ogródowczyk, wrzesień 2002

plany, rysunki Przemysław Ogródowczyk, wrzesień 2002

zdjęcia fotograficzne Przemysław Ogródowczyk, wrzesień 2002

miejsce przechowywania negatywów:

WOSOZ Delegatura w Lesznie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania)

Zdjęcie lotnicze z 1963 roku (przech. klasztor. o. benedyktynów) (*repr. ⇒ karta zespołu*)

„Widok Lubinia z 1937 r. ofiarowanego benedyktynom od 58 Pułk Piechoty Wlkp. w czasie postoju pułku na manewrach w 1937 r., Poznań grudzień 1937”. (przech. klasztor o. benedyktynów) (*repr. ⇒ karta zespołu fot. 10*)

Mazela F., *Budowa nowego skrzydła klasztoru*, Zeszyty lubińskie, VII, Lubiń 1999

27. Załączniki

Wkładki: 5

1. Miejscowość LUBIŃ województwo wielkopolskie powiat Kościan gmina Krzywiń	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) KLASZTOR BENEDYKTYNÓW (3) część nowsza	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) OPIS + PLAN SYTUACYJNY
--	---	---

drzwiowe

- prostokątne, zamknięte od góry prostymi nadprożami
- prostokątne zamknięte od góry łukiem pełnym (otwory drzwi wejściowych z klatki schodowej na korytarz)

OKNA

W budynku prawie wszystkie okna wymieniono na plastikowe dostosowując je do wymiarów i kształtu otworów okiennych.

Z dawnej stolarki pozostały:

- sześć okien (w południowej ścianie refektarza) skrzynkowych, jednoskrzydłowych (⇒ fot. 8). Skrzydła zewnętrzne posiadają 18 prostokątnych kwater oraz 5 kwater w górnej części skrzydła okiennego. Cztery z tych kwater posiadają kształt wycinka koła, zaś jedna kwatera – środkowa – posiada kształt półokrągły. Skrzydła wewnętrzne są trójpoziomowe. Posiadają one trzy prostokątne kwatery oraz jedną półokrągłą w części górnej.
- dwuskrzydłowe, trójpoziomowe, sześciopolowe z szybą wewnętrzną całkowitą (okna znajdujące się w dolnej części kondygnacji poddasza – w wystawkach)
- drewniane, skrzynkowe, dwuskrzydłowe, czteropoziomowe, ośmiopolowe (klatka schodowa)

DRZWI

- drewniane, dwuskrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej. W każdym skrzydle drzwi znajdują się cztery prostokątne płyciny. Ponad drzwiami umieszczone jest półkolistе nadświetle. Szyby osadzone są w 14 kwaterach o kształtach będącym wycinkiem koła (⇒ fot. 5) w płycinach znajdują się symbole związane z (głównie drzwi wejściowe do budynku)
- drewniane, dwuskrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej z sześcioma szybami w górnej części. Drzwi osadzone są w drewnianym przepierzeniu oddzielającym korytarz wejściowy od holu. Przepierzenie posiada cztery szyby w ściankach po obu stronach drzwi. Nadświetle w środkowej części posiada dziewięć szyb oraz po dwie z boku. Wszystkie szyby umieszczone są w polu zamkniętym półkolistym od góry.
- drewniane, dwuskrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej z półkolistym nadświetlem. W obu skrzydłach w dolnej części umieszczone są prostokątne płyciny, zaś w części górnej znajdują się szklane tafle (⇒ fot. 11). Nadświetle posiada sześć kwater o kształcie zbliżonym do wycinka koła (drzwi prowadzące z klatki schodowej na korytarz).
- drewniane, jednoskrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej, jednopłycinowe (drzwi prowadzące z korytarza do pomieszczeń mieszkalnych zakonników)
- drewniane, jednoskrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej z sześcioma prostokątnymi płycinami (prowadzące z holu do refektarza)
- drewniane, jednoskrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej, wahadłowe z szybami w górnej części (część kuchenna)
- drewniane o konstrukcji deskowo-listwowo-zastrzałowej na zawiasach pasowych (piwnice)


RZUT

Rzut budynku zbliżony jest do litery „L”. Składa się z dwóch skrzydeł, które ustawione są prostopadle do siebie. Skrzydło południowe od strony południowo-wschodniej wysunięte jest przed lico skrzydła północnego. W kondygnacji parteru od strony południowej do budynku przylega łącznik pomiędzy kościołem a klasztorem. Jest on nakryty dwuspadowym dachem pokrytym dachówką karpiówką.

BRYŁA

Budynek nowszej części klasztoru o rzucie zbliżonym do litery „L” jest trójkondygnacyjny, nakryty dwuspadowym dachem.

W połaciach dachu umieszczone są wystawki nakryte samodzielnymi, siodłowymi daszkami. Dach południowego skrzydła klasztoru jest siodłowy. Od strony zachodniej usytuowana jest duża prostokątna wystawka nakryta siodłowym dachem. Budynek jest częściowo podpiwniczony z wyjątkiem pomieszczenia refektarza. Piwnice posiadają połączenie z piwnicą usytuowaną pod fragmentem dziedzińca.

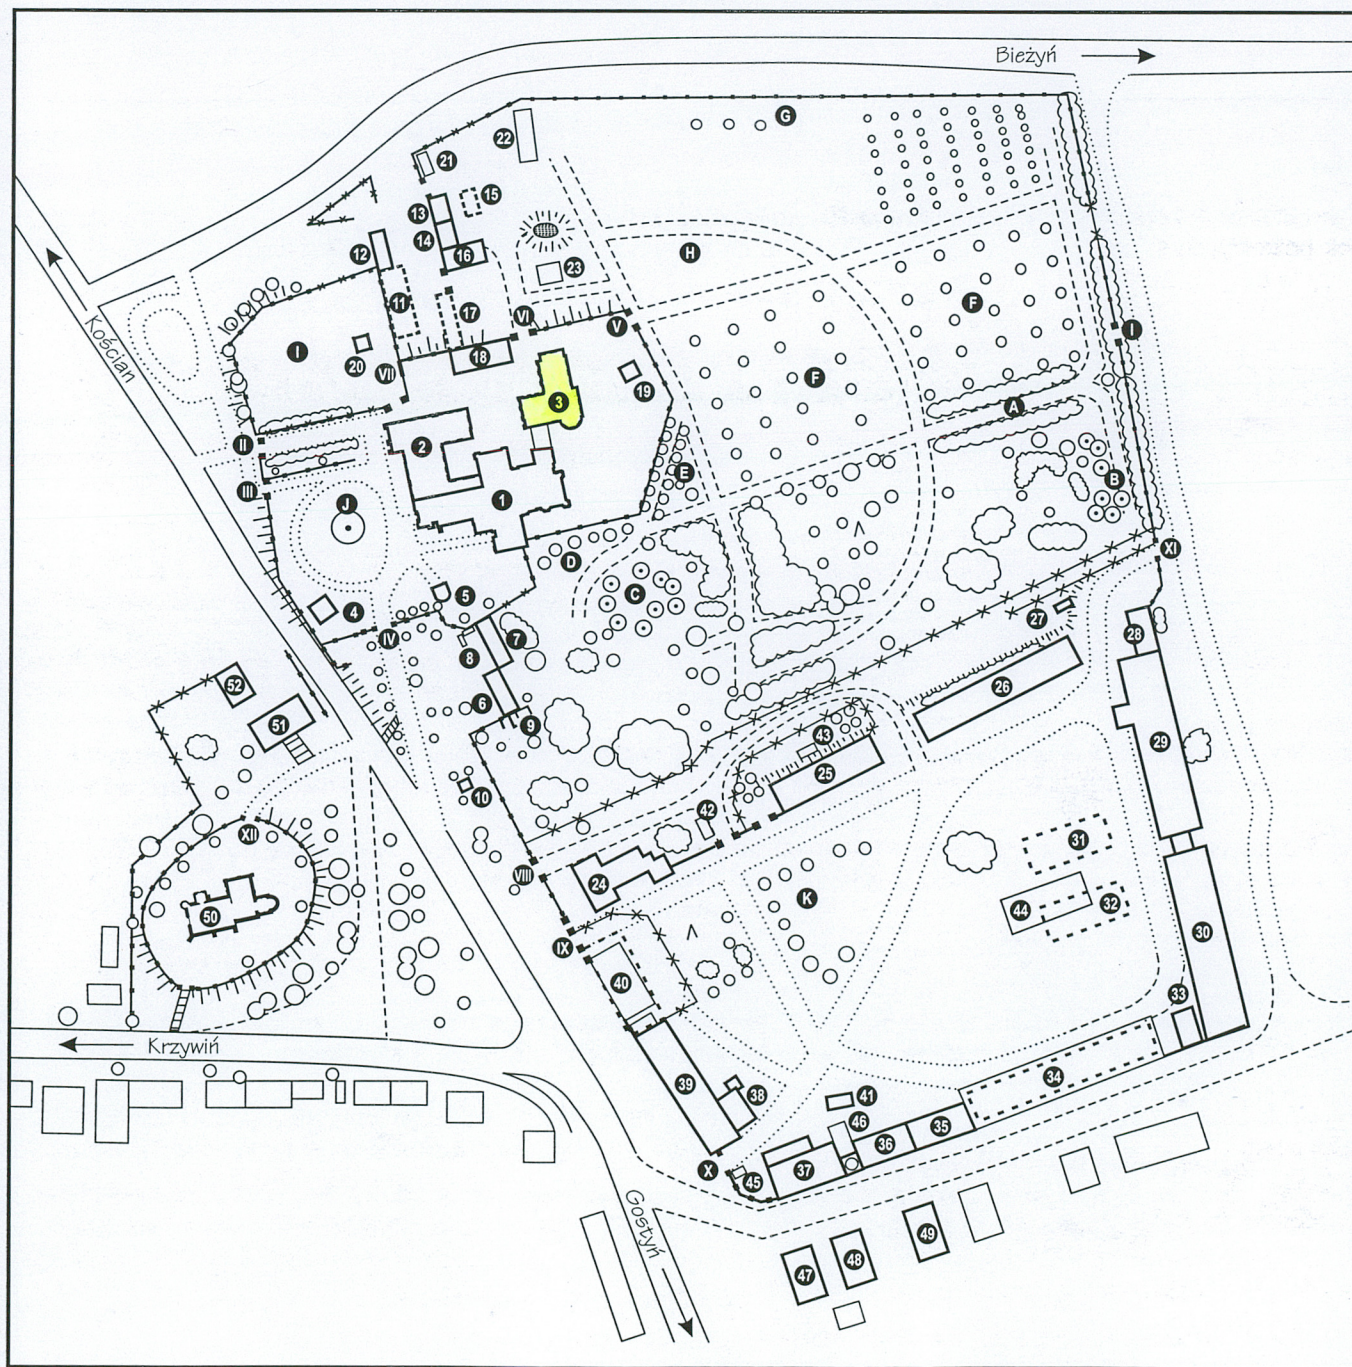

LEGENDA:

- 1 - kościół pw. Narodzenia NMP
- 2 - klasztor (część starsza)
- 3 - klasztor (część nowsza)

OBIEKTY ZWIĄZANE Z KOŚCIOŁEM I KLASZTOREM

- J - kasztanowiec
- 4 - dzwonnica
- 5 - grota Matki Boskiej
- 6 - dawna szkoła parafialna
- 7 - budynek gospodarczy
- 8 - piwnice ziemne
- 9 - pozostałości cieplarni
- 10 - figura Św. Jana Nepomucena

PODWÓRZE GOSPODARCZE

- 11 - budynek mieszkalno-gospodarczy
- 12 - budynek mieszkalny
- 13 - budynek gospodarczy I
- 14 - budynek gospodarczy II
- 15 - budynek gospodarczy III
- 16 - dom ogrodnika
- 17 - komórki gospodarcze
- 18 - budynek inwentarski obecnie garaże
- 19 - budynek dla agregatu prądowłczego
- 20 - altana
- 21 - szopa
- 22 - wiata
- 23 - współczesny dom ogrodnika

PARK Z SADAMI I OGRODAMI

- A - aleja grabowa
- B - grupa dębów
- C - grupa 10 dębów
- D - grupa kasztanowców
- E - aleja gruszy
- F - sad owocowy
- G - winnice
- H - szkółka drzew i krzewów
- I - dawny ogród opata ob. szkółka drzew i krzewów

- drogi asfaltowe
- drogi brukowane
- ścieżki i drogi polne
- mury
- ✕✕ ogrodzenie siatkowe
- bramy
- ||||| wzniesienie terenu
- staw

CZEŚĆ DWORSKO-FOLWARCZNA

- 24 - dwór
- 25 - magazyn zbożowy
- 26 - budynek inwentarski
- 27 - piwnica ziemna
- 28 - budynek inwentarski tzw. "porodówka"
- 29 - obora
- 30 - stodoły
- 31, 32 - nieistniejące budynki
- 33 - wiata
- 34 - wiata na maszyny ob. garaże
- 35 - budynek mieszkalny z kuźnią
- 36 - budynek mieszkalny
- 37 - gorzelnia
- 38 - śrutownik
- 39 - stajnia koni roboczych ze spichlerzem
- 40 - oficyna ob. nieistniejąca na jej miejscu budynek mieszkalny

- 41 - waga
- 42 - budynek gospodarczy I
- 43 - budynek gospodarczy II
- 44 - budynek gospodarczy III - ob. nieistniejąca
- 45 - budynek gospodarczy IV
- 46 - kotłownia gorzelni
- K - kasztanowce

KOLONIA DOMÓW PRACOWNIKÓW FOLWARCZNYCH

- 47 - budynek mieszkalny nr 4
- 48 - budynek mieszkalny nr 5
- 49 - budynek mieszkalny nr 6

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. LEONARDA

- 50 - kościół
- 51 - szpital później pastorkówka - ob. budynek mieszkalny
- 52 - budynek gospodarczy

BRAMY

- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

0 10 20 30 40 50

4
PN

1. Miejscowość LUBIŃ województwo wielkopolskie powiat Kościan gmina Krzywiń	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) KLASZTOR BENEDYKTYNÓW (3) część nowsza	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) OPIS + RZUT
--	---	--

ELEWACJE

elewacja zachodnia (⇒ fot. 1)

Elewacja zarówno skrzydła północnego jak i południowego jest trzyosiowa. W kondygnacji parteru rytm wyznaczają półkoliste, przyścienne arkady oparte na filarach. Prostokątne filary posiadają dekorację w postaci boniowania. Początek półkolistych łuków na filarach zaznaczony jest delikatnym, profilowanym gzymsem. W środkowej części płytkich wnęk umieszczone są prostokątne otwory okienne. Otwory te od góry zamknięte są łukami pełnymi. W skrzydle południowym, od strony południowo-zachodniej, we wnęce, znajduje się otwór drzwiowy, w którym umieszczone są główne drzwi prowadzące do budynku (⇒ fot. 5). Prostokątny otwór drzwiowy oddzielony jest profilowanym gzymsem od półkolistego nadświetla. Zwieńczenie nadświetla stanowi prostokątny, stylizowany zwornik. Pomiędzy kondygnacją parteru i pierwszego piętra znajduje się profilowany gzyms, którego zwieńczenie ma postać wąskiego daszku pokrytego dachówką i stanowi podstawę dla prostokątnych otworów okiennych pierwszego piętra. Powyżej nich umieszczone są identyczne co do kształtu i wielkości otwory okienne drugiego piętra. W połaci dachu skrzydła południowego umieszczona jest duża prostokątna wystawka z siodłowym dachem nakrytym dachówką. W środkowej części wystawki znajduje się prostokątny otwór okienny. W połaci dwuspadowego dachu skrzydła północnego umieszczone są trzy wystawki nakryte siodłowymi daszkami pokrytymi dachówką karpiówką.

elewacja wschodnia (⇒ fot. 2)

Sześciosiowa – trzy osie skrzydło od strony południowej, trzy osie skrzydło od strony północnej. Kondygnacja parteru wyodrębniona delikatnym boniowaniem. W skrzydle południowym w kondygnacji parteru umieszczone są trzy prostokątne otwory okienne zwieńczone od góry łukami pełnymi. W skrzydle od strony północnej w kondygnacji parteru znajdują się prostokątne otwory okienne. Pomiędzy kondygnacją parteru i pierwszego piętra umieszczony jest prostokątny gzyms. Okna w kondygnacji pierwszego i drugiego piętra posiadają prostokątny kształt i usytuowane są w jednej osi z oknami kondygnacji parteru. W połaciach dachu obu skrzydeł usytuowane są wystawki. Są one nakryte samodzielnymi siodłowymi daszkami pokrytymi dachówką karpiówką.

elewacja południowa (⇒ fot. 3)

Elewacja południowa jest trzyosiowa – osie wyznaczają otwory okienne. Od strony południowo-wschodniej w kondygnacji parteru umieszczone jest półkoliste pomieszczenie z trzema podwójnymi otworami okiennymi znajdującymi się we wnękach zamkniętych półkoliście od góry (⇒ fot. 4). Otwór okienny środkowej osi kondygnacji parteru posiada prostokątny kształt i zamknięty jest od góry łukiem pełnym. Od strony południowo-zachodniej przybudowano łącznik między kościołem a tą częścią klasztoru. Łącznik nakryty jest dwuspadowym dachem, którego kalenica sięga wysokości drugiego piętra skrzydła klasztoru. W tym miejscu widoczny jest zamurowany prostokątny dwór okienny. W połaci dachowej na osi elewacji znajduje się jedna wystawka z dachem siodłowym nakrytym dachówką karpiówką. Boki wystawki także obłożone są dachówką.

elewacja północna (⇒ fot. 6 karta zespołu)

Z wyjątkiem kondygnacji poddasza pozbawiona jest otworów okiennych. W tej kondygnacji znajdują się dwa prostokątne otwory okienne. W kondygnacji parteru umieszczona jest przybudówka nakryta trójspadowym dachem pokrytym eternitem.


WNĘTRZE

Parter

Od strony południowo-wschodniej usytuowany jest **refektarz (6)** (⇒ fot. 7), zamknięty półkoliście od strony południowej. Posiada on sklepienie kolebkowe z lunetami, zaś w półkolistym zamknięciu znajduje się sklepienie konchowe. W części półkolistego zamknięcia w trzech wnękach umieszczone są trzy pary otworów okiennych zamkniętych od góry łukami pełnymi (⇒ fot. 8). W oknach tych zachowała się oryginalna stolarka okienna z podziałami. W środkowej wnęce okiennej znajduje się krucyfiks. Pod sufitem podwieszony jest secesyjny, wieloramienny świecznik. Na ścianie zachodniej umieszczone są 2 sztychy przedstawiające widoki Rzymu w XVIII w.

Do refektarza przylegają **pomieszczenia kuchenne i magazynowe (7)**. W jednym z pomieszczeń zachował się oryginalny piec kaflowy (⇒ fot. 13). Część dawnego **korytarza (9)** w tym skrzydle została oddzielona i jest użytkowana także jako pomieszczenia kuchenne-magazynowe. W części kuchennej znajdują się dwa zejścia do piwnic.

Środkową część obu skrzydeł zajmuje **hol (2)**. Posiada on żaglaste sklepienia wsparte na dwóch kwadratowych filarach (⇒ fot. 6).

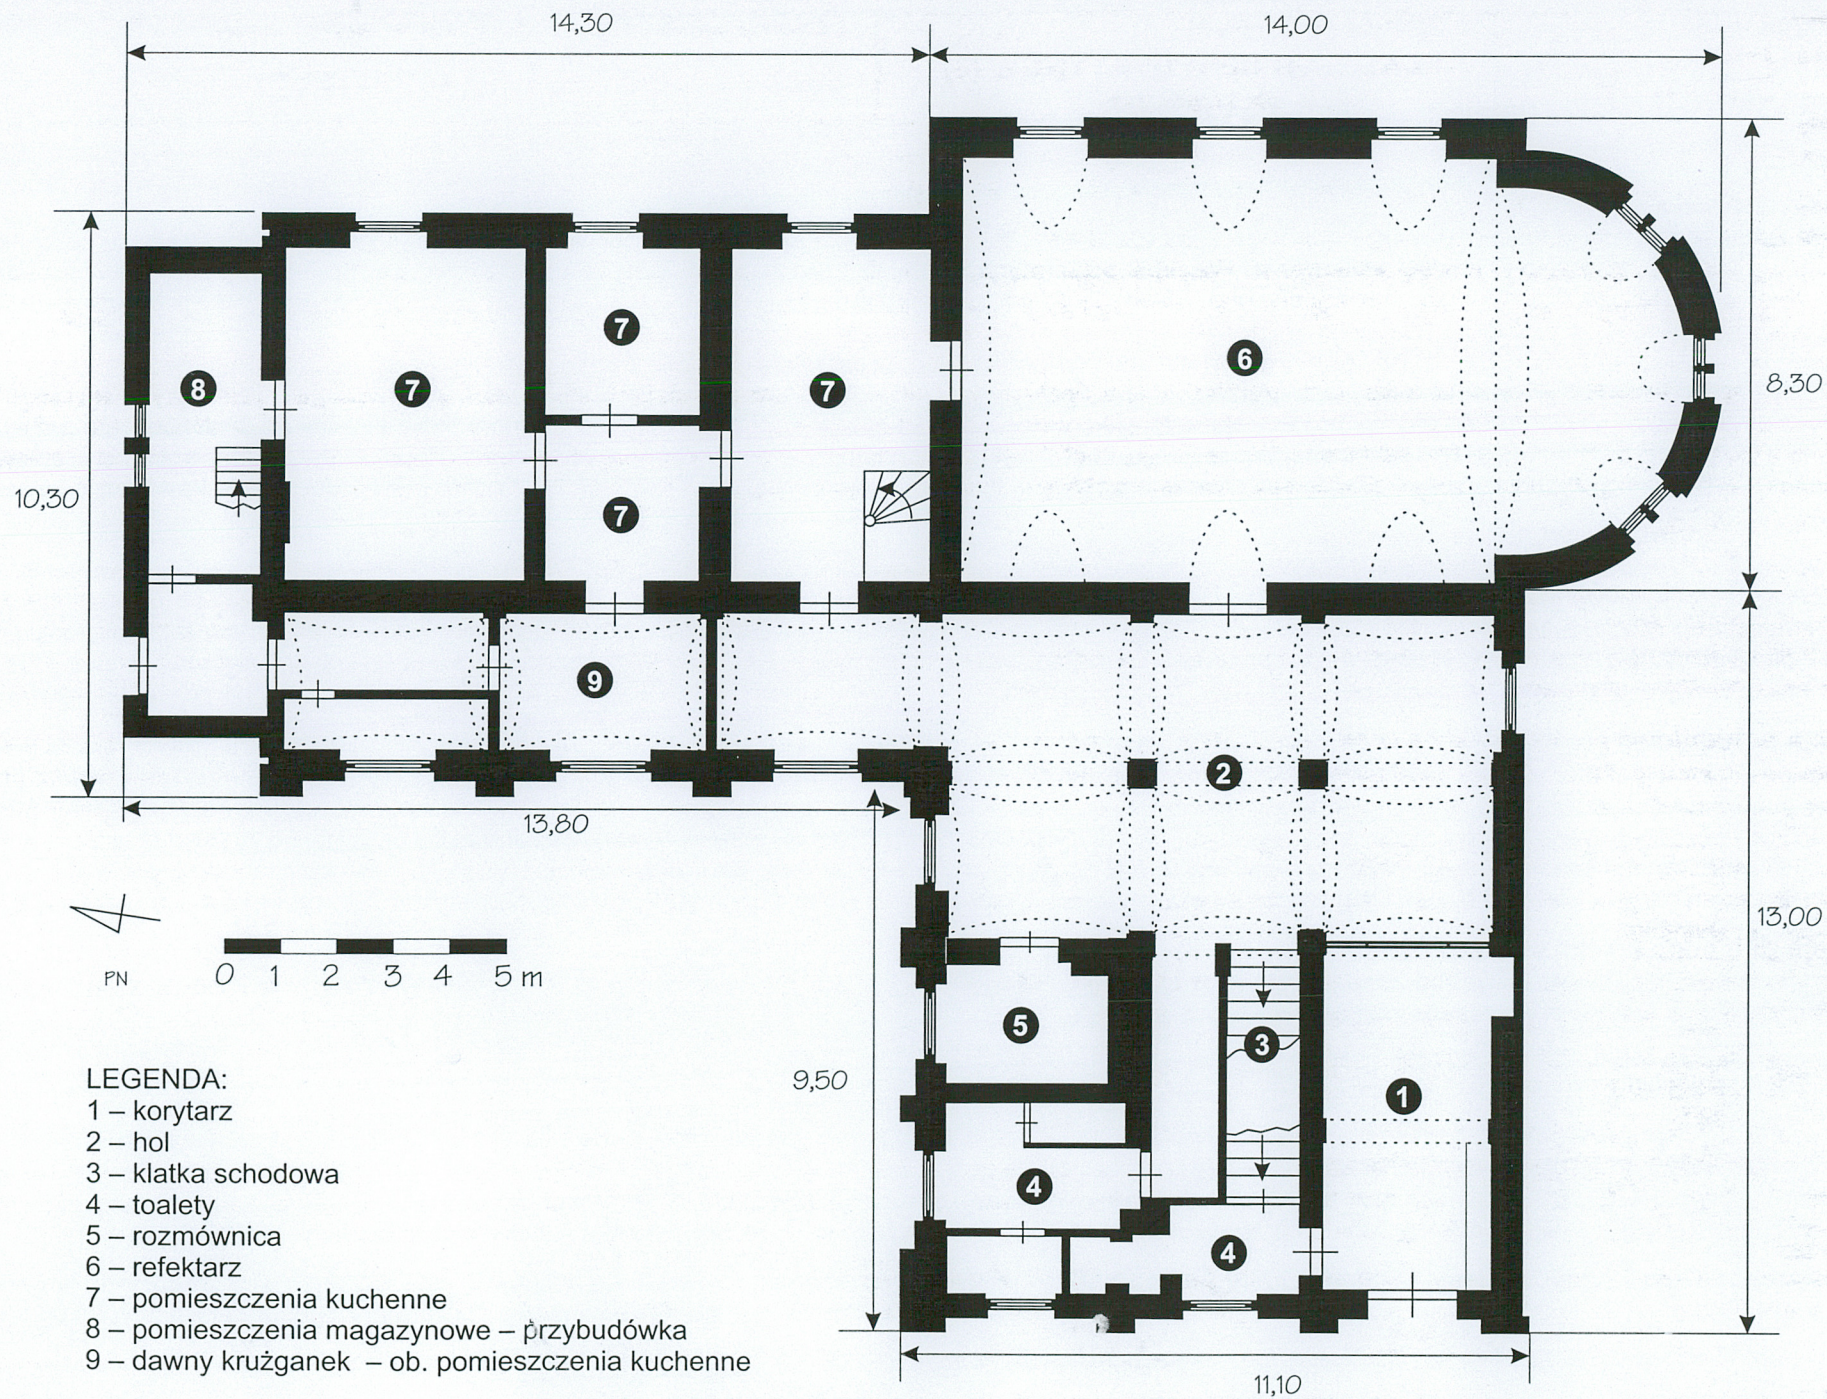

1. Miejscowość LUBIŃ województwo wielkopolskie powiat Kościan gmina Krzywiń	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) KLASZTOR BENEDYKTYNÓW (3) część nowsza	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) OPIS + SPIS ZDJĘĆ + REPR. WIDOKÓWKI + ZDJĘCIA
--	--	--

Zachodnią część skrzydła **zajmuje klatka schodowa (3)** (⇒ fot. 12), pomieszczenie **rozmównicy (5)**, toalety (4) oraz **korytarz (1)** prowadzący do głównych drzwi wejściowych od strony zachodniej. W rozmównicy zawieszony jest lampa o secesyjnych motywach.

Pierwsze piętro

Od strony zachodniej znajduje się **klatka schodowa**, do której od strony południowej przylegają **pomieszczenie magazynu**, a od strony północnej toalety. W holu znajdują się dwa kwadratowe filary. W części wschodniej znajduje się **kaplica** i **dwa pomieszczenia mieszkalne**, do których prowadzi korytarz położony wyżej w stosunku do holu głównego.

Do holu przylega **korytarz**, z którego wchodzi się do **pomieszczeń mieszkalnych** dla zakonników (⇒ fot. 9). Pomieszczenia pierwszego piętra nakryte są płaskimi stropami.

Drugie piętro. Od strony zachodniej znajduje się **klatka schodowa**, do której od strony południowej przylegają pomieszczenia **magazynu**, a od strony północnej toalety. W **holu**, podobnie jak na niższej kondygnacji, znajdują się dwa kwadratowe filary. Z holu i przylegającego do niego korytarza wchodzi się do **pomieszczeń mieszkalnych** zakonników (⇒ fot. 10).

Poddasze

W środkowej części znajduje się **korytarz**, z którego wejścia prowadzą do **pomieszczeń mieszkalnych** dla nowicjatu. Oprócz pomieszczeń mieszkalnych znajdują się tutaj toalety oraz **pomieszczenia magazynowe**, umieszczone od strony wschodniej i południowej pod połaciami dachu.

Piwnice


Piwnice tworzą ciąg połączonych ze sobą pomieszczeń. W jednym z nich znajduje się **kotłownia**, a pozostałe pełnią funkcje magazynowe. Od strony północno-zachodniej piwnice łączą się z dużym pomieszczeniem magazynowym, które usytuowane jest pod częścią dziedzińca.

INSTALACJE

Elektryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjna, centrale ogrzewanie.

SPIS ZDJĘĆ

1. Elewacja zachodnia
2. Elewacja wschodnia
3. Elewacja południowa i wschodnia
4. Fragment elewacji południowej – półkolistę zamknięcie refektarza
5. Drzwi wejściowe w elewacji zachodniej
6. Hol – filary środkowe
7. Wnętrze refektarza
8. Wnęki z oknami w półkolistym zamknięciu refektarza
9. Korytarz na pierwszym piętrze
10. Korytarz na drugim piętrze
11. Drzwi między klatką schodową a holem
12. Fragment klatki schodowej
13. Piec w kuchni

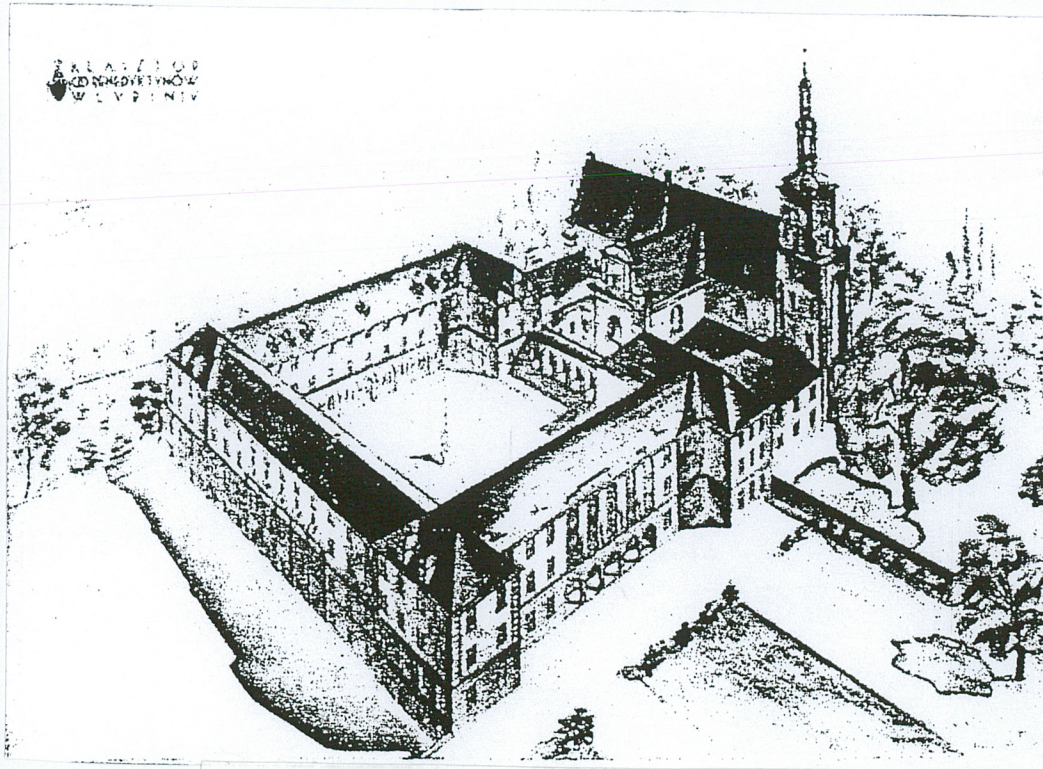

Projekt zamierzonej rozbudowy Opactwa Lubńskiego z okresu międzywojennego.



2



3

1. Miejscowość LUBIŃ

województwo wielkopolskie
powiat Kościan
gmina Krzywiń

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KLASZTOR BENEDYKTYNÓW (3)
część nowsza

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

ZDJĘCIA



4



5



6



7



8

1. Miejscowość **LUBIŃ**województwo wielkopolskie
powiat Kościan
gmina Krzywiń

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KLASZTOR BENEDYKTYNÓW (3)
część nowsza

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

ZDJĘCIA

9



10



11



12



13