

1. Obiekt

9/3 OBORA


2. Czas powstania

(3) II poł. XIX w.

3. Miejscowość

S W O B N I C A

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

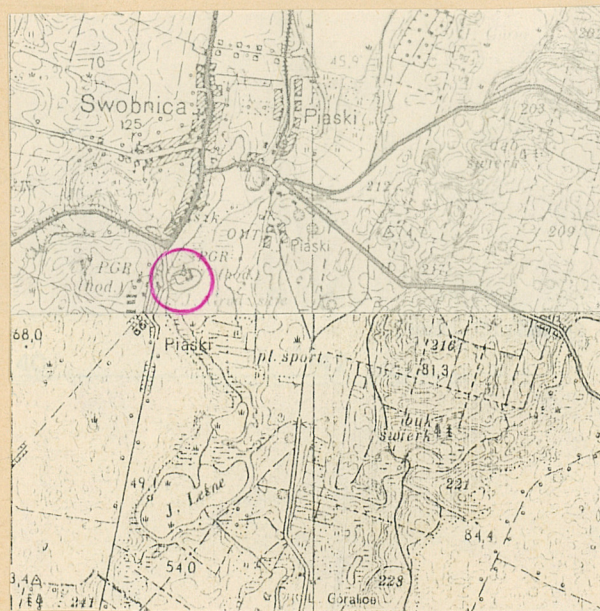

4. Adres  
Państwowe Gospodarstwo  
Rolne, 74-112 Swobnica  
nr hipoteczny ..... tel. 18.

5. Przynależność administracyjna

szczęcińskie

województwo

gmina ..... Banie pow. gryfiński

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Wildenbruch

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

szczęcińskie

województwo

Gryfino

powiat

8. Właściciel i jego adres

Państwowe Gospodarstwo  
Rolne, Grzybno,  
74-112 Swobnica

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków:

Nr ..... data .....

23,60m

13,20m

11,20m

0 2 4 6 8 10m

1:200



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obora wchodzi w skład zespołu folwarcznego powstałego w końcu XIX w. Architekt i budowniczowie nieznani. Na początku XX w. cała wieś, więc i zespół folwarczny był domeną koronną i stanowił fidei-komis domu królewskiego. W 1924 r. na terenie folwarku było 90 krów. Po II wojnie zespół przeszedł w ręce PGR-u. Obecnie obora wykorzystywana jest także w celach hodowlanych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja Obora znajduje się w zachodniej części zespołu folwarcznego, na osi głównej drogi wjazdowej i zamku. Na północ od obory umieszczony jest murek ceglany. W części zachodniej pas zieleni, a w południowej zespół drzew, zaś po stronie północnej dziedzińiec folwarczny. Do obory dochodzi droga brukowana - odgałęzienie drogi wjazdowej.

Materiał, konstrukcja, technika Budynek zbudowany jest z cegły pełnej palonej, częściowo bielonej. Sklepienie ceramiczne typu kolebka Kleina. Więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa z dwiema ścianami stolcowymi z zastrzałami. Słupy wzmocnione mieczami. W górnej części krokwie połączone jętkami nie podpartymi. Dachy pokryte są dachówką. Posadzka z wylewy cementowej. W drugim pomieszczeniu od północy - kilkustopniowe schody cementowe. Schody zewnętrzne metalowe, jedno-biegowe z drewnianym daszkiem. Otwory drzwiowe i okienne zamknięte łukiem odcinkowym z cegieł. Obramienia i podokienniki ceglane. Drzwi drewniane jedno-i dwuskrzydłowe. Otwory okienne i nadświetla drzwi wypełnione ramą metalową, wielopolową, przeszklone. Nieliczne wypełnione są deskami.

Rzut Budynek wzniesiony na planie prostokąta. Złożony z czterech pomieszczeń prostokątnych. Ostatnie pomieszczenie od strony północnej zburzone. W części zachodniej, węższe 8 - przeszłowe, jednonawowe pomieszczenie oddziela dwa większe, 4 - przeszłowe, trójnawowe wnętrza.

Bryła Budowla jednokondygnacyjna z wysokim poddaszem, jednorodna, nierozczłonkowana. Jedynym elementem urozmaicającym całość jest niewielka, ceglana wystawka w połaci dachowej, nakryta osobnym, dwuspadowym daszkiem. Budynek przykryty dość wysokim dwuspadowym dachem.

Elewacje

frontowa podzielona rytmicznie ceglanymi pasami lizenowymi, które wyznaczają podział na 9 segmentów. Duże otwory drzwiowe zamknięte prosto z nadświetlami zakończonymi łukiem odcinkowym. Duże okna zakończone także łukiem umieszczonym na tej samej wysokości. Nad otworami znajdują się niewielkie otwory wentylacyjne rytmicznie rozmieszczone. Pola wydzielone przez lizeny kończy ząbkowany fryz ułożony z wystających główek cegieł. Elewację wieńczy gładki gzyms koronujący. W ścianie wystawki zwieńczonej szczytem umieszczony jest otwór drzwiowy.

elewacja południowa - podzielona lizenami na 4 części. W dolnej kondygnacji umieszczone są metalowe drzwi z balustradką. Elewację dzieli fryz ząbkowy utworzony z wystających główek cegieł. We fryz wchodzi otwory okienne i otwór drzwiowy. Boki szczytu zamyka gładki pas utworzony z cegieł.

elewacja zachodnia - występujące w tej elewacji lizeny wprowadzają podobny podział jak w elewacji frontowej. Otwory okienne z ceglanymi podokiennikami nie są umieszczone na jednakowej wysokości. Poszczególne segmenty wieńczy podobny fryz jak w elewacji frontowej.



14. Kubatura 2550m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 570m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne obora	17. Użytkowanie obecne obora
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan murów dobry, jedynie pomieszczenie północne całkowicie zburzone. Brak szczytu północnego - otwarta więźba dachowa. Brak szyb w oknach, szczególnie duże ubytki w oknach elewacji zachodniej. W połaci wschodniej także niewielkie ubytki dachówki.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

22. Bibliografia  
Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche,  
Berlin 1924.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował  
tekst Jolanta Barłóg, marzec 1989r.  
imię, nazwisko, data, podpis  
plany, rysunki Jolanta Barłóg, marzec 1989r.  
imię, nazwisko, data, podpis  
zdjęcia fotogr Jolanta Barłóg, 18.01.1989r.  
imię, nazwisko, data, podpis  
miejsce przechowania negatywów MVRi PR-S Szreniowo

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki  
- jedna wkładka



1. Miejscowość S W O B N I C A	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) OBORA	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) dalszy ciąg opisu, spis fotografii, fotografie, plan sytuacyjny
-----------------------------------	---	--

elewacja północna - zburzona

Wnętrze, W większych pomieszczeniach zachowane kolumny żeliwne, które dźwigają metalowe podciąg. Obora stanowiska, dwurzędowa, stanowiska ściółkowe, głębokie. Wzdłuż ściany biegnie ganek przeżłobowy, do którego w pomieszczeniu północnym prowadzą niewysokie schody, Sklepienie bielone, kolebkowe typu Kliena. W zburzonej części zachowane dwie cementowe kolumny.

Wysposażenie - żłoby usytuowane wzdłuż ścian większego pomieszczenia.

Instalacje - brak

Spis fotografii:

1. Obora-elewacja frontowa (wschodnia),
2. Obora-elewacja północna,
3. Obora-elewacja południowa.

Wkładkę założył: Jolanta Barłóg, marzec 1989r.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR i PR-5 Szreniawa

Wzór ODZ 1978 r.



2



3

