

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ FILIALNY RZYMSKO-KATOLICKI pw. Jana Chrzciciela


2. Czas powstania

XVI w.

3. Miejscowość

BUKÓWKO

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

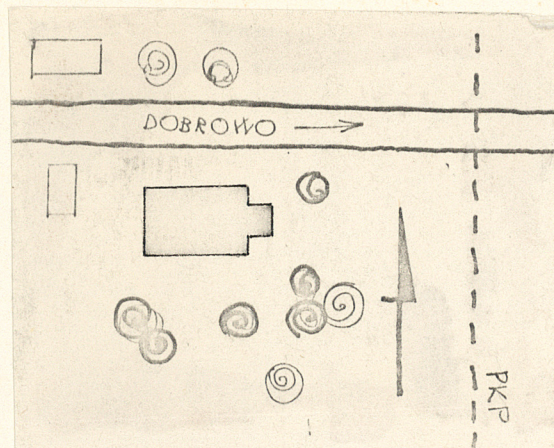

4. Adres

78-220 Bukówko, gm. Tychowo

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

koszalińskie

województwo

Tychowo

gmina

pow. Białogard

6. Poprzednie nazwy miejscowości

NEU BUCKOW

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

koszalińskie

województwo

Białogard

powiat

8. Właściciel i jego adres

DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA
Koszalińska Kuria Biskupia
ul. Zw. Walki Młodych 25
75-950 K o s z a l i ń

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Tychowo, 78-220 Tychowo
Dekanat Białogard, ul. Dąbrowszcza-
ków 5, 78-200 Białogard

10. Rejestr zabytków


Nr

2001

data

1.VII.1959 r.

A-456

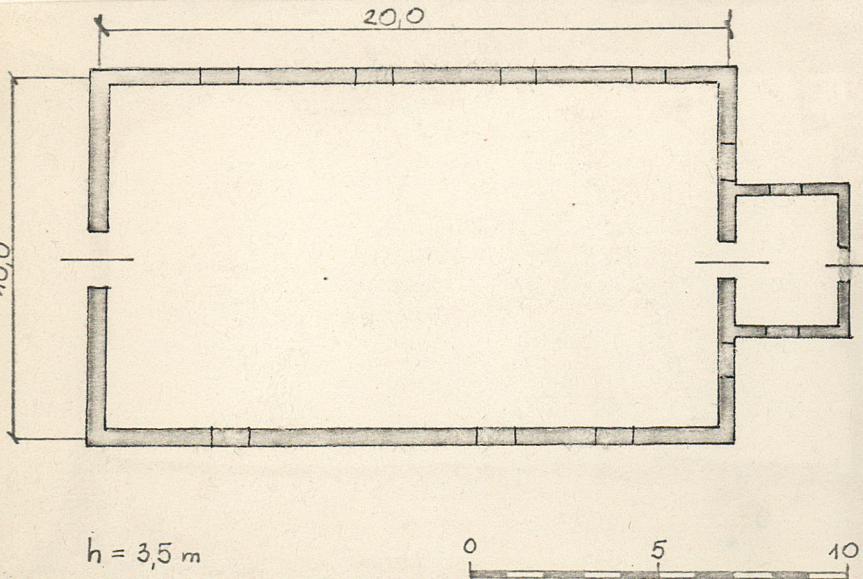

h = 3,5 m

autor zdjęć W. Dębowski
data wykonania 1976
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kościół wzniesiony w XVI wieku.

W XIX wieku przebudowano szczyty budowli i wieżę.

Późny gotyk.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kościół usytuowany w centrum wsi, w otoczeniu starych drzew, w odległości 200 m od zbiegu linii kolejowej i szosy do Dobrowa. Orientowany.

Murowany z cegły i kamienia, tynkowany. Wieża drewniana, strop i wiązania dachu również drewniane. Więźba dachowa krokwiowo-jętkowa. Budowla oszkarpowana.

Kościół wzniesiony na planie prostokąta, salowy. Zakrystia na planie kwadratu, dobudowana na osi w zakończeniu prezbiterium. Wieża nadbudowana nad nawą.

Bryła jednokondygnacyjna z dwuspadowym dachem krytym dachówką, wieża kryta piramidalnym dachem pobijanym blachą.

Elewacja frontowa budowli-zachodnia - jednoosiowa. Na osi otwór wejściowy zwieńczony półkoliście w ostrołukowej blendzie. Szczyt drewniany szalowany podobnie jak wieża - pionowo.

W wieży, po obu stronach osi symetrycznie - dwa niewielkie prostokątne okna.

Elewacja północna - czteroosłowa. Na osiach trzy okna zwieńczone ostrołukowo, szklone witrażami, czwarte okno - prostokątne w płycinie ostrołukowej. Między oknami - szkarpy.

Elewacja północna zakrystii - jednoosłowa, na osi okno ostrołukowe.

Elewacja wschodnia - trójosiowa. Na osi głównej dobudowana zakrystia z umieszczonym centralnie wejściem, zwieńczonym półkoliście. Symetrycznie, na dwu pozostałych osiach dwa duże ostrołukowe okna, wypełnione witrażami. Szczyt elewacji podzielony lizenami.

Elewacja południowa - otwory okienne różnej wielkości, rozmieszczone niesymetrycznie. Zamurowany otwór wejściowy-pozostawiona blenda ostrołukowa. Między otworami - szkarpy nierównej wysokości.

We wnętrzu kościoła - strop płaski, drewniany wsparty przysięciennie zastrzałami. Wyposażenie bardzo skromne, niezabytkowe.

Budowla wyposażona jest w instalację elektryczną.

14. Kubatura 630 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 180 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne kultowe	17. Użytkowanie obecne kultowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja 1956 r. - remont kapitalny - przełożenie dachu, 1976 - 1977 r. - remont - m.in. tynkowanie kościoła.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólnie stan budowli dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Drewniana wieża kościoła wymaga konserwacji, również jej pokrycie należy uzupełnić.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

A. Czerepiński - "Inwentaryzacja zabytków sztuki - pow. białogardzki",
maszynopis, 1959 rok.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

fotografie - WKZ-Koszalin.

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Włodzimierz Dębowski,
lipiec 1978 rok.

26. Sprawdził